




PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

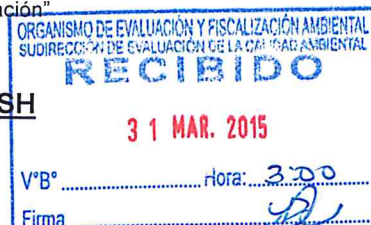**INFORME N° 474 - 2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH**

**PARA :** **CARLOS ALLEN GUILLÉN PANTIGOZO**  
Coordinador para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

**DE :** **JULIO CÉSAR ROJAS FLORES**  
Tercero Evaluador para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

**ASUNTO :** Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02809, ubicado en el Lote III, en el distrito La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura.

**FECHA :** San Isidro, **31 MAR. 2015**

El presente Informe de identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos<sup>1</sup> y su Reglamento<sup>2</sup>, así como en aplicación de la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD<sup>3</sup>.

**I. OBJETO**

1. El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con código PERUPETRO T2651), constituye un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con código de Ficha OEFA F02809. Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el distrito La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura, el cual fue verificado y evaluado en campo el 31 de enero de 2015.

**II. MARCO NORMATIVO**

2. Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestión de los pasivos ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
3. El Artículo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.
4. El Numeral 6.3 del Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalización y

<sup>1</sup> Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

<sup>2</sup> Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

<sup>3</sup> Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013.

sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, en tanto no se efectúe la transferencia de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM.

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno Nacional con competencias en evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobó el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la Resolución Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el Ministerio del Ambiente precisó que el OEFA es competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29134 y su Reglamento.
6. Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013, se aprobó la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

A continuación se detallan las acciones desarrolladas:

### III. IDENTIFICACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS CON CÓDIGO DE FICHA OEFA F02809

#### III.1 Revisión Documentaria

7. Entre los años 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizó el estudio denominado "Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA"<sup>4</sup> (en adelante, Estudio PERUPETRO), evaluándose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron clasificados con un código de intervención<sup>5</sup>, para priorizar su abandono o considerarlo dentro de un programa de rehabilitación.
8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los códigos 1A y 1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los campos del noroeste del Perú, así como los pozos ubicados en el sector Pirín y Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad integral de las personas. La ejecución del programa de abandono técnico definitivo de dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERÚ S.A. (en adelante, PETROPERÚ), según

<sup>4</sup> Pozo ATA: Pozo con abandono temporal.  
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.  
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforación.

<sup>5</sup> 1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las personas.  
1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.  
1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.  
2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlos en producción o para incluirlos dentro de proyectos de recuperación mejorada.





la autorización dispuesta en el Artículo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas.

9. Asimismo, entre los años 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizó trabajos de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificándose 6 271 pozos, de los cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes números 19853-2009-OS-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y evaluados cumplen con la definición de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
10. De la revisión documentaria, se tiene que el pasivo ambiental evaluado corresponde a un pozo inactivo, considerado en el Estudio PERUPETRO como un pozo ATA con código de intervención 2A; es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlo en producción o para incluirlo dentro de proyectos de recuperación mejorada, este pozo fue abandonado por no económico (cerrado por baja producción), presenta intervalos perforados y cuenta un (1) tapón de cemento, sin embargo no cumple con la legislación de la época en la que fue elaborado el Estudio PERUPETRO, asimismo según el registro de profundidad efectiva no contaría con tapones superficiales (ver anexo 6).
11. Según carta CGRL-PRAC-GFPA-0303-2011, PETROPERU remite el Informe Técnico PRAC-GFPA-0249-2011, que corresponde a la visita de reconocimiento de pasivos ambientales ubicados en los lotes III y IV efectuada los días 23 y 24 de junio del 2011. Asimismo se precisa que el Informe concluye que la situación de los pozos del Lote III ubicados en la zona Zorro (pozos 3560, 3560 A y 3662), Portachuelo (pozo 5920) y La Brea (1863, 3290, 2051 y 4143) requieren de atención urgente debido a los impactos ocasionadas al ambiente y la manipulación clandestina por personas que arriesgan su salud e integridad (ver anexo 7).
12. En la página veintitrés (23) del Informe Técnico de PETROPERU, se menciona que el pozo ATA 2651 presenta brida, *casing* de 5 ½ plg de diámetro, sin cabezal y sin nivel de fluido La cantina de madera se encuentra semi destruida y la locación se encuentra sin presencia fluido y sin superficie contaminada alrededor (ver anexo 7).
13. Según el registro del OSINERGMIN figura como pozo ATA, que presenta suelo impregando con hidrocarburos a nivel de superficie y residuos de madera (ver anexo 8).

### III.2 Descripción del pasivo ambiental y área circundante

#### III.2.1 Identificación del área

14. De la revisión del contenido correspondiente a la Línea Base del "Estudio de Impacto Ambiental Integrado del Proyecto Perforación de Pozos, Facilidades de Producción y Sísmica de las Zonas B y C del Lote", aprobado por Resolución Directoral N° 108-2007-MEM/AAE, se pudo determinar que la zona presenta clima cálido muy seco tropical (árido tropical) con niveles de precipitación casi nulas, ubicado en la zona de vida de "Desierto perárido - Tropical", con características geomorfológicas de "arenales amorfos en laderas" y la unidad de vegetación "matorral seco de colinas bajas moderadamente disectadas", con individuos arbóreos que se distribuyen en forma variable, formando "manchas" de vegetación en el paisaje, la densidad de árboles por unidad de vegetación disminuye a mayor altura y en las áreas cercanas a los centros poblados.





15. El área evaluada donde se ubica el pozo se caracteriza por tener una topografía plana rodeada por una llanura extensa y con presencia de vegetación destacando las especies de *Acacia macracantha* "faique", *Prosopis palida* "algarrobo", *Capparis ovalifolia* "vichayo" y *Capparis angulata* "sapote", presenta avifauna percibida de forma auditiva. No se observaron cursos de agua activos en los alrededores ni viviendas en las cercanías, tampoco actividades industriales/extractivas en operación en los 200 m en los alrededores.

### III.2.2 Descripción del pasivo ambiental

16. Durante la evaluación *in situ* realizada por el OEFA el 31 de enero de 2015, se observó un pozo inactivo con señalización pero sin cercos de prevención que contaba con terraplén deteriorado y acceso vehicular en regular estado de conservación hasta la ubicación del pozo a través de una trocha carrozable, asimismo se observó *casing* de aproximadamente 5,5 plg de diámetro sobresaliendo en 0,75 m desde el interior de una excavación (posible cantina deteriorada) de sección rectangular de 1,6 m x 1,4 m y con una profundidad de 0,56 m; con una abertura en la parte lateral del *casing* y sin elementos de cierre que aseguren su hermetismo por lo que se considera abierto y expuesto al ambiente. No se observaron afloramientos superficiales de líquidos ni se percibieron olores característicos a hidrocarburos por emisión de gases desde el pozo, sin embargo se observó suelo con presencia de hidrocarburos alrededor del pozo (ver anexos 1, 2 y 3).
17. Para la evaluación del área circundante al pozo, se realizó un recorrido y exploración del área en mención con la finalidad de determinar la presencia de suelo impregnado con hidrocarburos, estableciéndose de esta manera la ubicación de los puntos de muestreo de suelo, los resultados de las concentraciones de la Fracción de Hidrocarburos F2 (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C<sub>28</sub>-C<sub>40</sub>) de los informes de ensayo de laboratorio correspondientes a las muestras de suelo recolectadas no superan las concentraciones establecidas en el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo impregnado con hidrocarburos como se detalla en el Ítem III.3.
18. En ese sentido, de la revisión documentaria y evaluación *in situ* se tiene que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras para el abandono, conforme se establece el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos<sup>6</sup>.

### III.3 Identificación de contaminantes y toma de muestras

#### III.3.1 Calidad del suelo

19. Producto del recorrido y exploración del área circundante al pozo, se ubicaron dos (2) puntos para la recolección de igual número de muestras puntuales de suelo para su correspondiente análisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios establecidos en la Guía para Muestreo de Suelos en el

<sup>6</sup> Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Artículo 2°.- Definiciones

(...)

"Abandono del Pozo: Trabajos que se efectúan para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un Pozo."

(...)



marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

20. La descripción y ubicación de los puntos de muestreo de suelo; así como, los parámetros analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

**Tabla 1: Puntos de Muestreo**

| Matriz | Código del punto de muestreo | Parámetros analizados                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                       | WGS 84 ZONA 17M |           |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | ESTE (m)        | NORTE (m) |
| Suelo  | F02809-SU01                  | FH F1 (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> )*<br>FH F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )<br>FH F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> ) | Muestra de suelo puntual a 3 m al este del pozo con suelo de textura arcillosa arenosa con presencia de grava y sin olor a hidrocarburos. Profundidad de toma de muestra 0,4 m.   | 486118          | 9485927   |
| Suelo  | F02809-SU02                  | FH F1 (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> )*<br>FH F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )<br>FH F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> ) | Muestra de suelo puntual a 6 m al norte del pozo con suelo de textura arcillosa arenosa con presencia de grava y sin olor a hidrocarburos. Profundidad de toma de muestra 0,45 m. | 486113          | 9485934   |

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C<sub>28</sub>-C<sub>40</sub>).

\* De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C<sub>5</sub>-C<sub>10</sub>).

21. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que no se ha observado viviendas ni actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicación del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 5):

**Tabla 2: Resultado de los análisis fisicoquímicos realizados**

| Matriz | Código de muestra | Parámetros analizados                      | Resultado | Unidad | ECA o norma referencial | % que se encuentra por encima del ECA o norma referencial | Laboratorio    | Número de informe de ensayo de laboratorio |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Suelo  | F02809-SU01       | FH F1 (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> ) * | < 10      | mg/kg  | 200                     | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04801                                 |
| Suelo  | F02809-SU01       | FH F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )  | 289       | mg/kg  | 1 200                   | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04801                                 |
| Suelo  | F02809-SU01       | FH F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> )  | 749       | mg/kg  | 3 000                   | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04801                                 |
| Suelo  | F02809-SU02       | FH F1 (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> ) * | < 10      | mg/kg  | 200                     | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04802                                 |
| Suelo  | F02809-SU02       | FH F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )  | < 10      | mg/kg  | 1 200                   | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04802                                 |
| Suelo  | F02809-SU02       | FH F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> )  | < 10      | mg/kg  | 3 000                   | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C | S-15/04802                                 |

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C<sub>28</sub>-C<sub>40</sub>).

\* De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C<sub>5</sub>-C<sub>10</sub>).

22. Los resultados obtenidos muestran la presencia de hidrocarburos en el suelo, correspondiente a la Fracción de hidrocarburos F2 (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>) y Fracción de hidrocarburos F3 (C<sub>28</sub>-C<sub>40</sub>) en la muestra F02809-SU01; sin embargo, sus concentraciones no superan

RP



el ECA<sup>7</sup> para suelo de uso agrícola, por lo que la estimación del nivel de riesgo se realizará en función a la estructura del pozo mal abandonado.

### III.4 Estimación del Nivel de Riesgo

23. La estimación del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evaluó conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

#### III.4.1 Salud

##### Identificación de peligros

24. No se identificó un peligro inminente a nivel superficial asociado a la presencia del pozo que pueda afectar la salud de la población; sin embargo, al no contar con un adecuado abandono, representa un peligro potencial en el tiempo.

##### Estimación de la probabilidad

25. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                                                                            | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su área circundante, representan un potencial peligro pero con poca probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de un periodo mayor a un año. | 1     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

##### Estimación de la consecuencia en la salud

26. La consecuencia en la salud, se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

$$\text{Salud} = C + 2(P) + E + \text{Pobl.}$$

| Factores         | Escenarios                                                                                                        | Puntuación |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cantidad (C)     | El <i>casing</i> descubierto en el interior de una excavación es considerado como un residuo menor a 5 toneladas. | 1          |
| Peligrosidad (P) | Se considera que el <i>casing</i> expuesto, podría generar daños leves y reversibles.                             | 2* x (1)   |

<sup>7</sup>

Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente

Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental

31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.



| Factores                                           | Escenarios                                                                                                                                                                                                 | Puntuación |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Extensión (E)</b>                               | La población más cercana (viviendas aisladas ubicadas a la altura del km 60 de la carretera Panamericana Norte tramo Talara - Sullana) que se encuentran a 441 m aproximadamente de la ubicación del pozo. | 3          |
| <b>Población potencialmente afectada (Pobl.)**</b> | Se estima que la población (viviendas aisladas ubicadas a la altura del km 60 de la carretera Panamericana Norte tramo Talara - Sullana) es de 5 a 100 personas.                                           | 2          |
| <b>Total</b>                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8          |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 5 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

\* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

\*\*La población potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la mayor distancia en el factor extensión está referida a 1 km.

27. Para la puntuación de 8, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 11 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

#### Estimación del nivel de riesgo en la salud

28. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuación:

**Riesgo = Probabilidad x Consecuencia**

29. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (1 x 2), el valor del riesgo para la salud es 2, que se interpreta como un nivel de riesgo BAJO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

#### Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

### III.4.2 Seguridad de la población

#### Identificación de peligros

30. Debido a las condiciones en las que se encuentra el pozo y su área circundante pueden ocasionar daños a la integridad física de las personas producto de caídas y/o golpes.

### Estimación de la probabilidad

31. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuación:

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                                                                            | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su área circundante, representan un potencial peligro pero con poca probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de un periodo mayor a un año. | 1     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

### Estimación de la consecuencia en la seguridad de la población

32. La consecuencia en la seguridad de la población se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

$$\text{Seguridad de la población} = \Sigma (\text{Factores})$$

| Factores                                  | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                               | Puntuación |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Accesibilidad</b>                      | La población más cercana (viviendas aisladas ubicadas a la altura del km 60 de la carretera Panamericana Norte tramo Talara - Sullana) se encuentra aproximadamente a 441 m del pozo, adyacente a áreas pobladas, corta distancia a pie (menos de 1 km). | 4          |
| <b>Potencial de colapso</b>               | Estructura del pozo que sobresale en 0,75 m del interior de una excavación (menor a 1,5 m).                                                                                                                                                              | 1          |
| <b>Presencia de cercos</b>                | El área del pasivo ambiental no cercada pero señalizada.                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| <b>Potencial de incendios o explosión</b> | Las propiedades de los residuos de hidrocarburos presentes en el suelo y probablemente en el interior del pozo, debido a su exposición a la intemperie y a agentes naturales se encontrarían neutralizadas.                                              | 1          |
| <b>Total</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          | 9          |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 7, 8, 9 y 10 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

33. Para la puntuación de 9, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 13 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la población.



### Estimación del nivel de riesgo en la seguridad

34. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la seguridad de la población se realiza empleando la siguiente ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

35. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos:  $(1 \times 2)$ , el valor del riesgo para la seguridad de la población es 2, que se interpreta como un nivel de riesgo BAJO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

#### Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

### III.4.3 Calidad del Ambiente

#### Identificación de peligros

36. No se identificó un peligro inminente a nivel superficial asociado a la presencia del pozo que pueda afectar la calidad del ambiente; sin embargo, al no contar con un adecuado abandonado, representa un peligro potencial en el tiempo.

#### Estimación de la probabilidad

37. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                                                                            | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su área circundante, representan un potencial peligro pero con poca probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de un periodo mayor a un año. | 1     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

#### Estimación de la consecuencia en la calidad del ambiente

38. La consecuencia en la calidad del ambiente se evaluó *in situ* y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

ep

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

$$\text{Calidad del ambiente} = C + 2(P) + E + CM$$

| Factores                      | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puntuación |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Cantidad (C)</b>           | El <i>casing</i> descubierto en el interior de una excavación es considerado como un residuo menor a 5 toneladas.                                                                                                                                                                 | 1          |
| <b>Peligrosidad (P)</b>       | Se considera que el <i>casing</i> expuesto, podría generar daños leves y reversibles.                                                                                                                                                                                             | 2* x (1)   |
| <b>Extensión (E)</b>          | La población más cercana (viviendas aisladas ubicadas a la altura del km 60 de la carretera Panamericana Norte tramo Talara - Sullana) que se encuentran a 441 m aproximadamente de la ubicación del pozo.                                                                        | 3          |
| <b>Calidad del Medio (CM)</b> | Los resultados obtenidos muestran la presencia de Fracción de hidrocarburos F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> ) y Fracción de hidrocarburos F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> ) en el suelo; sin embargo, sus concentraciones no superan el ECA para suelo de uso agrícola. | 1          |
| <b>Total</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 6 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

\* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

39. Para la puntuación de 7, le corresponde un valor numérico de 1 (Cuadro N° 12 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

### Estimación del nivel de riesgo en la calidad del ambiente

40. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

41. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (1 x 1), el valor del riesgo para la calidad del ambiente es 1, que se interpreta como un nivel de riesgo BAJO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

### Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.



#### IV. CONCLUSIONES

42. Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes conclusiones:
- (i) El pozo identificado con código PERUPETRO T2651, califica como un pozo mal abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
  - (ii) En el área circundante al pozo, existe suelo impregnado con hidrocarburos, según los resultados obtenidos en laboratorio para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C<sub>10</sub>-C<sub>28</sub>) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C<sub>28</sub>-C<sub>40</sub>); sin embargo, las concentraciones registradas no han superado el valor establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para suelo de uso agrícola, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
  - (iii) El pozo mal abandonado (Pozo T2651) descrita en la Ficha F02809, constituye un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que cumplen con la definición de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos establecido en el Artículo 2° de la Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
  - (iv) Los resultados de la estimación del nivel de riesgo de este pasivo ambiental determinan que, el nivel de riesgo para la salud es BAJO, el nivel de riesgo para la seguridad de la población es BAJO y el nivel de riesgo para la calidad del ambiente es BAJO.

#### V. RECOMENDACIÓN

43. Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

#### VI. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA).
3. Mapa de ubicación geográfica.
4. Reporte de monitoreo de suelo.
5. Informe de ensayo de laboratorio.
6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
7. Carta CGRL-PRAC-GFPA-0303-2011.
8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

Atentamente,



**JULIO CÉSAR ROJAS FLORES**  
Tercero Evaluador para la Identificación de  
Pasivos Ambientales del Subsector  
Hidrocarburos







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXOS







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 1

Registro fotográfico







Fotografía N° 1. Identificación del pozo inactivo con código PERUPETRO T2651. Presenta *casing* descubierta en el interior de una excavación de sección rectangular y que cuenta con letrero.



Fotografía N° 2. Vista panorámica del área circundante del pozo inactivo T2651







Fotografía N° 3. Presenta una abertura en la parte lateral del *casing* y sin elementos de cierre que aseguren su hermetismo por lo que se encuentra abierto.



Fotografía N° 4. Toma de muestra de suelo en el punto F02809-SU02, ubicado a 6 m aproximadamente del Pozo T2651.







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 2

Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector  
hidrocarburo (OEFA)





## FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: 31-ene-15 Hora de la visita: 09:58 Nombre del evaluador: Julio César Rojas Flores Dirección / Unidad: OEFA/DE

### I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Localidad: --- Código PERUPETRO: T2651 Estado Tiempo: ☐ Lluvioso ☒ Soleado ☐ Nublado  
Distrito: La Brea (Descripción)  
Provincia: Talara El estado del tiempo se presenta soleado con cielo parcialmente despejado y vientos suaves.  
Región: Piura

Lote ☒ Nombre: III  
Proyecto ☐ Área de operación: 2651  
Otros ☐

| Coordenadas UTM | Datum Geodésico: | Zona: | Norte:  | Este   | Altitud (m): | Precisión (m): |
|-----------------|------------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|                 | WGS84            | 17    | 9485932 | 486112 | 198          | ± 3            |

#### Breve Descripción de la zona:

El área evaluada donde se ubica el pozo se caracteriza por tener una topografía plana rodeada por una llanura extensa y con presencia de vegetación destacando las especies de Acacia macracantha "faique", Prosopis palida "algarrobo", Capparis ovalifolia "vichayo" y Capparis angulata "sapote", presenta avifauna percibida de forma auditiva. No se observan cursos de agua activos en los alrededores ni viviendas en las cercanías, tampoco actividades industriales/extractiva en operación en los 200 m en los alrededores.

### II. DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

|         |                                                  |                                                     |                                                                  |                                 |                                          |            |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Tipo de | Pozo Abandonado <input checked="" type="radio"/> | Instalaciones mal Abandonadas <input type="radio"/> | Suelos Contaminados con Efluente o Derrame <input type="radio"/> | Emisiones <input type="radio"/> | Restos de Residuos <input type="radio"/> | Otros: --- |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|

#### Descripción del Pasivo Ambiental:

Se trata de un pozo inactivo con señalización pero sin cercos de prevención que cuenta con terraplén deteriorado y acceso vehicular en regular estado de conservación hasta la ubicación del pozo a través de una trocha carrozable, asimismo se observa casing de aproximadamente 5,5 plg de diámetro sobresaliendo en 0,75 m desde el interior de una excavación (posible cantina deteriorada) de sección rectangular de 1,6 m x 1,4 m y con una profundidad de 0,56 m; con una abertura en la parte lateral del casing y sin elementos de cierre que aseguren su hermetismo por lo que se considera abierto y expuesto al ambiente. No se observan afloramientos superficiales de líquidos ni se perciben olores característicos a hidrocarburos por emisión de gases desde el pozo, sin embargo se observa suelo con presencia de hidrocarburos alrededor del pozo.

Área afectada aprox. (m2): 113

Profundidad aproximada del área afectada (m): 0.45

### III. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

|                          |                                     |                                    |                                          |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Actividades económicas:  | Industrial <input type="checkbox"/> | Comercial <input type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/>    | Otros: Ninguna. |
| Actividades recreativas: | Natación <input type="checkbox"/>   | Caza <input type="checkbox"/>      | Campo deportivo <input type="checkbox"/> | Otros: Ninguna. |

### IV. SITUACIÓN DEL ENTORNO

| Entorno                              | Distancia aprox. (m) | Descripción                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viviendas                            | 441                  | Viviendas aisladas ubicadas a la altura del km 60 de la carretera Panamericana Norte tramo Talar |
| Infraestructura vial                 | -                    | Trocha carrozable hasta la ubicación del pozo.                                                   |
| Infraestructura urbana               | -                    | No se observa en un radio de 200 m.                                                              |
| Áreas Agrícolas o Ganaderas          | -                    | No se observa en un radio de 200 m.                                                              |
| Explotación forestal                 | -                    | No se observa en un radio de 200 m.                                                              |
| Bosque y/o Vegetación Natural        | 5                    | Vegetación propia de la zona.                                                                    |
| Especies y Ecosistemas en Protección | -                    | No se observa en un radio de 200 m.                                                              |
| Otros                                | -                    | No aplica.                                                                                       |

Observaciones Ninguna.

### V. SITUACIÓN DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

Cuerpo de agua cercano: No

Nombre del cuerpo de agua: Ninguna.



## FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Distancia aproximada (m) No determinado. Volumen o caudal aproximado: No determinado.  
Descripción del cuerpo de agua: No aplica.  
Uso del agua: No aplica.

### VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL

|                                         |                                                          |                                                                        |                                            |                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Infraestructura encontrada (En caso de) | Campamentos, oficinas, talleres <input type="checkbox"/> | Caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas <input type="checkbox"/> | Líneas eléctricas <input type="checkbox"/> | Maquinaria pesada <input type="checkbox"/> |
|                                         | Plantas de procesos abandonadas <input type="checkbox"/> | Generadores y transformadores eléctricos <input type="checkbox"/>      | Otros Ninguna.                             |                                            |

Descripción de infraestructura: Ninguna.

|                                      |                                               |                                   |                                     |                                   |                                  |                                       |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Tipo de Residuo (En caso de existir) | Material de desbroce <input type="checkbox"/> | Chatarra <input type="checkbox"/> | Industrial <input type="checkbox"/> | Desmonte <input type="checkbox"/> | Escoria <input type="checkbox"/> | Construcción <input type="checkbox"/> | Otros: Ninguna. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

Descripción de los residuos, en caso de existir (Volumen, etc.): Ninguna.

| CALIDAD AMBIENTAL | CANTIDAD           | Componente ambiental                                         | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 1% hasta 10% sobre el ECA o norma referencial                                             | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 10% hasta 50% sobre el ECA o norma referencial                                                                        | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 50% hasta 100% sobre el ECA o norma referencial                                                                       | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor al 100% sobre el ECA o norma referencial |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | Infraestructura o residuos                                   | Menor a 5 toneladas                                                                                                                         | Entre 5 a 49 toneladas                                                                                                                                                  | Entre 50 a 500 toneladas                                                                                                                                                | Mayor a 500 toneladas                                                                    |
|                   | Peligrosidad       | Daños leves y reversibles                                    | Combustible                                                                                                                                 | Explosiva, inflamable, corrosiva                                                                                                                                        | Muy inflamable, muy tóxica, causa efectos irreversibles inmediatos                                                                                                      |                                                                                          |
|                   | Extensión          | Presencia de población en un radio mayor a 1 km              | Presencia de población en un radio de 0,5 a 1 km                                                                                            | Presencia de población en un radio menor de 0,5 km                                                                                                                      | Presencia de población adyacente, localizada en el mismo lugar del pasivo                                                                                               |                                                                                          |
|                   | Calidad del Medio  | Pasivo ambiental que no afecte a los componentes ambientales | Pasivo ambiental que se encuentre afectando en un componente ambiental, en al menos un parámetro establecido en el ECA o normal referencial | Pasivo ambiental que se encuentre afectando en dos componentes ambientales, en al menos un parámetro por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial | Pasivo ambiental que se encuentre afectando dos o más componentes ambientales y dos o más parámetros por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial |                                                                                          |
| SALUD             | Población afectada | Menor a 5 personas                                           | De 5 a 50 personas                                                                                                                          | De 50 a 100 personas                                                                                                                                                    | Más de 100 personas                                                                                                                                                     |                                                                                          |



## FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

|                           |                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN | Accesibilidad                       | Para llegar se requiere de un vehículo de transporte (bote, helicóptero, avión) <input type="radio"/>                                          | En vehículo, seguido de distancia corta a pie (mayor a 1 km) <input type="radio"/>                                                              | Recorrido largo a pie en vía no demarcada (mayor de 1 km) <input type="radio"/>                                                      | Adyacente a áreas pobladas, corta distancia a pie (menos de 1 km) <input checked="" type="radio"/>                                                                                                  |
|                           | Potencial de colapso                | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones deterioradas a nivel del suelo (menor a 1,5 m) <input checked="" type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables de poca elevación (entre 1,5 y 2,5 m de altura) <input type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas (mayor a 2,5 m de altura) <input type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas, con potencial caída de escombros (mayor a 2,5 m de altura) potencial caída de escombros <input type="radio"/> |
|                           | Presencia de cercos                 | Zona afectada con cercos y señales, ambos deteriorados <input type="radio"/>                                                                   | Zona afectada cercada y no señalizada <input type="radio"/>                                                                                     | Zona afectada no cercada pero señalizada <input checked="" type="radio"/>                                                            | Zona afectada no cercada ni señalizada <input type="radio"/>                                                                                                                                        |
|                           | Potencial de incendios o explosivos | Existen residuos explosivos y/o combustibles cuyas propiedades se encuentran neutralizadas <input type="radio"/>                               | Existen residuos explosivos y/o combustibles almacenados en infraestructuras deterioradas <input type="radio"/>                                 | Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados en áreas cercadas <input type="radio"/>                                     | Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados a la intemperie <input type="radio"/>                                                                                                      |

| Nº Muestras Recolectadas:                       | Aire       | Agua superficial | Agua subterránea | Sedimento  | Suelo                                        | Efluentes  | Emisiones  |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|                                                 | 0          | 0                | 0                | 0          | 2                                            | 0          | 0          |
| Laboratorio / Número de informe de laboratorio: | No aplica. | No aplica.       | No aplica.       | No aplica. | AGQ. PERU S.A.C.<br>S-15/04801<br>S-15/04802 | No aplica. | No aplica. |

Observaciones: Ninguna.



Julio César Rojas Flores  
 Unidad de Identificación de Pasivos  
 Ambientales del Subsector Hidrocarburos  
 Dirección de Evaluación





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"


"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 3

Mapa de ubicación geográfica





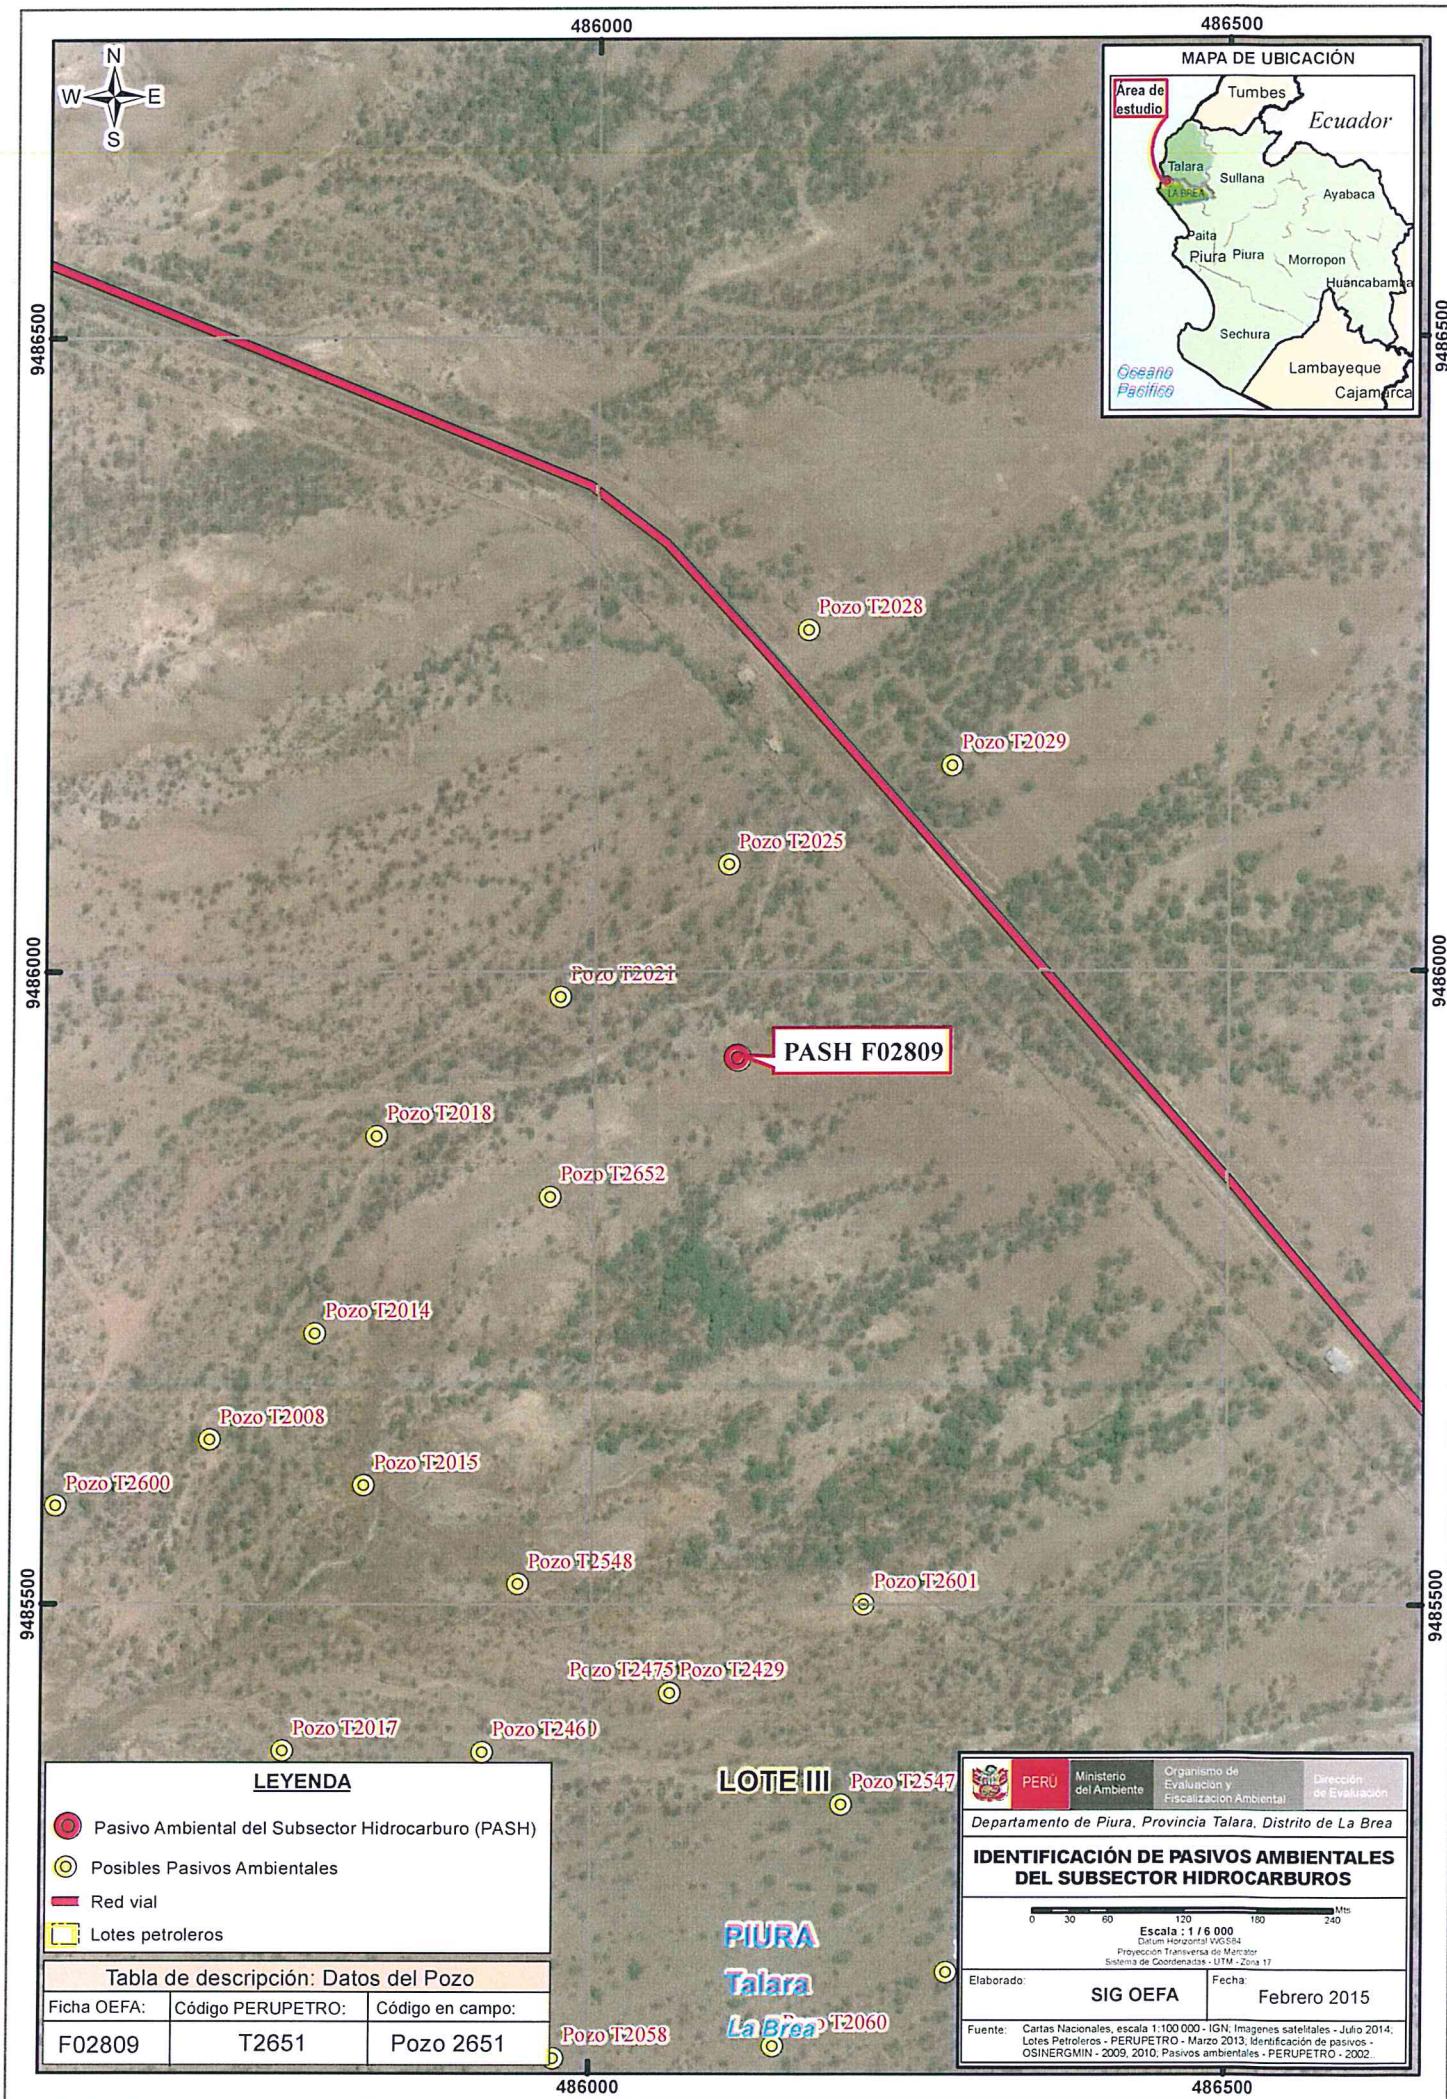

- LEYENDA**
- Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburo (PASH)
  - Posibles Pasivos Ambientales
  - Red vial
  - Lotes petroleros

| Tabla de descripción: Datos del Pozo |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ficha OEFA:                          | Código PERUPETRO: | Código en campo: |
| F02809                               | T2651             | Pozo 2651        |

PERU Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Dirección de Evaluación

Departamento de Piura, Provincia Talara, Distrito de La Brea

**IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS**

0 30 60 120 180 240 Mts

Escala : 1 / 6 000  
Datum Horizontal VGS54  
Proyección Transversal de Mercator  
Sistema de Coordenadas : UTM - Zona 17

|            |              |
|------------|--------------|
| Elaborado: | Fecha:       |
| SIG OEFA   | Febrero 2015 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Imágenes satelitales - Julio 2014; Lotes Petroleros - PERUPETRO - Marzo 2013; Identificación de pasivos - OSINERGMIN - 2009, 2010; Pasivos ambientales - PERUPETRO - 2002

LOTE III

PIURA  
Talara  
La Brea







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 4

Reporte de Monitoreo de Suelo





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

CIPASH - 2015

N° 0015 - SU

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## REPORTE DE MUESTREO AMBIENTAL DE SUELO

### I. OBJETO DEL REPORTE

El presente Reporte tiene por objeto presentar los puntos de muestreo<sup>1</sup> establecidos durante la evaluación de campo realizada al **Pozo T2651** y a su área circundante correspondiente a la **Ficha OEFA F02809**, ubicado en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura, llevado a cabo del **28 de Enero al 06 de Febrero de 2015**, en el marco de la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el **Lote III**.

### II. DATOS DEL MUESTREO

#### 2.1 Equipo técnico

El equipo técnico designado para realizar el muestro de suelo estuvo conformado por las siguientes personas:

- Julio César Rojas Flores
- Luis Jonathan Castro Mandamiento

#### 2.2 Puntos de muestreo en la matriz suelo

Para la toma de muestras de suelo se utilizó la Guía para muestreo de suelos, en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado con Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM y se establecieron los siguientes puntos de muestreo:

| N° | Código punto muestreo | Fecha    | Hora  | Coordenadas UTM |        |         | Descripción                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|----------|-------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |          |       | (Datum WGS84)   |        |         |                                                                                                                                                                                   |
|    |                       |          |       | Zona            | Este   | Norte   |                                                                                                                                                                                   |
| 1  | F02809-SU01           | 31/01/15 | 10:15 | 17              | 486118 | 9485927 | Muestra de suelo puntual a 3 m al este del pozo con suelo de textura arcillosa arenosa con presencia de grava y sin olor a hidrocarburos. Profundidad de toma de muestra 0,4 m.   |
| 2  | F02809-SU02           | 31/01/15 | 10:25 | 17              | 486113 | 9485934 | Muestra de suelo puntual a 6 m al norte del pozo con suelo de textura arcillosa arenosa con presencia de grava y sin olor a hidrocarburos. Profundidad de toma de muestra 0,45 m. |

<sup>1</sup> Las muestras de suelo tomadas en estos "puntos de muestreo" requieren de un análisis de laboratorio, que a la fecha de elaboración del presente Reporte, aún carecen de resultados.







PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Las muestras de suelo fueron enviadas al laboratorio AGQ PERÚ S.A.C, laboratorio a cargo del análisis de las muestras en los siguientes parámetros:

| Matriz | Parámetros a analizar                                                                                                                                                                                   | Términos de referencia                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Suelo  | Fracción de Hidrocarburos F1 (C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub> )<br>Fracción de Hidrocarburos F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )<br>Fracción de Hidrocarburos F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> ) | Análisis en Laboratorio<br>TDR N° 22-LAB-2015 |

### III. OBSERVACIONES

- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del muestreo ambiental, por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

### IV. ANEXOS

- Registro fotográfico de cada muestra.
- Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio.

San Isidro, 13 FEB. 2015

  
LUIS JONATHAN CASTRO MANDAMIENTO  
Tercero evaluador





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO I

### Registro Fotográfico





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



Fotografía N° 1. Toma de muestra de suelo en el punto F02809-SU01, ubicado a 3 m aproximadamente del Pozo T2651.



Fotografía N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F02809-SU02, ubicado a 6 m aproximadamente del Pozo T2651.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO II

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio





|                                                                                                                             |  |                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)</b>                                                             |  | Página: _____ de _____                                                                                     |  |
| REPÚBLICA DE PANAMÁ, NUESTRO SAN PEDRO<br>JULIO CÉSAR BOLAÑOS FIGUEROA<br>9945326931/robo@oef.a.gob.pa<br>TOR N° 23-48-2013 |  | Otro: _____<br>pH59 _____<br>pH42 _____<br>E _____<br>P _____<br>V _____                                   |  |
| <b>ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)</b>                                                             |  | <b>ANÁLISIS REQUERIDOS</b>                                                                                 |  |
| D.E.F.A.<br>20521255768<br>REPÚBLICA DE PANAMÁ, NUESTRO SAN PEDRO<br>TAURINA, PUENA                                         |  | FRACTURA DE TUBERÍAS T3 (C2A-C30)<br>FRACTURA DE TUBERÍAS T2 (C10-C20)<br>FRACTURA DE TUBERÍAS T1 (C5-C10) |  |
| <b>ANÁLISIS REQUERIDOS</b>                                                                                                  |  | <b>ANÁLISIS REQUERIDOS</b>                                                                                 |  |
| Número de punto de muestreo<br>Analisis Tipo aplicable (A, B)                                                               |  | Indicar con una (X) los recuadros inferiores según los análisis requeridos por cada muestra.               |  |
| (D) Tipo Muestra / Matriz<br>10-15<br>10-25                                                                                 |  | 10-15<br>10-25                                                                                             |  |
| Muestreo<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                        |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Código de Caracterización<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                     |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |
| Muestra<br>Fecha (dd-mm-aa)<br>31-01-15<br>31-01-15                                                                         |  | 31-01-15<br>31-01-15                                                                                       |  |
| Punto de Muestreo<br>F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                             |  | F02809-SU01<br>F02809-SU02                                                                                 |  |

AGQ Perú S.A.C., RUC 20512225995, Av. Steyerfloss # 511 La Perla, Callao. T: (01) 710 27 00; Email: operacionesperu@arg.com.pe; www.arg.com.pe







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 5

Informe de ensayo de laboratorio



**INFORME DE ENSAYO**


|                    |                             |                     |            |                  |                                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| N° de Referencia:  | S-15/04801                  | Registrada en:      | AGQ Perú   | Cliente:         | OEFA                                            |
| Análisis:          | S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE) | Centro Análisis:    | AGQ España | Domicilio:       | AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542<br>SAN ISIDRO LIMA |
| Tipo Muestra:      | SUELOS RD                   | Fecha Toma Muestra: | 31/01/2015 | Cod Cliente:     | 106327                                          |
| Lugar de Muestreo: | TALARA - PIURA              | Fecha Recepción:    | 06/02/2015 | Contrato:        | PE15-0080-AMB                                   |
| Punto de Muestreo: | F02809-SU01                 | Fecha Inicio:       | 16/02/2015 | Cliente tercero: |                                                 |
| Muestreado por:    | Cliente                     | Fecha Fin:          | 19/02/2015 | PNT Muestreo     |                                                 |
| Descripción:       | TDR N° 22 / F02809-SU01     | Lote:               |            |                  |                                                 |

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.


Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


 P.A.

Yoel Iñigo CQP 826  
Resp. Lab. Inorgánico

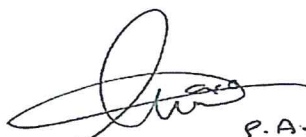
 P.A.

Jesús Pineda Valdecantos  
Resp. Lab. Inorgánico

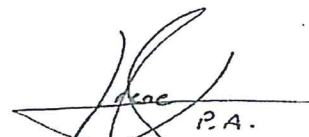
 P.A.

Mª del Mar Del Valle García  
Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 20/2/15

**Observaciones:**

HORA DE MUESTREO: 10:15 H.

**Autorizaciones - Homologaciones**

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. - ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA). - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04801

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU01

Fecha Fin: 19/02/2015

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Características Básicas</b> |           |          |     |
| Humedad                        | 4,86      | %        |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.



**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04801

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU01

Fecha Fin: 19/02/2015

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                     | Resultado | Unidades | CMA | Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|-------------------------------|-----------|----------|-----|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Hidrocarburos</b>          |           |          |     |                                |           |          |     |
| Hidrocarb Totales >C10-C28    | 289       | mg/kg    |     | Hidrocarb Totales >C28-C40     | 749       | mg/kg    |     |
| Hidrocarburos Totales >C6-C10 | < 10      | mg/kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5-C10 | < 10      | mg/kg    |     |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40   | 1038      | mg/kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5     | < 10      | mg/kg    |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las Incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04801

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU01

Fecha Fin: 19/02/2015

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | PNT    | Técnica     | Incert | Rango (1)  |
|--------------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| <b>Características Básicas</b> |        |             |        |            |
| Humedad                        | PE-980 | Gravimetría | ±7%    | 0,1 - 50 % |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04801

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU01

Fecha Fin: 19/02/2015

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | Incert | Rango (1)        | Parámetro                        | Incert | Rango (1)        |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Hidrocarburos</b>           |        |                  |                                  |        |                  |
| <b>PNT: PE-649 (EPA 8015D)</b> |        |                  | <b>Técnica Cromat CG FID/ECD</b> |        |                  |
| Hidrocarb Totales >C10-C28     | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg | Hidrocarb Totales >C28-C40       | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg |
| Hidrocarburos Totales >C6-C10  | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg | * Hidrocarburos Totales C5-C10   | -      | 10 - 20000 mg/kg |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40    | -      | 10 - 30000 mg/kg | * Hidrocarburos Totales C5       | -      | 10 - 20000 mg/kg |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Labs &amp; Technological Services AGQ, S.L.

[www.agq.com.es](http://www.agq.com.es)

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)

T (+34) 902 931 934

F (+34) 955 738 912

[agq@agq.com.es](mailto:agq@agq.com.es)

5 / 5



| INFORME DE ENSAYO  |                             |                     |                                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| N° de Referencia:  | S-15/04802                  | Registrada en:      | AGQ Perú                                        |
| Análisis:          | S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE) | Centro Análisis:    | AGQ España                                      |
| Tipo Muestra:      | SUELOS RD                   | Fecha Toma Muestra: | 31/01/2015                                      |
| Lugar de Muestreo: | TALARA - PIURA              | Fecha Recepción:    | 06/02/2015                                      |
|                    |                             | Fecha Inicio:       | 16/02/2015                                      |
| Punto de Muestreo: | F02809-SU02                 | Fecha Fin:          | 19/02/2015                                      |
| Muestreado por:    | Cliente                     | Lote:               |                                                 |
| Descripción:       | TDR N° 22 / F02809-SU02     |                     |                                                 |
|                    |                             | Cliente:            | OEFA                                            |
|                    |                             | Domicilio:          | AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542<br>SAN ISIDRO LIMA |
|                    |                             | Cod Cliente:        | 106327                                          |
|                    |                             | Contrato:           | PE15-0080-AMB                                   |
|                    |                             | Cliente tercero:    |                                                 |
|                    |                             | PNT Muestreo        |                                                 |

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.


Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


 P.A.

Yoel Iñigo CQP 826  
Resp. Lab. Inorgánico


 P.A.

Jesús Pineda Valdecantos  
Resp. Lab. Inorgánico

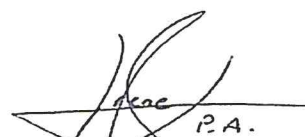
 P.A.

Mª del Mar Del Valle García  
Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 20/2/15

#### Observaciones:

HORA DE MUESTREO: 10:25 H.

#### Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. - ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCIMA). - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA



**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04802

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU02

Fecha Fin: 19/02/2015

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Características Básicas</b> |           |          |     |
| Humedad                        | 5,96      | %        |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04802

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU02

Fecha Fin: 19/02/2015

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                     | Resultado | Unidades | CMA | Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|-------------------------------|-----------|----------|-----|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Hidrocarburos</b>          |           |          |     |                                |           |          |     |
| Hidrocarb Totales >C10-C28    | < 10      | mg/kg    |     | Hidrocarb Totales >C28-C40     | < 10      | mg/kg    |     |
| Hidrocarburos Totales >C6-C10 | < 10      | mg/kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5-C10 | < 10      | mg/kg    |     |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40   | < 10      | mg/kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5     | < 10      | mg/kg    |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-15/04802

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU02

Fecha Fin: 19/02/2015

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | PNT    | Técnica     | Incert | Rango (1)  |
|--------------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| <b>Características Básicas</b> |        |             |        |            |
| Humedad                        | PE-980 | Gravimetría | ±7%    | 0,1 - 50 % |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.



**INFORME DE ENSAYO**

Nº de Referencia: S-15/04802

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 22 / F02809-SU02

Fecha Fin: 19/02/2015

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | Incert | Rango (1)        | Parámetro                        | Incert | Rango (1)        |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Hidrocarburos</b>           |        |                  |                                  |        |                  |
| <b>PNT: PE-649 (EPA 8015D)</b> |        |                  | <b>Técnica Cromat CG FID/ECD</b> |        |                  |
| Hidrocarb Totales >C10-C28     | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg | Hidrocarb Totales >C28-C40       | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg |
| Hidrocarburos Totales >C6-C10  | ±27%   | 10 - 20000 mg/kg | * Hidrocarburos Totales C5-C10   | -      | 10 - 20000 mg/kg |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40    | -      | 10 - 30000 mg/kg | * Hidrocarburos Totales C5       | -      | 10 - 20000 mg/kg |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica.

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Labs &amp; Technological Services AGQ, S.L.

[www.agq.com.es](http://www.agq.com.es)

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)

T (+34) 902 931 934

F (+34) 955 738 912

[agq@agq.com.es](mailto:agq@agq.com.es)

5 / 5





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 6

Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO)



## INFORMACIÓN DE POZO

|                                                   |               |                                   |                             |      |     |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|-----|
| Pozo                                              | T2651         | Área                              | La Brea                     | Lote | III |
| Coordenada Este                                   |               | Coordenada Norte                  |                             |      |     |
| Cía Operadora                                     | Mercantile    |                                   |                             |      |     |
| Cía Perforació                                    | IPCo          |                                   |                             |      |     |
| Prioridad de Abandono                             |               |                                   |                             |      |     |
| Fecha de Perforación                              | 06/02/1930    | Profundidad total                 | 694                         |      |     |
| Fecha de Completación                             | 06/02/1930    | Profundidad efectiva              | 694                         |      |     |
| Casing de Superficie e Intermedios                | 10"           |                                   |                             |      |     |
| Profundidad de casing de Superficie e Intermedios | 264'- 1'      |                                   |                             |      |     |
| Casing de producción y laines                     | 5 1/2"        |                                   |                             |      |     |
| Profundidad de casing de producción y laines      | 694'- 1'      |                                   |                             |      |     |
| Intervalos Perforados                             | 694'- 651'(2) |                                   |                             |      |     |
| Tope Cemento                                      |               | Formaciones                       | Mal Paso                    |      |     |
| Tipo y Cantidad de Tapones                        |               |                                   |                             |      |     |
| Profundidad de tapones                            |               |                                   |                             |      |     |
| Tope de Tapones                                   | 0             | Estado                            | Abandonado por no económico |      |     |
| Intervalos abiertos                               |               | Fecha de último Estado            | 31/07/1985                  |      |     |
| Adecuadamente abandonado                          | No            | Último Servicio de Pozos          | No registra                 |      |     |
| Cumple con Legislación                            | No            | Fecha Último Servicio de Pozos    |                             |      |     |
| Impacto Ambiental y Seguridad                     |               |                                   |                             |      |     |
| Código Intervención                               | 2A            | Se encuentra entre Construcciones |                             |      |     |
| Estado del pozo                                   | ATA           | Acceso                            |                             |      |     |
| Identificado                                      |               | Terraplèn                         |                             |      |     |
| Rx Abandono                                       |               | Foto                              |                             |      |     |
| Observaciones                                     |               |                                   |                             |      |     |







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 7

Carta CGRL-PRAC-GFPA-0303-2011 e  
Informe Técnico PRAC-CGFPA-0249-2011



|                      |
|----------------------|
| N° DE REGISTRO       |
| 2011-E01-010233      |
| CREADO: LICALERO     |
| IMPRESO: RECEPCION   |
| EL: 25/08/2011 15:24 |

# HOJA DE TRAMITE

INGRESO : 25/08/2011 14:54  
 REMITENTE : ISABEL TAFUR MARIN - PERU PETRO  
 ASUNTO : INFORME  
 DESCRIPCION : DE VISITA DE RECONOCIMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES EN LOS LOTES III Y IV

REFERENCIA: GGRL-PRAC-GFPA-0303-2011

TIPO ENVIADO PARA FECHA A/T DOCUMENTO OBSERVACIONES  
 POR DERIVACION GENERADO  
 ORIG.RE DS -> SIN ASIGNAR 25/08/2011 14:54 02 GGRL-PRAC-GFPA-0303-2011

## OFICINAS:

| ALTA DIRECCIÓN                          | ÓRGANOS DE LÍNEA                 | ÓRGANOS DE APOYO                          | ÓRGANOS DE CONTROL                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| PCD Presidencia del Consejo Directivo   | DFAI Dirección de Fiscalización  | OTI Oficina de TI                         | OCI Órgano de Control Institucional      |
| CD Consejo Directivo                    | DE Dirección de Evaluación       | OAJ Oficina de Asesoría Jurídica          | OTROS                                    |
| PCD.A Asesoría PCD                      | DS Dirección de Supervisión      | OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto | CEP Comité Especial Permanente           |
| PCD.S Asistente PCD                     | OCOP Coordinación de Operaciones | OA Oficina de Administración              | COFEMA COFEMA                            |
| SG Secretaría General                   |                                  | OCAC Oficina de Comunicaciones            | CTS Comité de Transferencias Sectoriales |
| TFA Tribunal de Fiscalización Ambiental |                                  |                                           | CERTS Comité Esp. Terceros Supervisor    |

## ACCIONES

|                            |                         |                          |                         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 ACCIÓN                  | 02 CONOCIMIENTO         | 03 COORDINACIÓN          | 04 CUMPLIMIENTO         |
| 05 DEVOLUCIÓN              | 06 ESTUDIO              | 07 ASISTIR               | 08 EVALUACIÓN           |
| 09 INVESTIGACIÓN           | 10 INFORME/ORAL/ESCRITO | 11 OPINIÓN               | 12 PREPARAR RESPUESTA   |
| 13 RECOMENDACIÓN           | 14 SEGUIMIENTO          | 15 VERIFICACIÓN          | 16 ARCHIVO              |
| 17 TRAMITE                 | 18 ADJUNTAR ANTECEDENTE | 19 AGREGAR EL EXPEDIENTE | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA  |
| 21 NOTIFICAR AL INTERESADO | 22 PROYECTAR RESOLUCION | 23 REVISIÓN              | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN |
| 25 APROBADO                | 26 NO AUTORIZADO        | 27 NEGATIVO              | 28 DISTRIBUCION         |
| 29 CONSIDERACION           | 30 AUTORIZADO           |                          |                         |

## OBSERVACIONES

Bg. Guillermo Alavez. (DS PLAZO)

- Para analisis y acciones.
- Bono para Supervisión.
- Causas.



Ing. Haya y Paredes

Atencios 01/09/11

26/12/11



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

GGRL-PRAC-GFPA-0303-2011

San Borja, 18 de Agosto de 2011

Señor  
Ing. Fausto Roncal Vergara  
Director de Evaluación y Supervisión  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA  
Calle Manuel Gonzáles Olachea 247  
San Isidro

**Asunto:** Informe de Visita de Reconocimiento de Pasivos Ambientales en los Lotes III y IV


De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted y expresarle nuestros cordiales saludos. Para su conocimiento y fines, le remitimos adjunto el informe técnico PRAC-GFPA-0249-2011, que corresponde a la visita de reconocimiento de pasivos ambientales ubicados en los lotes III y IV efectuada por PERUPETRO S.A. el 23 y 24 de junio del 2011. Esta información y los pormenores de la visita de trabajo se comentaron el día 18 de julio del 2011, fecha en que PERUPETRO S.A. y OEFA se reunieron para contemplar temas de interés común, quedando pendiente el ofrecimiento de parte de nosotros de compartir el informe técnico respectivo.

Es preciso mencionar que el informe técnico concluye que la situación de los pozos del Lote III ubicados en la zona Zorro (pozos 3560, 3560A y 3662), Portachuelo (pozo 5920) y La Brea (1863, 3290, 2051 y 4143), requieren de atención urgente debido a los impactos ocasionados al ambiente y la manipulación clandestina por personas que arriesgan su salud e integridad.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

  
Isabel Tafur Marín  
Gerente General (e)



**INFORME TÉCNICO  
PRAC-GFPA-0249-2011**

Asunto : Visita de reconocimiento de pasivos ambientales en los lotes III y IV

Fecha : 23 y 24 de junio del 2011

Lugar : Talara

---

**I. Antecedentes**

Mediante carta GGRL-PRAC-GFPA-084-2011 (5) (anexo N° 1) del 15 de marzo del 2011, PERUPETRO S.A. solicitó a INTEROIL PERÚ S.A. se remita copia de la documentación enviada al OSINERGMIN u OEFA, en cumplimiento del artículo 5° del Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

El 18 de abril del 2011, con carta IOP-III-GG-SGS-190-2011 (anexo N° 2), INTEROIL PERÚ S.A. da respuesta a la carta GGRL-PRAC-GFPA-084-2011, adjuntando el informe N° 018-2011-SSGS/JSGS con los pasivos ambientales que pudieron identificar en los lotes III y IV.

Con carta GGRL-PRAC-GFPA-0186-2011 (anexo N° 3) del 25 de mayo del 2011, PERUPETRO S.A. comunica a INTEROIL PERÚ S.A. la realización de una visita de campo a los pozos que representan pasivos ambientales de los lotes III y IV, los días 23 y 24 de junio del 2011.

**II. Participantes**

Para llevar a cabo las visitas de reconocimiento a los pasivos ambientales de los lotes III y IV, se designó a los ingenieros Carlos Vives, Gerente de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias y Yasmin Rizo Patrón, Coordinadora de Protección Ambiental y Comunidades Junior del Grupo Funcional Protección Ambiental, quienes viajaron a la ciudad de Talara el 22 de junio del 2011.

Se contó también con la presencia del ingeniero Lucas Arista, Coordinador de la Oficina Descentralizada de PERUPETRO S.A. – Talara.

Participaron en las visitas de campo:

- Sr. Edilberto Santamaría, Jefe del departamento de Sistemas de Gestión y Seguridad
- Sr. Leonel Talledo, Ingeniero de Sistemas de Gestión y Seguridad
- Sr. Carlos Vives, Gerente de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias
- Srta. Yasmin Rizo Patrón, Coordinadora de Protección Ambiental y Comunidades Junior
- Sr. Lucas Arista, Coordinador de la Oficina Descentralizada de PERUPETRO S.A. – Talara



### III. Visita a los pasivos ambientales de los lotes III y IV

#### Reunión previa

A las 8:00 a.m. del 23 de junio del 2011 en las oficinas de Interoil en Talara, los representantes de PERUPETRO recibieron una inducción y la entrega de implementos de seguridad.

Asimismo, se revisó el programa de visitas para ambos días. Los gráficos de ubicación se adjuntan en el anexo N° 4.

#### Visita de campo 23 de junio del 2011

A las 09:30 a.m. aproximadamente, la comisión se dirigió a la zona de Portachuelo y luego a Mirador, por la tarde se visitó el lote IV. Los pozos visitados se muestran en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 1: Pasivos ambientales visitados el 23.06.11 – Lotes III y IV**

| N° | LOTE | POZO  | ZONA              | Status Entregado Perupetro | Status Actual | Coordenadas UTM Norte | Coordenadas UTM Este |
|----|------|-------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | III  | 4913  | Portachuelo Oeste | ATA                        | ATA           | 9463167.3             | 481537.2             |
| 2  | III  | 5920  | Portachuelo Oeste | ATA                        | ATA           | 9461979.8             | 482268.1             |
| 3  | III  | 5199  | Portachuelo       | ATA                        | ATA           | 9463113.1             | 483996.5             |
| 4  | III  | 8036  | Mirador           | DPA                        | DPA           | 9461114.1             | 485913.7             |
| 33 | IV   | 5670  | Rocoto            | ATA                        | ATA           | 9505394.87            | 478328.27            |
| 34 | IV   | 4556  | Alvarez           | ATA                        | ATA           | 9499982.87            | 481403.27            |
| 35 | IV   | 1714A | Algarroba         | DPA                        | DPA           | 9499314.87            | 483478.27            |
| 36 | IV   | 1638  | Paloma            | DPA                        | DPA           | 9500740.87            | 486954.27            |
| 37 | IV   | 1498  | Mogollon          | DPA                        | DPA           | 9499842.87            | 490303.27            |

Fuente: Informe N° 018-2011-SSGS/JSJS de Interoil Perú S.A.

El pozo 3705 de la zona Monte Grande no fue visitado debido a se encontraba distante y a que la visita al pozo 1498 se realizó a las 06:00 p.m. aproximadamente, cuando ya estaba oscureciendo.

A continuación se describe lo observado en los nueve pozos visitados:



#### ▪ Pozo 4913

El pozo ATA 4913 se ubica aproximadamente a 3 metros del camino, presenta fluido y posible intervención local, así como suelo impactado alrededor del pozo.

YRP.





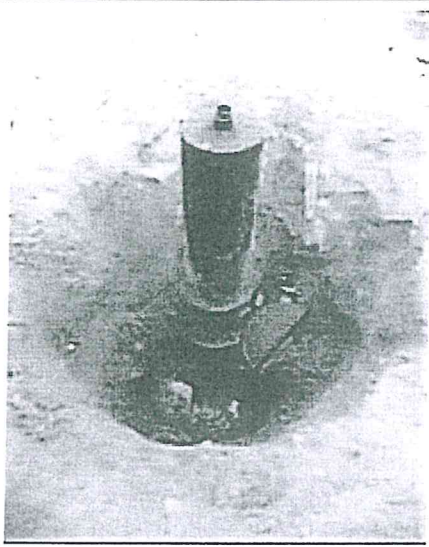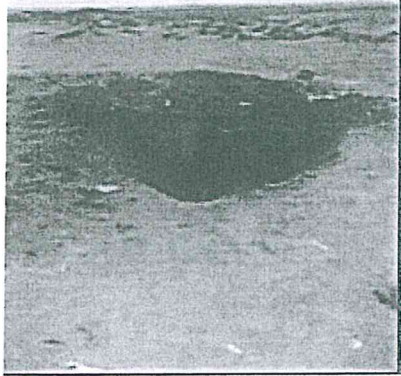

| Foto N° 1                                                                         | Foto N° 2                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo con presencia de fluido y un envase plástico.                                | Suelo contaminado alrededor del pozo.                                              |


▪ Pozo 5920

El pozo ATA 5920 se ubica aproximadamente a 4 kilómetros del pozo 4913 y no cuenta con camino de acceso para automóviles. Presenta fluido y suelo contaminado alrededor del cabezal, en un área de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente. Asimismo, se presenció un ligero burbujeo y se identificó una posible intervención artesanal por la presencia de envases en la locación.
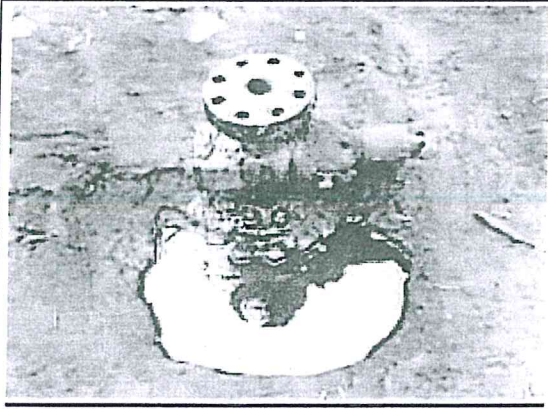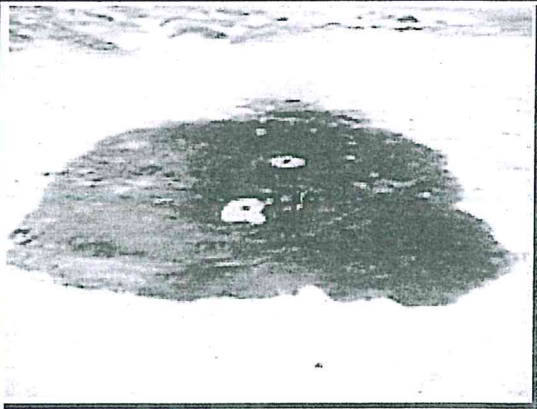
| Foto N° 3                                                                           | Foto N° 4                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo con presencia de fluido.                                                       | Suelo contaminado alrededor del pozo.                                                |






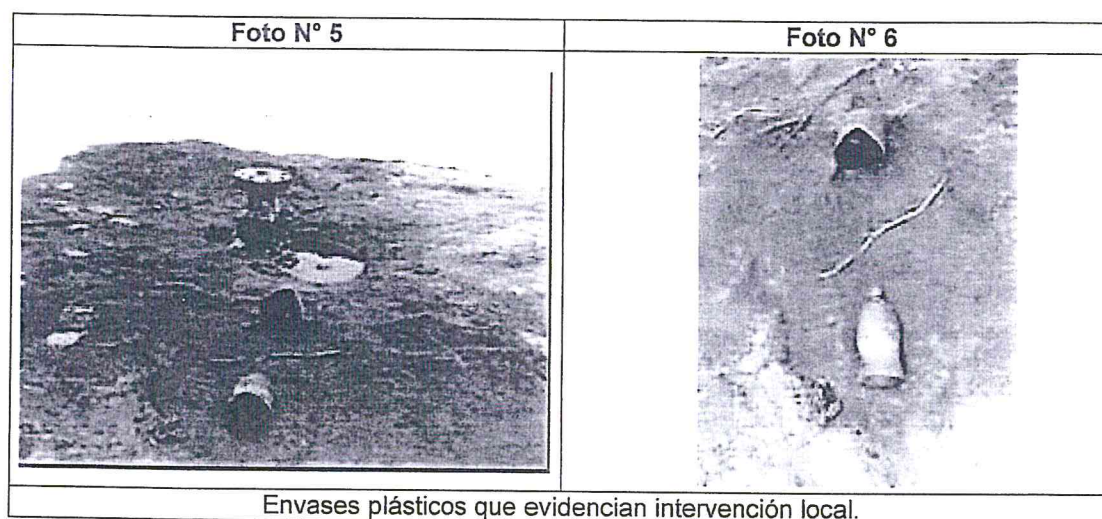


▪ Pozo 5199

El pozo ATA 5199 presenta suelo contaminado en un área de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente, el forro del pozo se encuentra enterrado.

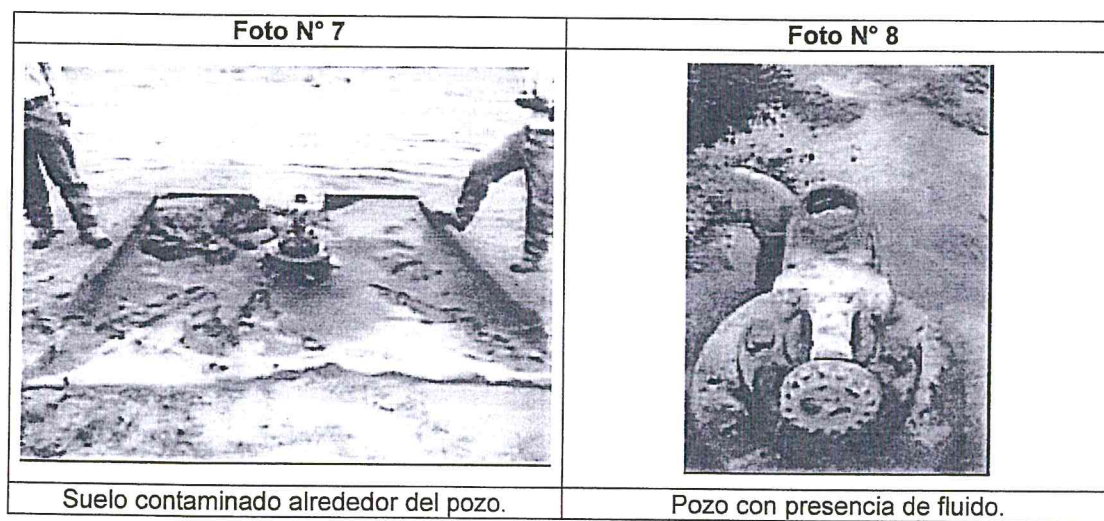


428.



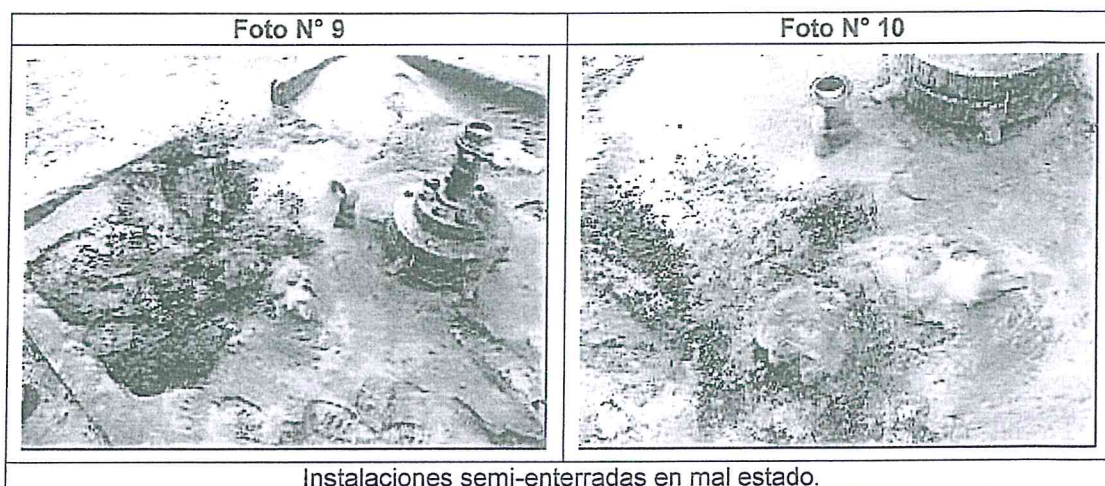

▪ Pozo 8036

El pozo DPA 8036 se ubica en la cima del cerro de la zona Mirador y se encuentra semitapado con una roca, presenta burbujeo, emisión de gas y fluido.


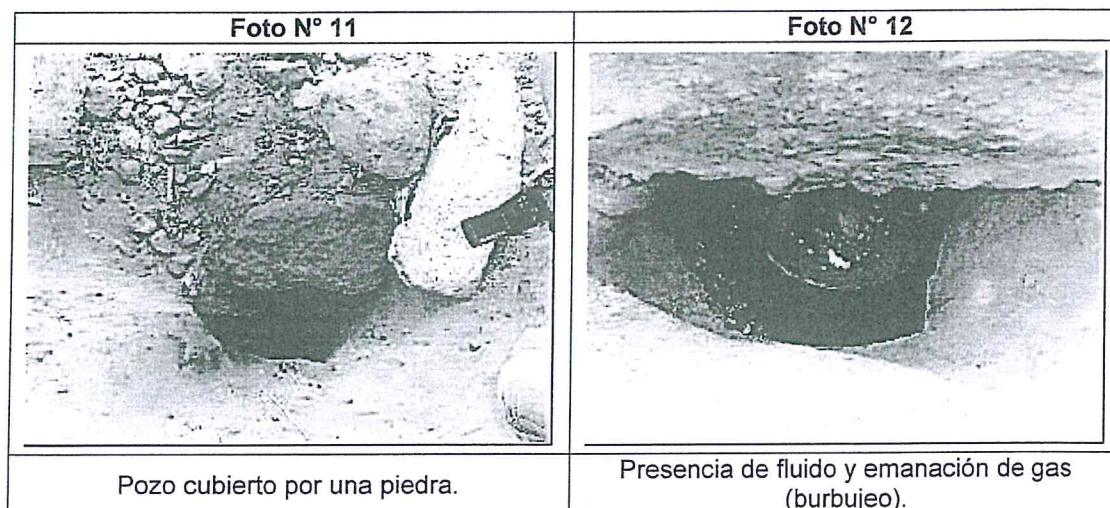


▪ Pozo 5670

El pozo ATA 5670 presenta nivel de fluido y un casing de 9 5/8".



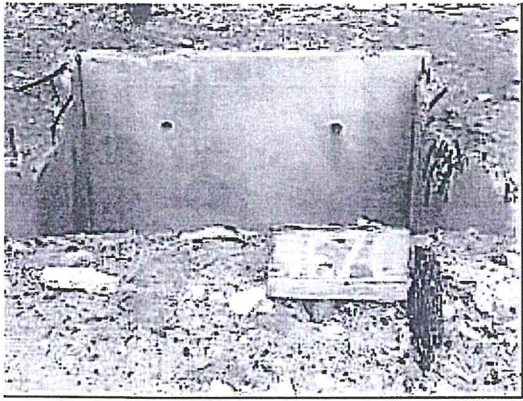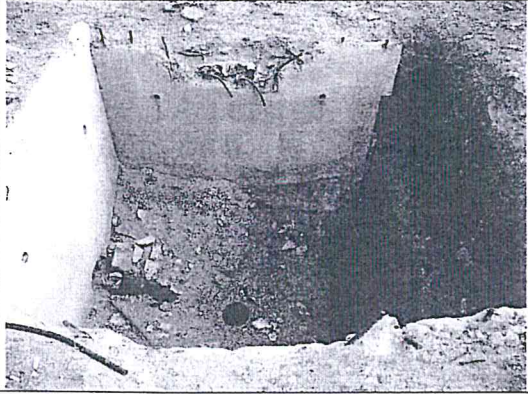

|                                                                                                             |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Foto N° 13</b></p>   | <p><b>Foto N° 14</b></p>   |
| <p>Cartel de identificación del pozo.</p>                                                                   | <p>Alrededores del pozo.</p>                                                                                 |
| <p><b>Foto N° 15</b></p>  | <p><b>Foto N° 16</b></p>  |
| <p>Cantina destruida.</p>                                                                                   | <p>Boca del pozo sin cabezal.</p>                                                                            |



▪ Pozo 4556

El pozo ATA 4556 se encuentra tapado con un bloque de cemento, debajo del cual se encuentra el casing sin cabezal. El terreno cercano al pozo presenta suelo impregnado con hidrocarburos que ha sido tapado con plástico negro y cubierto con tierra, hasta una distancia del pozo de 45 metros aproximadamente.

Los representantes de InterOil manifestaron que habían colocado el bloque de cemento debido al robo del cabezal.



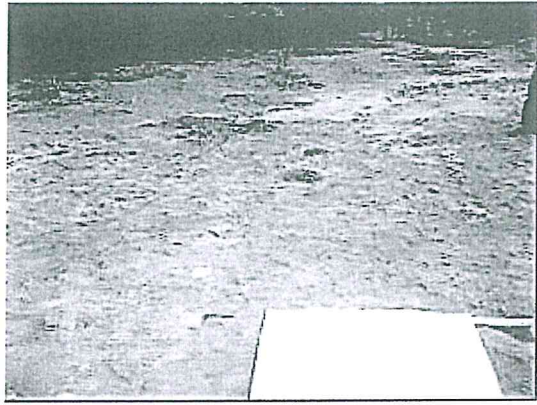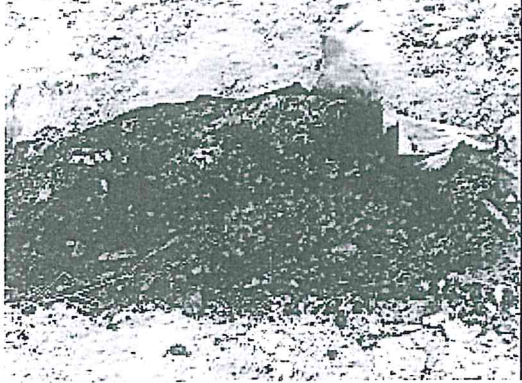


| Foto N° 17                                                                         | Foto N° 18                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Boca del pozo cubierta con bloque de cemento.                                      | Terreno impactado.                                                                  |
| Foto N° 19                                                                         | Foto N° 20                                                                          |
|  |  |
| Suelo contaminado.                                                                 | Suelo contaminado cubierto con plástico y suelo sin contaminar encima.              |

▪ Pozo 1714A

El pozo DPA 1714A presenta en los alrededores acumulaciones de tierra empetrolada. La boca del pozo se encuentra en un hueco, no tiene cantina y esta tapada con basura.






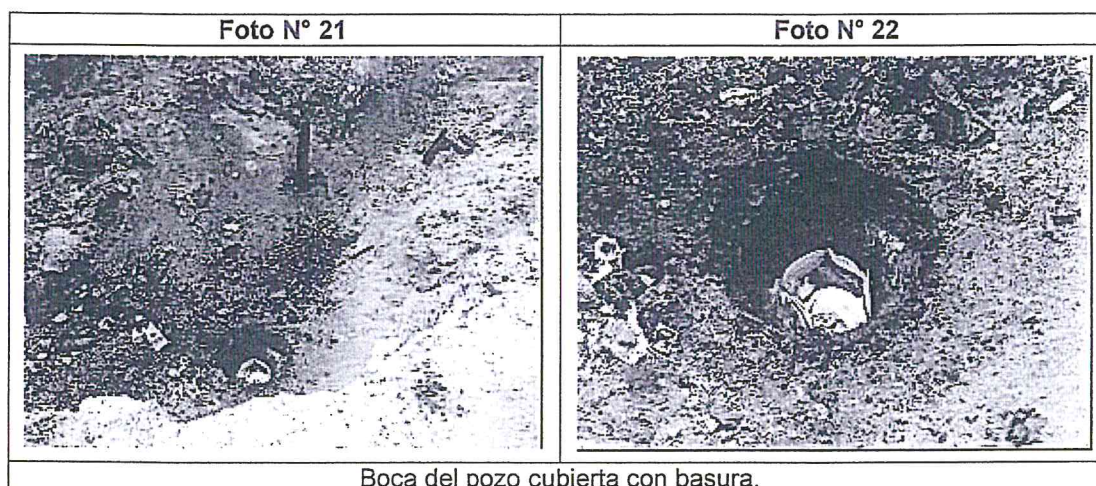

▪ Pozo 1638


El pozo DPA 1638 se encuentra en la quebrada Pariñas dentro de una excavación, presenta una conductora de 20" y cantina de madera, con nivel de fluido. Se observó la presencia de tablas de madera en los alrededores del pozo, por lo que podría realizarse extracción artesanal.

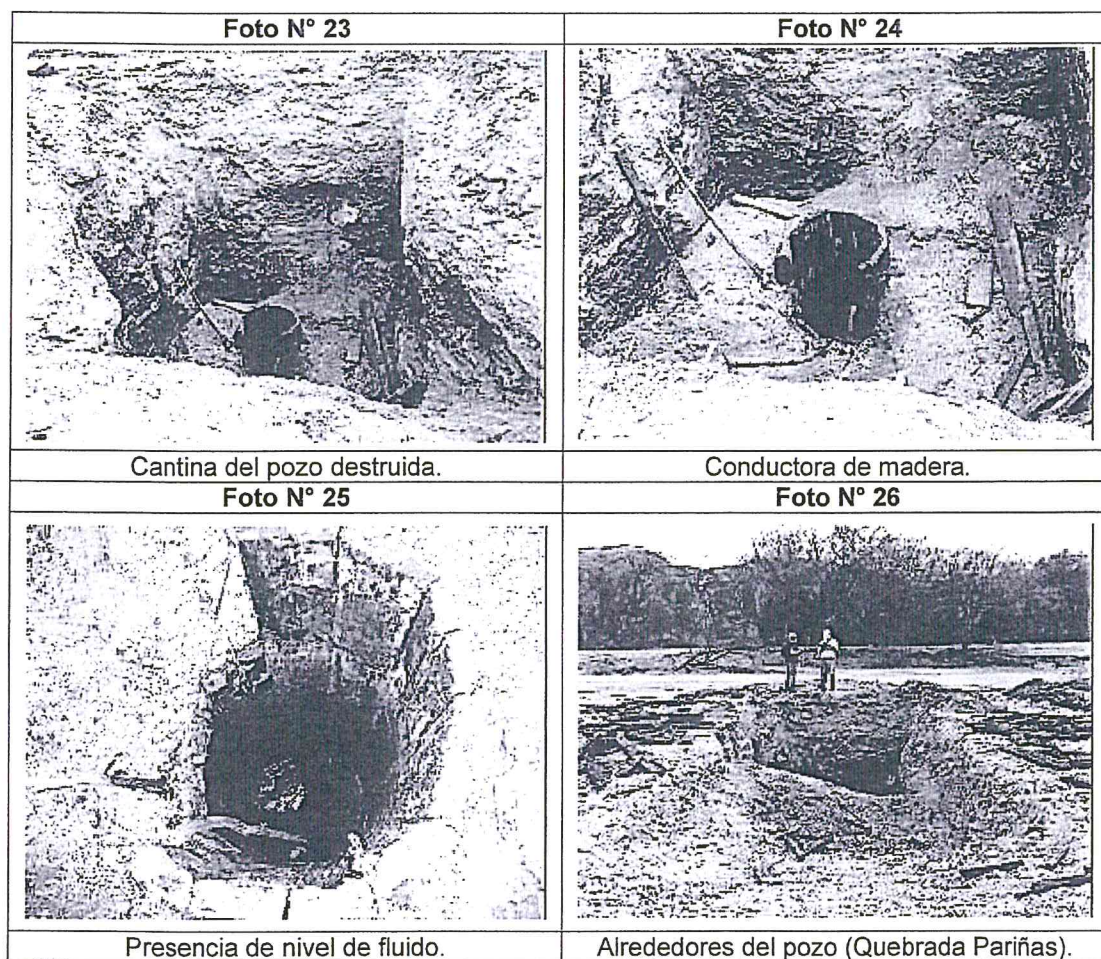



## ■ Pozo1498

El pozo DPA 1498 se encuentra en la quebrada Pariñas, con cantina de madera en mala condición, no presenta nivel de fluido.

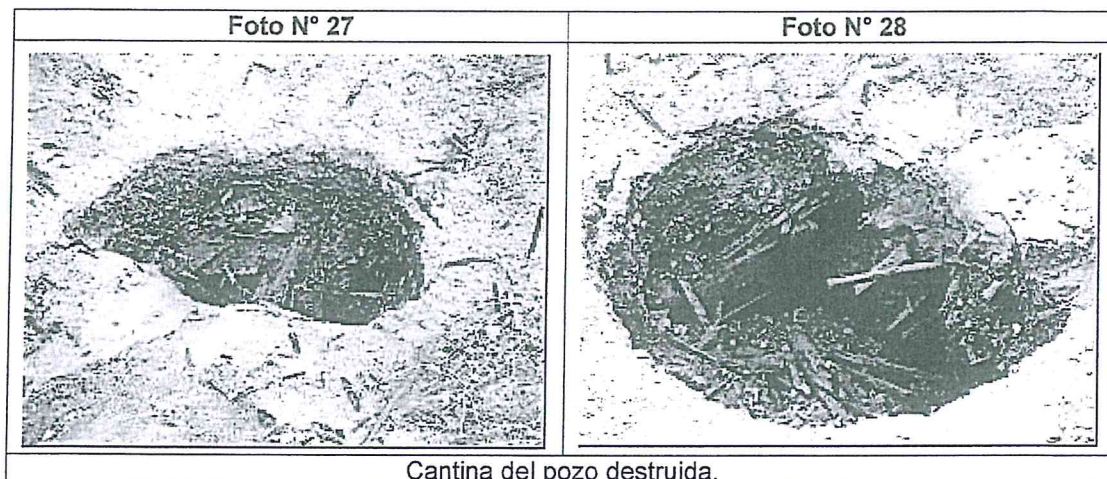

La visita del 23 de junio culminó a las 06:30 p.m. aproximadamente.

### Visita de campo 24 de junio del 2011

A las 08:30 a.m. aproximadamente, la comisión se dirigió a la zona de Zorro y luego a zona de Boca - La Brea para visitar los pozos que se muestran en el siguiente cuadro.

| N°  | LOTE | POZO  | ZONA    | Status<br>Entregado<br>Perupetro | Status<br>Actual | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este |
|-----|------|-------|---------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 5   | III  | 2029  | La Brea | DPA                              | DPA              | 9486165.9                | 486282.8                |
| S/N | III  | 2028  | La Brea |                                  |                  |                          |                         |
| 39  | IV   | 3560  | Zorro   | DPA                              | DPA              | 8491891.87               | 486806.27               |
| 40  | IV   | 3560A | Zorro   | ATA                              | ATA              | 491886.87                | 486814.27               |
| 41  | IV   | 3662  | Zorro   | ATA                              | ATA              | 9492149.87               | 486355.27               |
| 7   | III  | 3290  | La Brea | DPA                              | DPA              | 6486653                  | 483159                  |
| 8   | III  | 2549  | La Brea | APA                              | APA              | 9486437.2                | 483243.1                |
| 9   | III  | 2590  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9486295.7                | 483340.3                |
| 10  | III  | 2591  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9486159.4                | 483272.4                |
| 11  | III  | 2540  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9486127                  | 483418.2                |
| 12  | III  | 2576  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9485980.4                | 483454.8                |
| 13  | III  | 2634  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9485861.2                | 483547.8                |
| 14  | III  | 2617  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9485972.1                | 483653.2                |
| 15  | III  | 1817  | La Brea | APA                              | APA              | 9486073.6                | 483728.8                |
| 16  | III  | 1807  | La Brea | DPA                              | DPA              | 9486238.8                | 483860.2                |
| 17  | III  | 2577  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9486245.8                | 484004.2                |
| 18  | III  | 2051  | La Brea | APA                              | APA              | 9486397.8                | 485388.5                |
| 19  | III  | 2004  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9485524.9                | 485459.5                |
| 20  | III  | 2015  | La Brea | ATA                              | ATA              | 9485599.3                | 455818.2                |





|    |     |      |         |     |     |           |          |
|----|-----|------|---------|-----|-----|-----------|----------|
| 21 | III | 2014 | La Brea | ATA | ATA | 9485722   | 485782   |
| 22 | III | 2652 | La Brea | ATA | ATA | 9485829.2 | 485959.4 |
| 23 | III | 2651 | La Brea | ATA | ATA | 9485932.7 | 486112.7 |
| 24 | III | 2021 | La Brea | ATA | ATA | 9485983.7 | 485970.4 |
| 25 | III | 2025 | La Brea | ATA | ATA | 9486086.4 | 486105.4 |
| 28 | III | 2191 | La Brea | ATA | ATA | 9484782.2 | 485842.1 |
| 26 | III | 2335 | La Brea | ATA | ATA | 9484931.1 | 486300.2 |
| 27 | III | 2368 | La Brea | ATA | ATA | 9485025.6 | 486410.8 |
| 29 | III | 4143 | La Brea | ATA | ATA | 9483716   | 486026.9 |
| 32 | III | 4298 | Boca    | DPA | DPA | 9482422.8 | 481885   |


Fuente: Informe N° 018-2011-SSGS/JSGS de Interoil Perú S.A.

Los pozos T B y T 2040, identificados con números 30 y 31 en el informe N° 018-2011-SSGS/JSGS de Interoil, no fueron visitados, debido a que comprendieron la visita realizada en marzo del 2011 al lote III. Por otro lado, el pozo 2028 fue recién identificado, no había sido identificado anteriormente por Interoil debido a que se encontraba camuflado.

A continuación se describe lo observado en los veintinueve pozos visitados:

▪ Pozo 2029

El pozo DPA 2029 se ubica a unos 15 metros de la carretera Panamericana Norte, presenta suelo contaminado en los alrededores del pozo. Asimismo, se evidenció extracción artesanal.




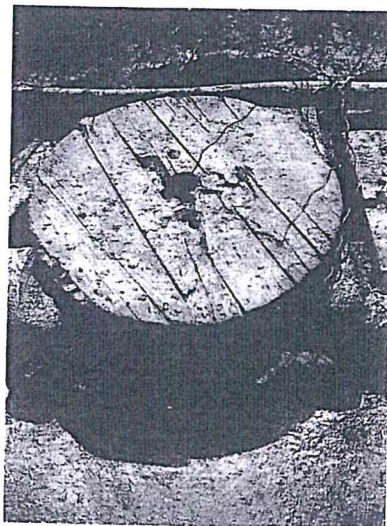
| Foto N° 28                                                                          | Foto N° 29                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Indicios de extracción artesanal.                                                   | Pozo cubierto con tapa de madera.                                                    |

▪ Pozo 2028

El pozo 2028, no identificado en el informe N° 018-2011-SSGS/JSGS de Interoil, se ubica a unos 20 metros de la carretera Panamericana Norte. El pozo se encontró debajo de una tabla de triplay y camuflado con ramas y hojas de palmera, presenta solo el casing, nivel de fluido y, evidentemente, extracción artesanal.



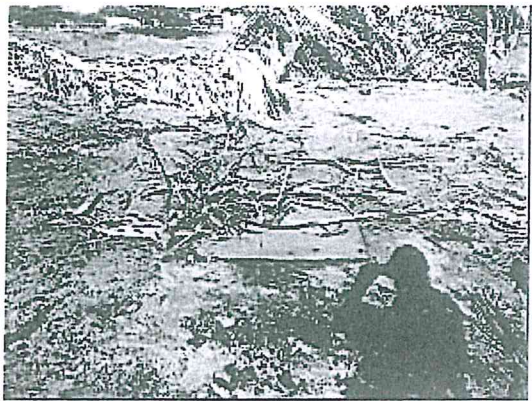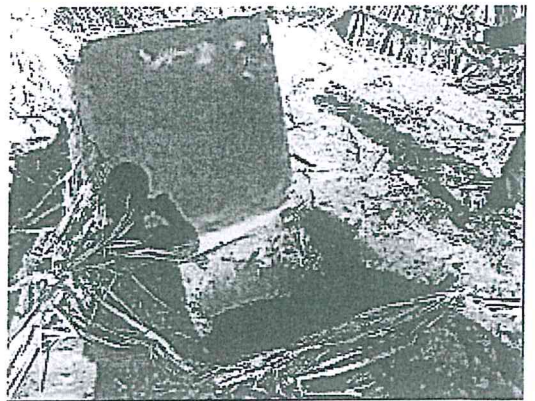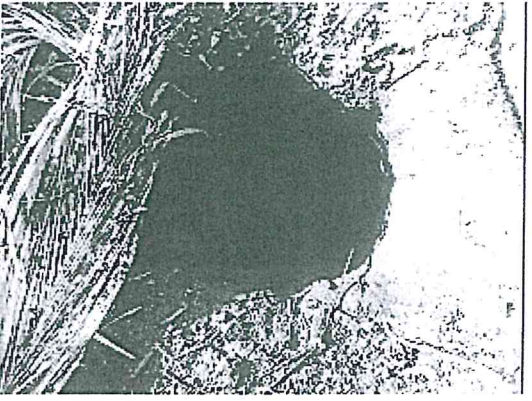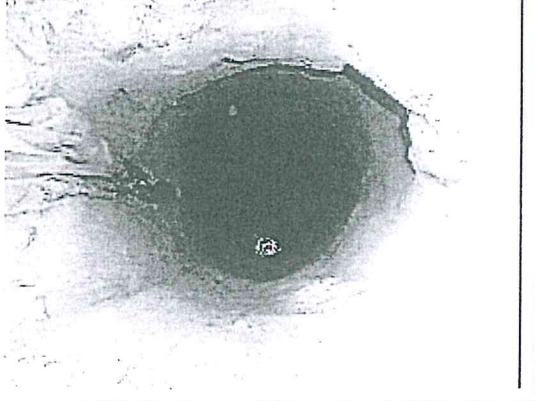



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 30</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 31</b></p>   |
| <p style="text-align: center;">Pozo cubierto con tabla de triplay y ramas.</p>                                                          | <p style="text-align: center;">Boca del pozo debajo de la tabla.</p>                                                                     |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 32</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 33</b></p>  |
| <p style="text-align: center;">Boca del pozo.</p>                                                                                       | <p style="text-align: center;">Presencia de nivel de fluido.</p>                                                                         |

▪ Pozos 3560 y 3560A

El pozo DPA 3560 y el ATA 3560A se ubican uno al costado del otro y ambos presentan importante cantidad de fluido en la superficie, no se visualizan las bocas de los pozos. Se observó presencia de suelo contaminado con crudo en los alrededores de los pozos.

Asimismo, se presencié evidente extracción artesanal por la presencia de instalaciones, herramientas e implementos (baldes, barriles, botas) en el área, así como por observar un camión con un tanque y cuatro personas y una moto con dos personas, llegando a la zona cuando la comisión se encontraba retirándose del área.

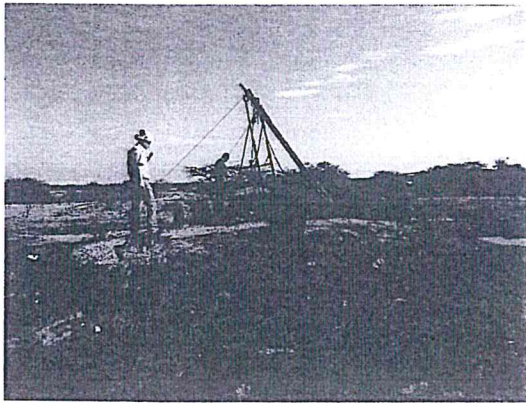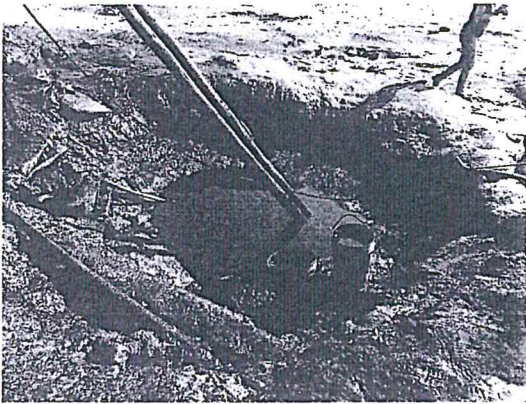


| Foto N° 35                                                                         | Foto N° 36                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Pozos 3560 y 3560A uno al lado del otro.                                           | Contaminación en los alrededores de los pozos.                                      |
| Foto N° 37                                                                         | Foto N° 38                                                                          |
|  |  |
| Instalaciones e implementos que evidencian extracción artesanal de crudo.          |                                                                                     |

▪ Pozo 3662

El pozo ATA 3262 presenta fluido en superficie y suelo contaminado en los alrededores. Se evidenció también extracción artesanal.






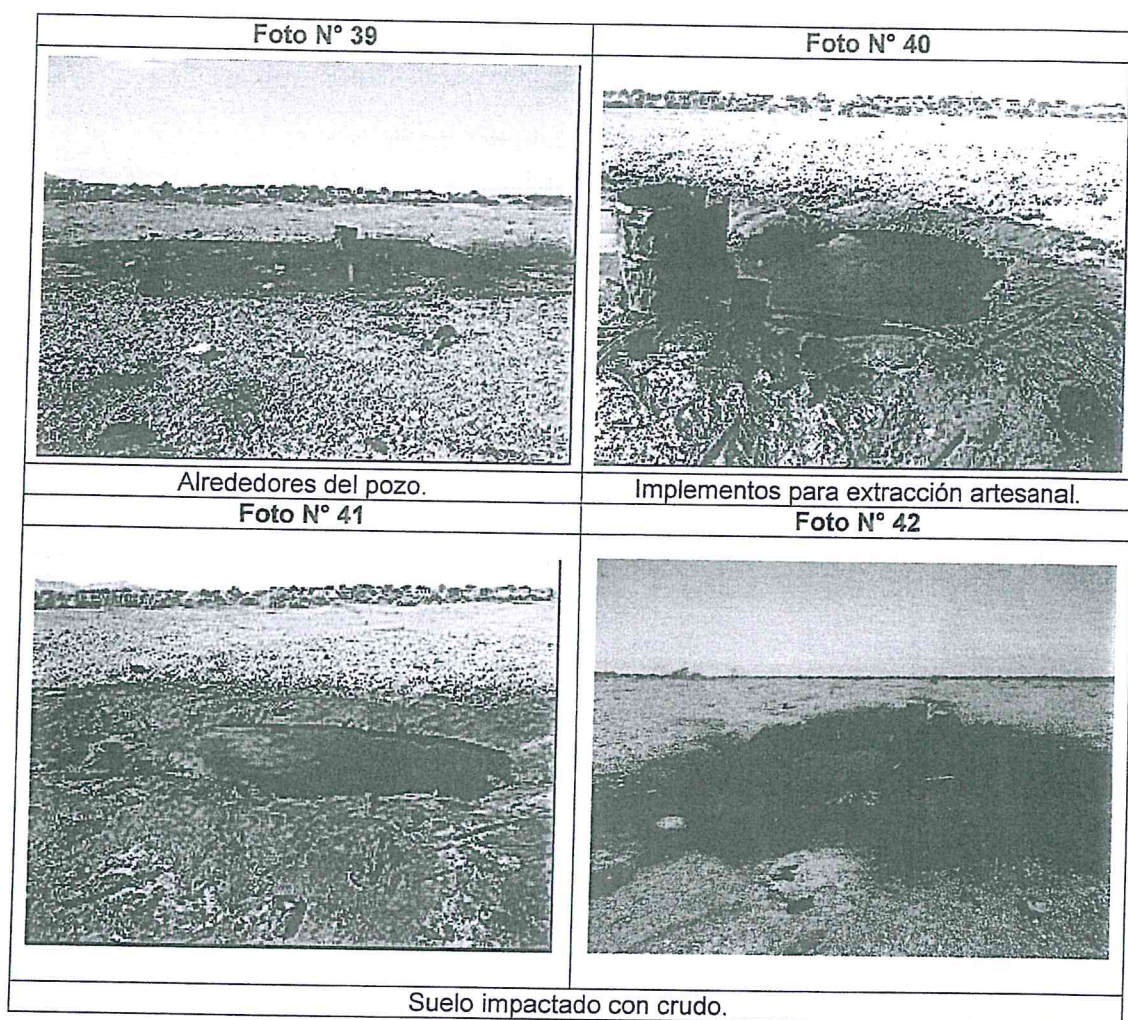

▪ Pozo 1863


El pozo ATA 1863 se encuentra sin cabezal, presenta fluido en superficie y suelo contaminado en sus alrededores.

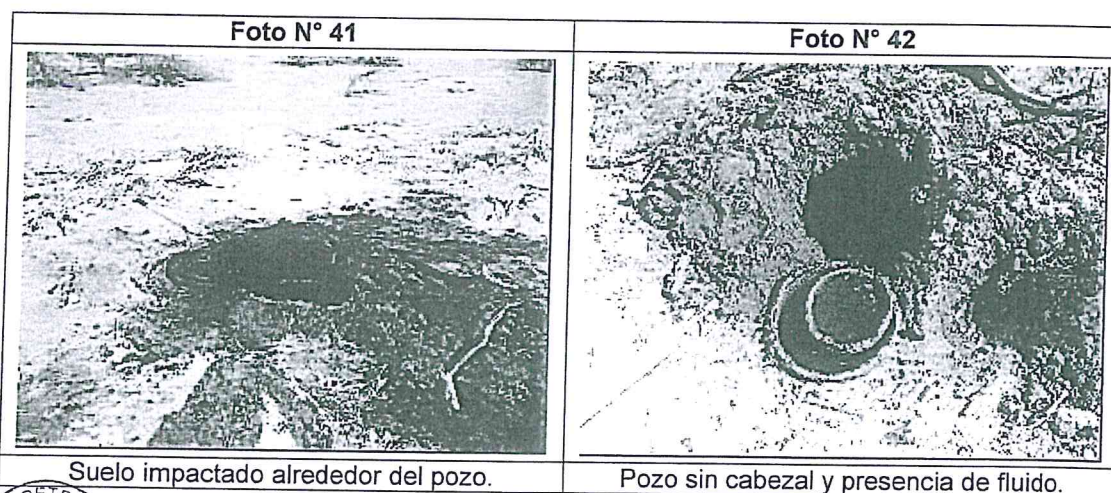



## ▪ Pozo 3290

El pozo DPA 3290 presenta conductora de 20" de diámetro, se encuentra emanando fluido y se observa constante burbujeo. El suelo de los alrededores se encuentra impactado en un área de 40 m<sup>2</sup> aproximadamente.

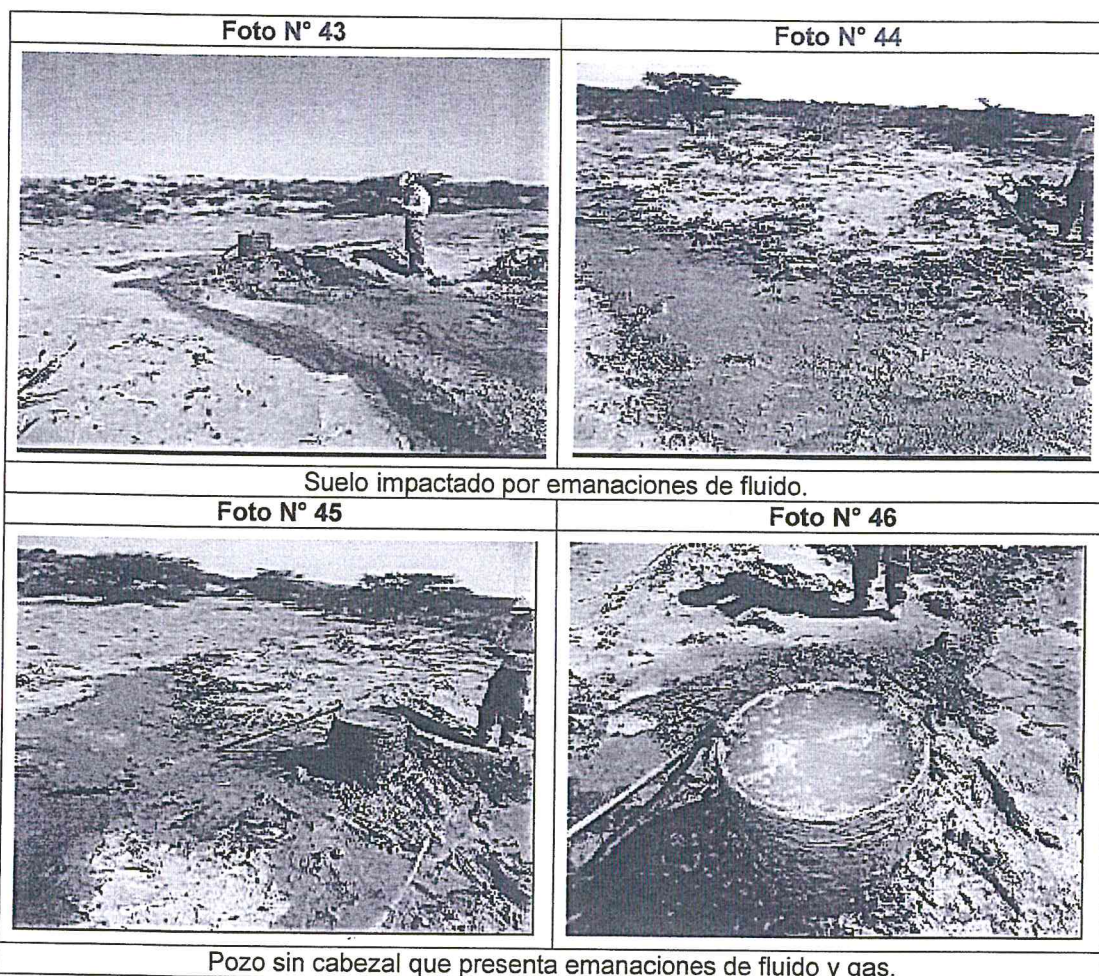

## ▪ Pozo 2549


El pozo APA 2549 se encuentra dentro de una excavación, a los alrededores se observó acumulación de suelo contaminado, el área impactada es de 10 m<sup>2</sup> aproximadamente. No se observó cabezal ni casing en el pozo.



| Foto N° 47                                                                        | Foto N° 48                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Acumulación de suelo impactado alrededor del pozo.                                | Boca del pozo sin cabezal.                                                         |

## ▪ Pozo 2590

El pozo ATA 2590 tiene un casing de 5 1/2" de diámetro, se encontraba seco, sin nivel de fluido.


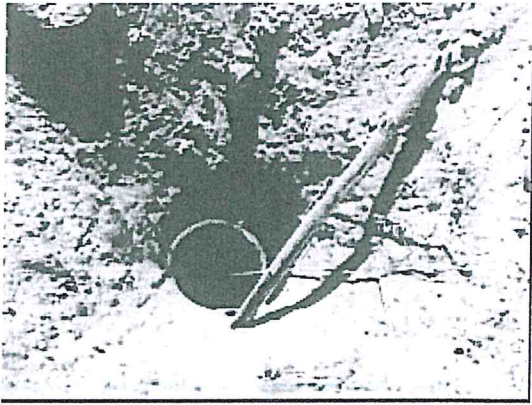
| Foto N° 49                                                                          | Foto N° 50                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cantina destruida.                                                                  | Boca del pozo sin cabezal.                                                           |







▪ Pozo 2591

El pozo ATA 2591 presenta casing de 51/2" recostado en el de 133/8" de diámetro. El área de la locación es de 9 m<sup>2</sup> aproximadamente y hay presencia de suelo contaminado en los alrededores. Se presenció nivel de fluido a la vista y evidente extracción artesanal que, según refirieron y por los implementos encontrados en el lugar, se realiza mediante jalado con burro.
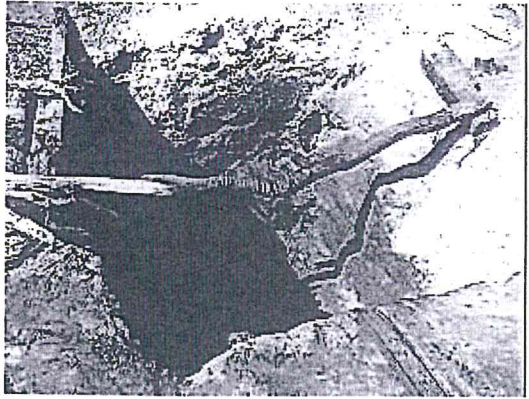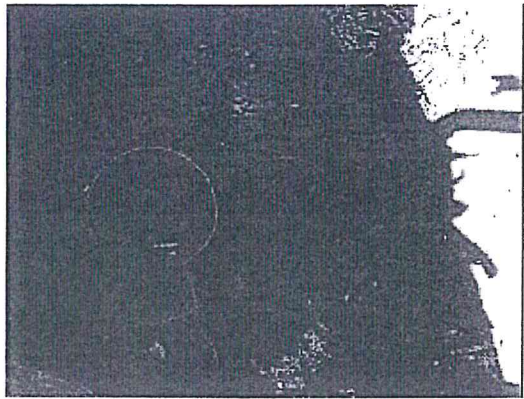
| Foto N° 51                                                                        | Foto N° 52                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Instalaciones que evidencian extracción artesanal.                                | Implementos para extracción artesanal y pozo sin cabezal.                          |

▪ Pozo 2540

El pozo ATA 2540 presenta casing de 95/8" con tapa ranurada que se encuentra cubierta con trapos, así como instalaciones artesanales. No se visualizó fluido, se presenció suelo contaminado en un área de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente.
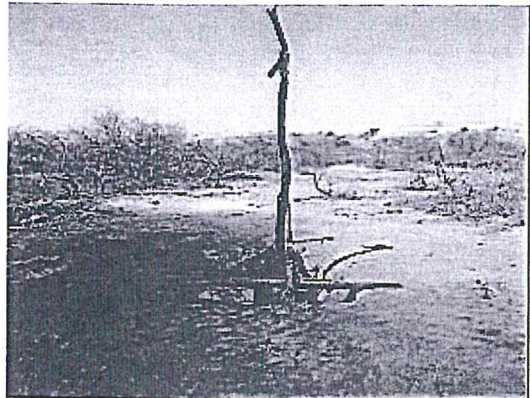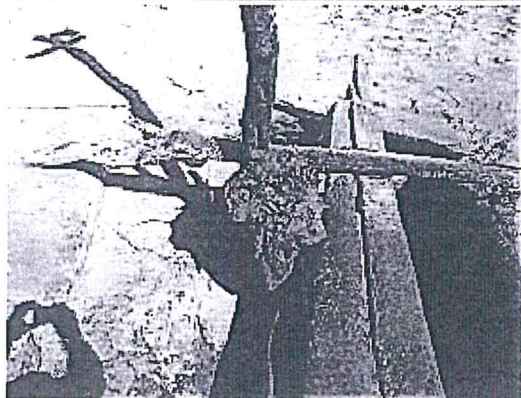
| Foto N° 53                                                                          | Foto N° 54                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Instalaciones para extracción artesanal.                                            | Pozo tapado con trapos.                                                              |







| Foto N° 55                                                                        | Foto N° 56                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Casing con tapa ranurada.                                                         |                                                                                    |

▪ Pozo 2576





El pozo ATA 2576 presenta casing de 95/8" de diámetro, brida empernada visible, nivel de fluido y cantina en buen estado. Se observó suelo contaminado en un área de 9 m<sup>2</sup> aproximadamente, sin fluido en superficie. Se encontraron pedazos de madera en los alrededores.
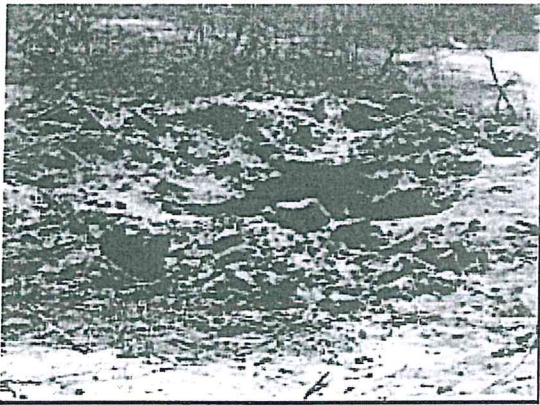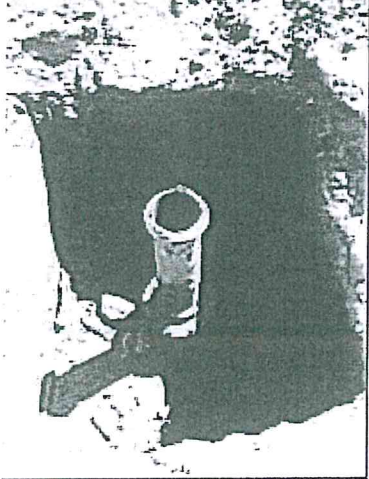
| Foto N° 57                                                                          | Foto N° 58                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Suelo impactado alrededor del pozo.                                                 | Pozo sin cabezal.                                                                    |

▪ Pozo 2634

El pozo ATA 2634 presenta casing de 51/2 " y de 13 3/8" de diámetro y cantina de madera, sin nivel de fluido visible. Se observaron instalaciones para extracción artesanal (tubo con aparejo para extraer crudo), el área impactada es de 7 m<sup>2</sup> aproximadamente.

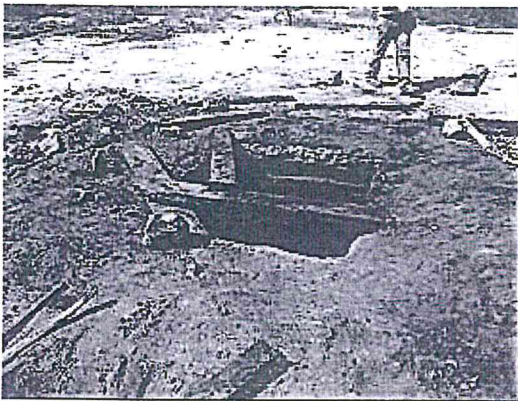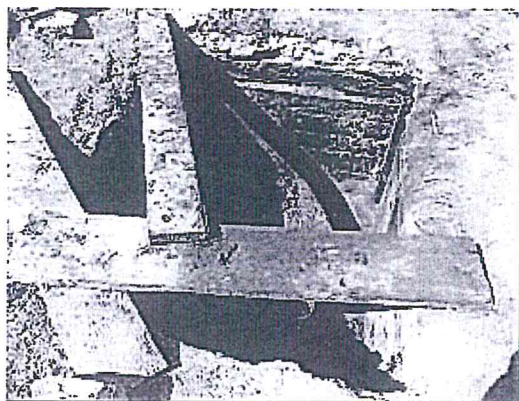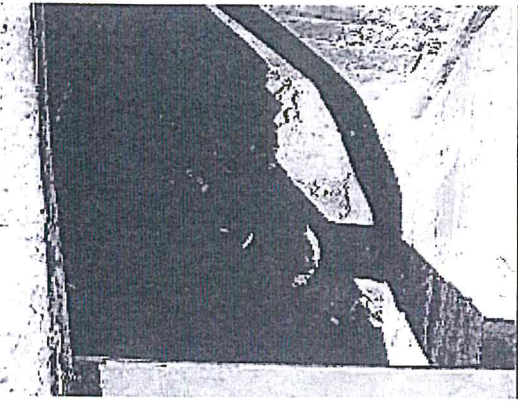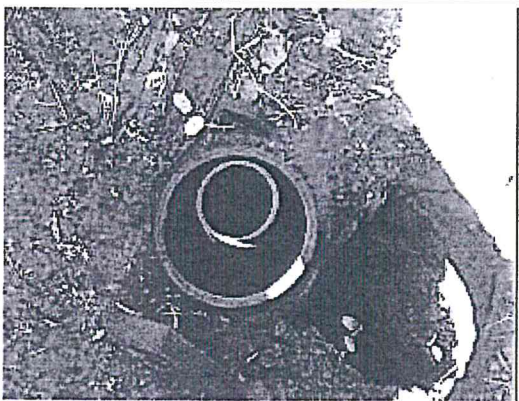


|                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 59</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 60</b></p>   |
| <p style="text-align: center;">Tablas de madera para posible extracción artesanal.</p>                                                  | <p style="text-align: center;">Cantina de madera.</p>                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 61</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Foto N° 62</b></p>  |
| <p>Pozo sin cabezal.</p>                                                                                                                |                                                                                                                                          |

▪ Pozo 2617

El pozo ATA 2617 presenta casing de 4 1/2 " y de 13 3/8" de diámetro, sin cabezal y sin nivel de fluido en el momento de la visita; sin embargo, se observó la presencia de instalaciones para extracción artesanal, por lo que se presume que el pozo recupera nivel de fluido. El área de suelo impactada es de 8 m<sup>2</sup> aproximadamente.






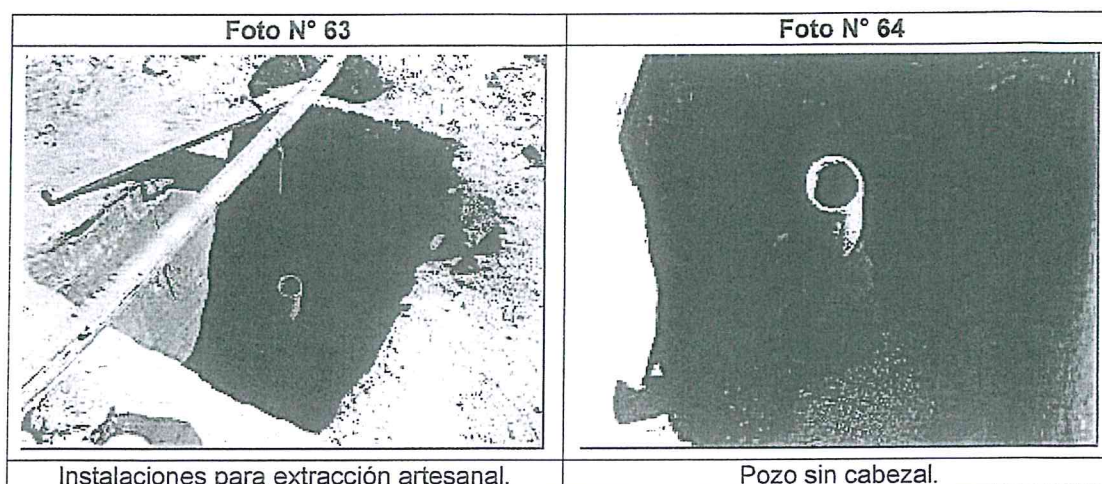

▪ Pozo 1817

El pozo APA 1817 presenta casing de 13 3/8" de diámetro, sin cabezal y con tope sólido dentro del casing a 1.5 metros aproximadamente. No se evidencia presencia de fluido ni impacto reciente en la superficie.

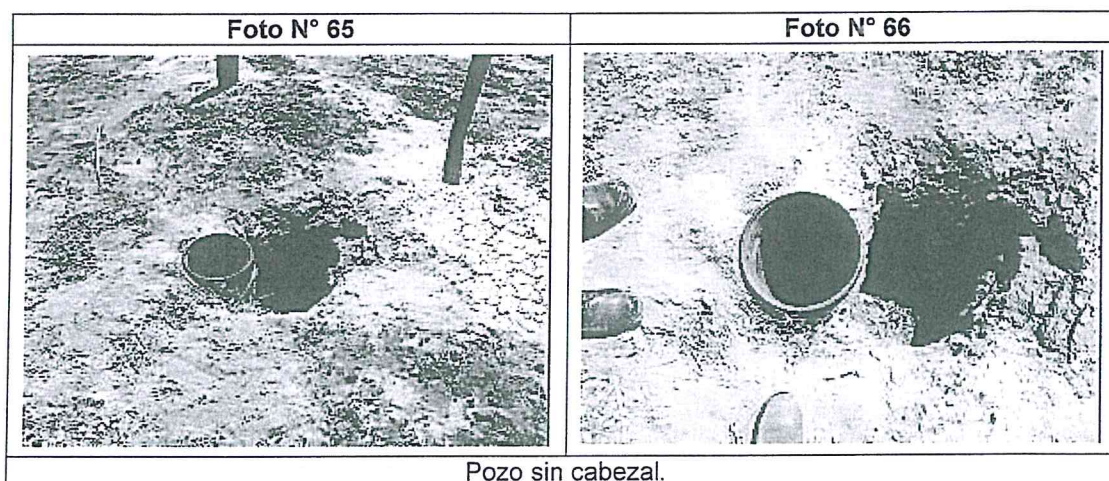


▪ Pozo 1807

El pozo DPA 1807 presenta casing de 13 3/8" sobre superficie y casing exterior de 20" de diámetro a ras del suelo, sin cabezal y con tope sólido dentro del casing a 0.50 metros aproximadamente. No se evidencia presencia de fluido ni impacto reciente en los alrededores del pozo.





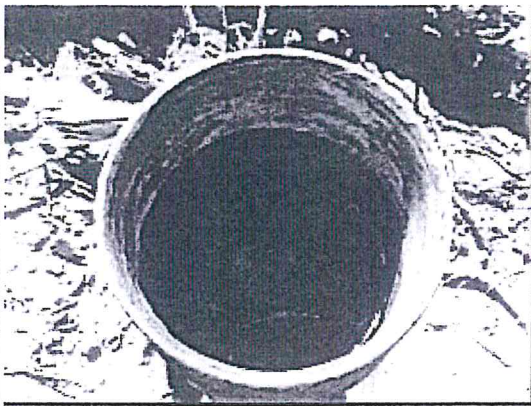

| Foto N° 67                                                                        | Foto N° 68                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo sin cabezal.                                                                 | Tope a 50 cm. aproximadamente.                                                     |

▪ Pozo 2577

El pozo ATA 2577 presenta casing de 51/2" de diámetro, cantina en mala condición y nivel de fluido. No cuenta con cabezal. Se presenciaron implementos para extracción artesanal. El área impactada es de 6 m<sup>2</sup> aproximadamente.

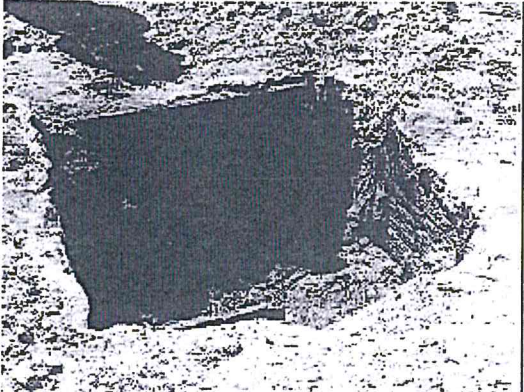
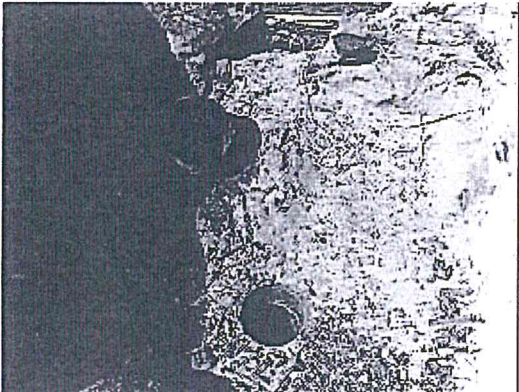
| Foto N° 69                                                                          | Foto N° 70                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cantina de madera.                                                                  | Pozo sin cabezal y balde para extracción artesanal.                                  |

▪ Pozo 2051

El pozo APA 2051 se encuentra en una cantina en la que se han colocado ramas espinosas, al parecer, para camuflar el pozo. No se visualiza cabezal ni casing por la presencia de fluido, también hay burbujeo. En los alrededores del pozo hay suelo contaminado en un área de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente y aparentemente habría extracción artesanal.




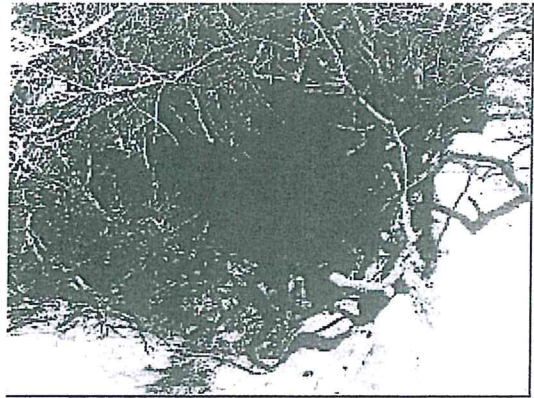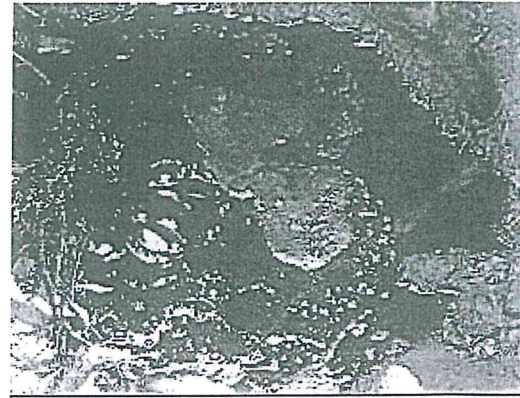

| Foto N° 71                                                                        | Foto N° 72                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cantina del pozo destruida y camuflada con ramas secas.                           | Presencia de fluido y emanación de gas (burbujeo).                                 |

▪ Pozo 2004

El pozo ATA 2004 presenta casing de 5 1/2" de diámetro, a nivel del suelo, registrando nivel de fluido y sin cantina. Pup joint con brida empernada conectada al casing, recientemente robada, ya que en el informe presentado por Interoil el pozo tenía instalación. El suelo superficial impactado es de 1 m<sup>2</sup> aproximadamente.

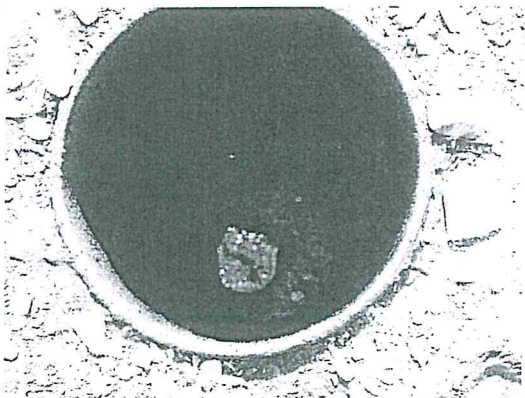
| Foto N° 73                                                                          | Foto N° 74                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo sin cabezal.                                                                   | Nivel de fluido.                                                                     |

▪ Pozo 2015

El pozo ATA 2015 se encuentra a un lado del camino (carrozable), presenta casing 4 1/2" de diámetro, con nivel de fluido y presencia de fluido en la cantina (cilindro). Presenta también ligero burbujeo. No se observó superficie impactada alrededor del pozo.





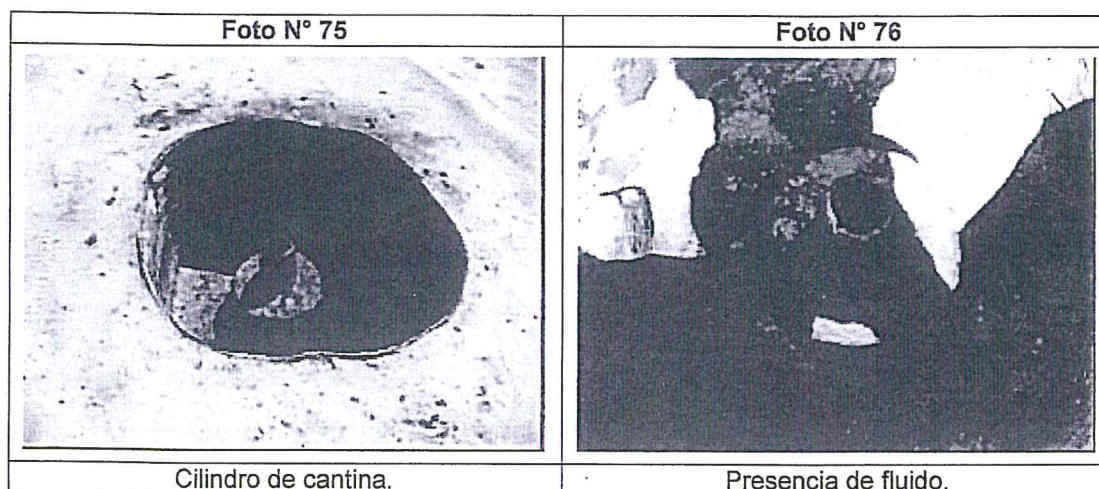

▪ Pozo 2014

El pozo ATA 2014 presenta casing de 4 1/2" de diámetro, con nivel de fluido cercano a la superficie. La cantina se encuentra enterrada. El área de suelo impactado es de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente.



▪ Pozo 2652

El pozo ATA 2652 presenta casing de 4 1/2" de diámetro elevado sobre superficie en 0.5 m. aproximadamente y nivel de fluido cercano a la superficie. La cantina se encuentra enterrada. El área de suelo impactado es de 3 m<sup>2</sup> aproximadamente.

YPR.






| Foto N° 79                                                                        | Foto N° 80                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo sin cabezal.                                                                 | Con nivel de fluido.                                                               |

▪ Pozo 2651



El pozo ATA 2651 presenta brida, casing de 5 ½" de diámetro, sin cabezal y sin nivel de fluido. La cantina de madera se encuentra semi destruida. La locación se encuentra sin presencia de fluido y sin superficie contaminada alrededor.
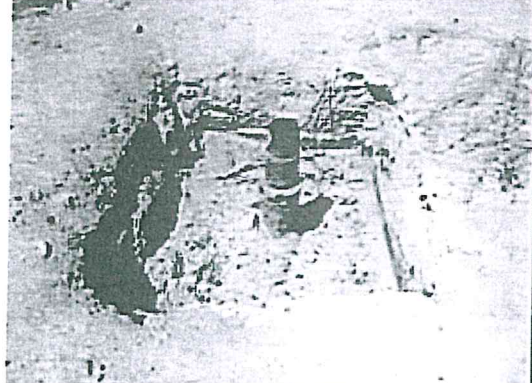
| Foto N° 81                                                                          | Foto N° 82                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Pozo sin cabezal.                                                                   | Cartel de ubicación del pozo.                                                        |

▪ Pozo 2021



El pozo ATA 2021 presenta casing de 5 ½" de diámetro, sin cabezal, cantina semi destruida y sin nivel de fluido. Se observó suelo contaminado alrededor del casing.

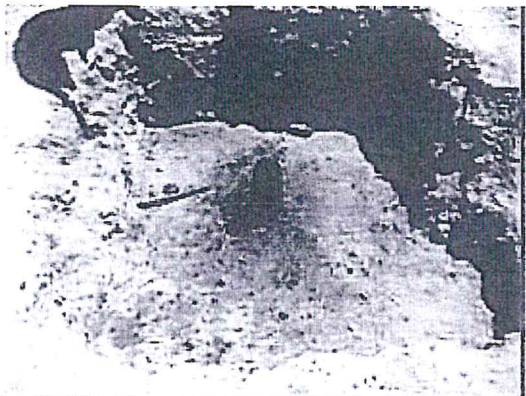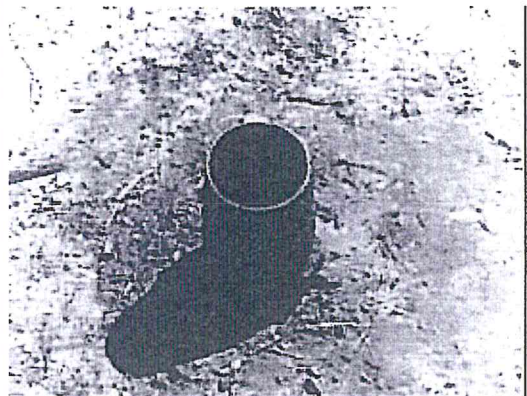

| Foto N° 83                                                                        | Foto N° 84                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Suelo impactado alrededor del pozo.                                               | Pozo sin cabezal.                                                                  |

▪ Pozo 2025

El pozo ATA 2025 presenta fluido dentro de cantina artesanal, el cual cubre el casing (no visualizado). Dentro de la cantina (cilindro), así como alrededor de ésta se presenció suelo contaminado.
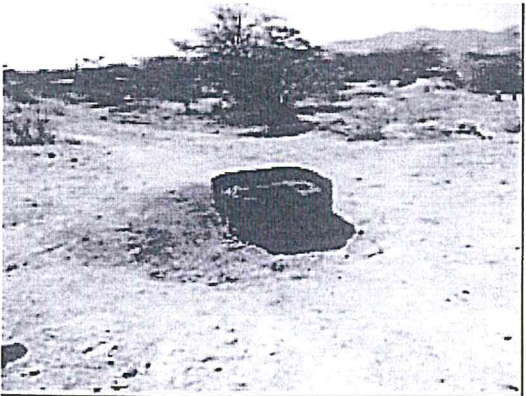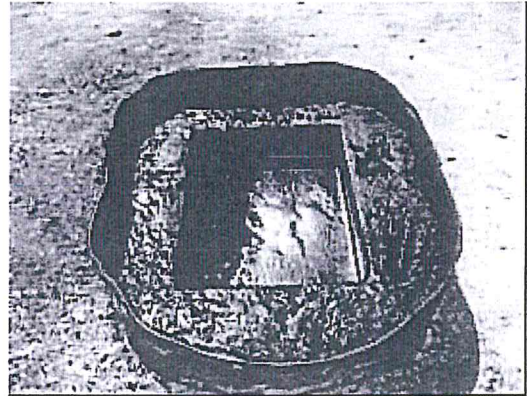
| Foto N° 85                                                                          | Foto N° 86                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Suelo impactado alrededor del cilindro.                                             | Presencia de fluido en superficie y emanación de gas (burbujeo).                     |

▪ Pozo 2191

El pozo ATA 2191 presenta casing "spool" de 13 3/8" de diámetro, con nivel a 60 pies de profundidad aproximadamente. El área de suelo impactado es de 9 m<sup>2</sup> aproximadamente.








▪ Pozo 2335

El pozo ATA 2335 presenta válvula de compuerta y tubing de 2 3/8" de diámetro, con nivel de fluido a 40 pies de profundidad aproximadamente. El área de suelo impactado en los alrededores es de 4 m<sup>2</sup> aproximadamente.

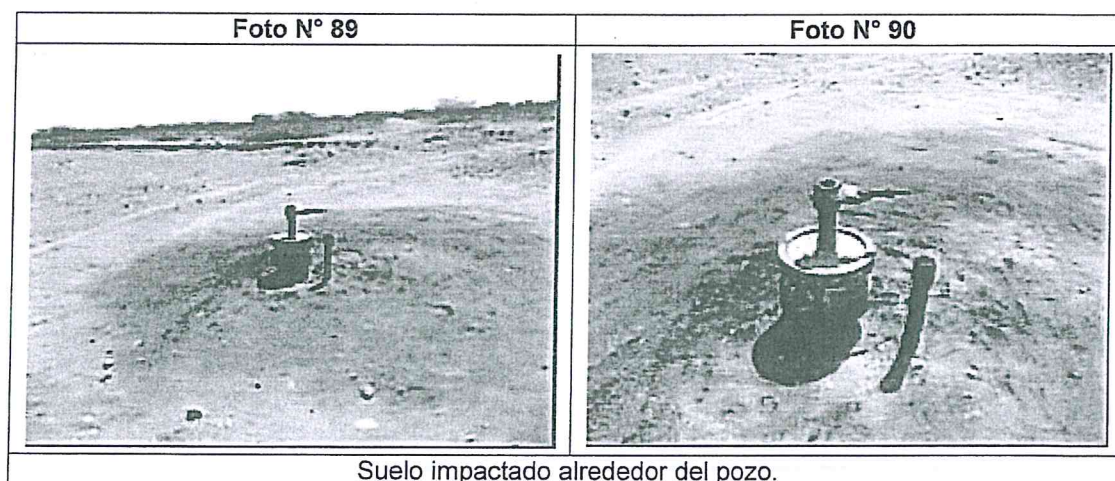


▪ Pozo 2368

El pozo ATA 2368 presenta casing "spool" de 13 3/8" de diámetro, con nivel de fluido 120 pies de profundidad aproximadamente, sin cabezal. Se presume extracción artesanal. El área de suelo impactado es de 3 m<sup>2</sup> aproximadamente.



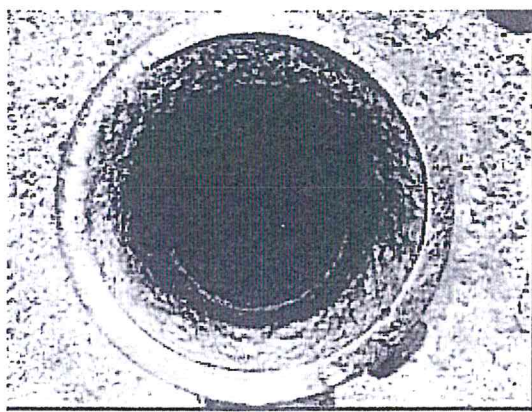


| Foto N° 91                                                                        | Foto N° 92                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Suelo impactado alrededor del pozo.                                               | Pozo sin cabezal con nivel de fluido.                                              |

▪ Pozo 4143

El pozo ATA 4143 presenta casing y brida corroídos, fluye agua y trazas de crudo. El fluido se acumula en la cantina y se desborda por un extremo, impactando el suelo, en una extensión de 20 m<sup>2</sup> aproximadamente.



| Foto N° 93                                                                          | Foto N° 94                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Terreno impactado en los alrededores del pozo.                                      | Casing y bridas corroídos y agua empozada.                                           |

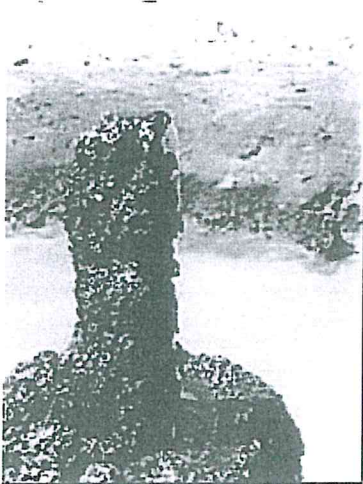

| Foto N° 95                                                                        | Foto N° 96                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Suelo impactado.                                                                  | Pozo emanando fluido con trazas de crudo.                                          |

▪ Pozo 4298

El pozo DPA 4298 presenta brida, válvula superior de 2" de diámetro y tapón ciego lateral, se aprecia fuga de fluido y gas en solución (ligero burbujeo). La cantina se encuentra en buenas condiciones. Se apreció suelo contaminado dentro de la cantina y alrededor de ésta.
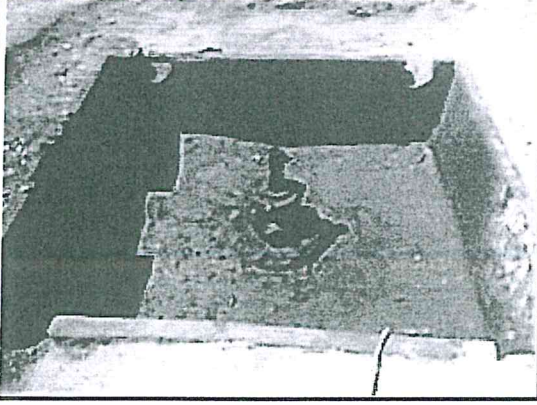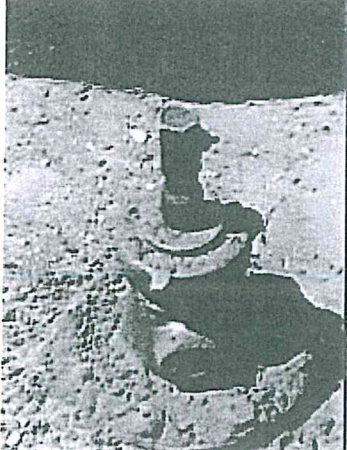
| Foto N° 97                                                                          | Foto N° 98                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cantina y suelo impactado.                                                          | Presencia de fluido y emanación de gas en parte superior.                            |

A continuación se presenta un cuadro resumen de lo observado en los pozos visitados.





Cuadro N° 3: Resumen de situación de pozos visitados

| N°  | POZO  | STATUS ACTUAL | CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS |                                   |                                   |                           |                  |    | SUELO CONTAMINADO |
|-----|-------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----|-------------------|
|     |       |               | SIN CABEZAL                | EVIDENCIA DE EXTRACCIÓN ARTESANAL | PRESENCIA DE FLUIDO EN SUPERFICIE | NIVEL DE FLUIDO EN CASING | EMANACIÓN DE GAS |    | SI / NO           |
|     |       |               |                            |                                   |                                   |                           |                  |    | ÁREA (M2)         |
| 1   | 4913  | ATA           | X                          | X                                 | X                                 |                           |                  | SI |                   |
| 2   | 5920  | ATA           | X                          | X                                 | X                                 |                           | X                | SI | 4                 |
| 3   | 5199  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 4                 |
| 4   | 8036  | DPA           | X                          |                                   | X                                 |                           | X                | NO |                   |
| 33  | 5670  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | NO |                   |
| 34  | 4556  | ATA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | SI | 100               |
| 35  | 1714A | DPA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | SI |                   |
| 36  | 1638  | DPA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | NO |                   |
| 37  | 1498  | DPA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | NO |                   |
| 5   | 2029  | DPA           | X                          | X                                 |                                   |                           |                  | SI |                   |
| S/N | 2028  |               | X                          | X                                 |                                   | X                         |                  | SI |                   |
| 39  | 3560  | DPA           | X                          | X                                 | X                                 |                           |                  | SI |                   |
| 40  | 3560A | ATA           | X                          | X                                 | X                                 |                           |                  | SI |                   |
| 41  | 3662  | ATA           | X                          | X                                 | X                                 |                           |                  | SI |                   |
| 6   | 1863  | ATA           | X                          |                                   | X                                 | X                         |                  | SI |                   |
| 7   | 3290  | DPA           | X                          |                                   | X                                 | X                         |                  | SI | 40                |
| 8   | 2549  | APA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | SI | 10                |
| 9   | 2590  | ATA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | SI |                   |
| 10  | 2591  | ATA           | X                          | X                                 |                                   | X                         |                  | SI |                   |
| 11  | 2540  | ATA           | X                          | X                                 |                                   |                           |                  | SI | 4                 |
| 12  | 2576  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 9                 |
| 13  | 2634  | ATA           | X                          | X                                 |                                   |                           |                  | SI | 7                 |
| 14  | 2617  | ATA           | X                          | X                                 |                                   |                           |                  | SI | 8                 |
| 15  | 1817  | APA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | NO |                   |
| 16  | 1807  | DPA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | NO |                   |
| 17  | 2577  | ATA           | X                          | X                                 |                                   | X                         |                  | SI | 6                 |
| 18  | 2051  | APA           | X                          | X                                 | X                                 |                           | X                | SI | 4                 |
| 19  | 2004  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 1                 |
| 20  | 2015  | ATA           | X                          |                                   | X                                 | X                         | X                | NO |                   |
| 21  | 2014  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 4                 |
| 22  | 2652  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 3                 |
| 23  | 2651  | ATA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | NO |                   |
| 24  | 2021  | ATA           | X                          |                                   |                                   |                           |                  | SI |                   |
| 25  | 2025  | ATA           | X                          |                                   | X                                 | X                         | X                | SI |                   |
| 28  | 2191  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 9                 |
| 26  | 2335  | ATA           | X                          |                                   |                                   | X                         |                  | SI | 4                 |
| 27  | 2368  | ATA           | X                          | X                                 |                                   | X                         |                  | SI | 3                 |
| 29  | 4143  | ATA           | X                          |                                   | X                                 | X                         |                  | SI | 20                |
| 32  | 4298  | DPA           | X                          |                                   |                                   | X                         | X                | SI |                   |

Se adjunta el registro fotográfico y audiovisual (digital) de las visitas en el anexo





#### IV. Gastos

Los gastos correspondientes a los pasajes aéreos Lima – Piura – Lima, a la movilidad terrestre Piura – Talara – Piura, así como a los viáticos de los ingenieros Carlos Vives y Yasmin Rizo Patrón, fueron ejecutados con recursos de PERUPETRO S.A. Las rendiciones de cuenta respectivas se encuentran en poder del Grupo Funcional de Contabilidad.

#### V. Conclusiones

- La situación de los pozos de la zona Zorro – lote III (pozos 3560, 3560A y 3662) es particularmente preocupante por la evidente intervención cotidiana que se realiza, incluso se observó a los operadores minutos antes que lleguen a la zona en un camión con un tanque.
- Los pozos 5920 (Portachuelo – lote III), 1863, 3290, 2051 y 4143 (La Brea – lote III) y 3560, 3560 A y 3262 (Zorro – lote III) son los que se encuentran impactando mas al ambiente por encontrarse fluyendo o con presencia de fluido empozado en la superficie.
- El 80% de los pozos presenta suelos impactados en sus alrededores, aunque en distintas extensiones e intensidad. Asimismo, en 12 de los 39 pozos (31%) hay presencia de fluido en superficie por emanaciones, ya sea agua, crudo o la mezcla de ambos; en 19 pozos (49%) hay nivel de fluido en el casing y 6 (15%) presentaron emanación de gas en solución.
- Los componentes de control de superficie de los pozos antiguos ubicados en los lotes III y IV han sido robados, por ello todos los pozos visitados se encontraban sin cabezal. En muchos casos esto contribuye a la contaminación de los alrededores de los pozos, si éstos empiezan a fluir; asimismo, facilita la extracción artesanal.
- Catorce de los pozos visitados (36%) están siendo intervenidos para extracción artesanal, lo que se percibió por la presencia de instalaciones e implementos para estos fines. Esta extracción causa contaminación a los alrededores del pozo, ya que se realiza sin ningún control ambiental por ser clandestina. Asimismo, forma parte de la cadena ilícita del procesamiento de hidrocarburos, que luego es comercializado en “grifos” clandestinos en la zona.
- Las personas que intervienen los pozos en forma clandestina, arriesgan su salud e integridad, ya que algunos pozos emiten gases dañinos.


#### VI. Recomendaciones

- Hacer de conocimiento del OEFA la situación de los pasivos ambientales visitados en los lotes III y IV.



**V. Anexos**

- Anexo N° 1: Carta GGRL-PRAC-GFPA-084-2011 (5)
- Anexo N° 2: Carta IOP-III-GG-SGS-190-2011
- Anexo N° 3: Carta GGRL-PRAC-GFPA-0186-2011
- Anexo N° 4: Gráficos de ubicación de pozos
- Anexo N° 5: Registro audiovisual y fotográfico (02 CD)

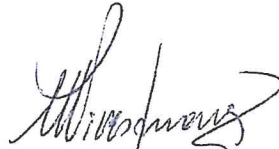

Carlos Vives Suárez  
Gerente de Protección Ambiental  
y Relaciones Comunitarias



Yasmin Rizo Patrón Herrera  
Coordinador de Protección Ambiental  
y Comunidades Junior



Lucas Arista Estrada  
Coordinador de la OD Talara

YRP / LA / CV  
08.07.11


Cc: Gerencia de Supervisión de Contratos

## ANEXO N° 1





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

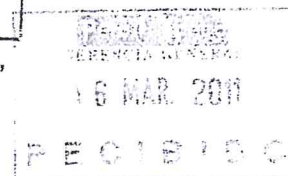

GGRL-PRAC-GFPA-084-2011 (5)

San Borja, 15 de Marzo de 2011

Señor  
Pedro Timaná  
Gerente General  
INTEROIL PERU S.A.  
Av. República de Panamá 3535 - Of. 403  
San Isidro



**Asunto:** Información de Pasivos Ambientales en los Lotes IV y III  
Decreto Supremo N° 004-2011-EM

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° del dispositivo legal indicado en el asunto, el cual establece que los titulares de las actividades de hidrocarburos, entre otros, deben informar al OSINERGMIN respecto de los Pasivos Ambientales de las Actividades de Hidrocarburos sobre los que tengan conocimiento.


Sobre el particular, mucho apreciaremos nos remitan copia de la documentación que remitan al OSINERGMIN / OEFA, en cumplimiento del citado dispositivo.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para manifestar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,


  
Isabel Tafur Marín  
Gerente General (e)

YRP/CV



1-SERVICIO - 24HRS (C)  
17/03/2011-10902-PERUPETRO S.A. - GFPA - 187  
INTEROIL PERU S.A.  
AV REPUBLICA DE PANAMA 3535 OF 403 L27  
L27-125613-SOBRE CON DOCUMENTO - CON CARGO 84-2011-

## ANEXO N° 2



INTEROIL PERU S.A.  
REPUBLICA DE PANAMA 3531 - 403  
LIMA 27, PERU  
T 51-1-4225228  
F 51-1-4228625

ZONA INDUSTRIAL. MZ. A. LOTE 56  
TALARA ALTA - TALARA - PERU  
T 51-73-383588  
F 51-73-383569

WWW.INTEROIL.NO

INFO@INTEROIL.PE

Talara, 18 Abril de 2011

IOP-III-GG-SGS-190-2011

Dra. Isabel Tafur Marin  
Gerente General (e)  
PERUPETRO

Talara,

De mi mayor consideración:

Mediante la presente damos respuesta a su carta GGRL-PRAC-GFPA-084-2011, en relación al artículo 5°, numeral 5.1 del DS- 004-2011-EM, respecto de los Pasivos Ambientales que han podido ser identificados en los lotes III y IV que opera Interoil Perú S.A.

En el informe adjunto N°018-2011-SSGS/JSGS se puede ver en detalle los pozos que representan el pasivo ambiental, del cual INTEROIL no tiene ninguna responsabilidad, y está acorde a la definición de Pasivo Ambiental según la normativa legal vigente.

Esperando haber cumplido con lo solicitado, quedamos de usted

Atentamente,

Sr. CPC Carlos Niño Neira

Gerente General

CC: OSINERGMIN  
OEFA

Adjunto: INFORME N°018-2011-SSGS/JSGS

20 ABR. 2011

20.04.2011.




"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

GGRL-PRAC-GFPA-084-2011 (5)

San Borja, 15 de Marzo de 2011

Señor  
Pedro Timaná  
Gerente General  
INTEROIL PERU S.A.  
Av. República de Panamá 3535 - Of. 403  
San Isidro

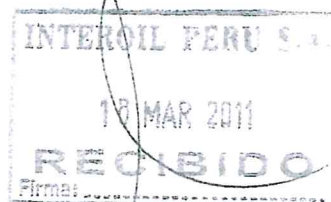

**Asunto:** Información de Pasivos Ambientales en los Lotes IV y III  
Decreto Supremo N° 004-2011-EM


De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° del dispositivo legal indicado en el asunto, el cual establece que los titulares de las actividades de hidrocarburos, entre otros, deben informar al OSINERGMIN respecto de los Pasivos Ambientales de las Actividades de Hidrocarburos sobre los que tengan conocimiento.

Sobre el particular, mucho apreciaremos nos remitan copia de la documentación que remitan al OSINERGMIN / OEFA, en cumplimiento del citado dispositivo.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para manifestar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

  
Isabel Tafur Marín  
Gerente General (e)

## INFORME N°018-2011-SSGS/JSGS

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR: | ING. LEONEL TALLEDO JIMENEZ                                                             |
| CARGO:         | ING. DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD                                                 |
| DIRIGIDO A:    | ING. EDILBERTO SANTAMARÍA BALDERA                                                       |
| CARGO:         | JEFE DE DPTO. SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD                                           |
| FECHA:         | ABRIL 2011                                                                              |
| ASUNTO:        | Verificación e Identificación de Pozos denominados Pasivos Ambientales – Lotes III y IV |

Por medio de la presente Informo a Ud. la verificación e inspecciones de los Pozos perteneciente a los Lotes III y IV, para identificar los denominados "pasivos ambientales"

### Inspectores:

Ing. Leonel Talledo Jiménez.  
Ing. Carlos Moscol Chunga.

### Objetivos:

- Verificar e identificar el estado actual de los pozos denominados pasivos ambientales
- Mantener data de pozos denominados pasivos ambientales actualizado
- Comunicar a Perúpetro de la identificación de los pozos denominados pasivos ambientales

### Base Legal:

- Ley N°29134 "Ley que regula los pasivos ambientales del Sub Sector Hidrocarburos", Artículo 2.
- DS-004-2011-EM "Reglamento que regula los Pasivos Ambientales"
- DS-015-2006-EM

### Definiciones:

- **Pasivo Ambiental:** Son considerados pasivos ambientales, los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino producidos como consecuencia de operaciones en el sub sector hidrocarburo, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.

### Pasivos Ambientales Identificados:

Para detallar, los pasivos identificados son los pozos e instalaciones que fueron entregados por Perúpetro y en que InterOil no ha realizado ninguna actividad, por lo tanto no es de responsabilidad de InterOil.

La cantidad de pozos que se han identificado a la fecha son los siguientes:


En el Lote III: 32 pozos (en Portachuelo-Mirador se tienen 04 pozos; y en la Brea 28 pozos)

En el Lote IV: 09 pozos

### LOTE III:


#### 1. POZO 4913:

| Pozo (Well) | Pool                 | Status Entregado<br>Peru-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                    |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4913        | Portachuelo<br>Oeste | ATA                            | ATA                   | 9463167.3                | 481537.2                | Cantina con afloramiento<br>de fluido y fuga por casing<br>"Pasivo Ambiental" |

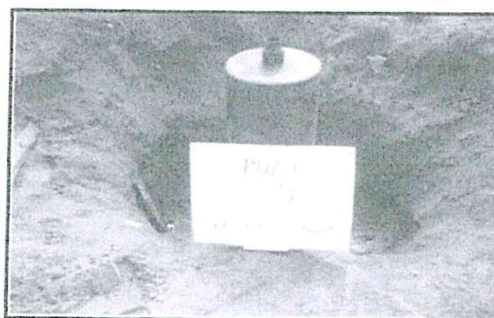


#### 2. POZO 5920:

| Pozo (Well) | Pool                 | Status Entregado<br>Peru-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                  |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5920        | Portachuelo<br>Oeste | ATA                            | ATA                   | 9461979.8                | 482268.1                | Cantina con<br>afloramiento de fluido<br>"Pasivo Ambiental" |

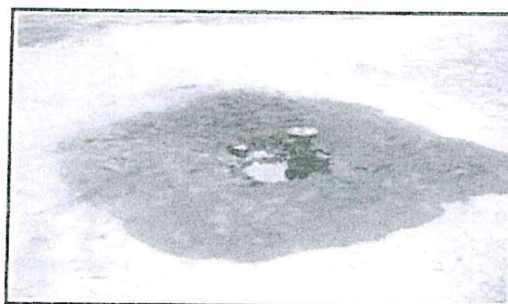

#### 3. POZO 5199:

| Pozo (Well) | Pool        | Status Entregado<br>Peru-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                  |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5199        | Portachuelo | ATA                            | ATA                   | 9463113.1                | 483996.5                | Cantina con<br>afloramiento de fluido<br>"Pasivo Ambiental" |

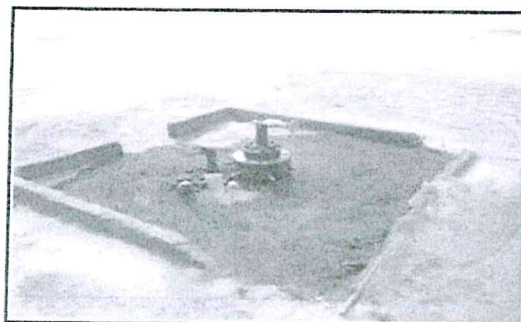



#### 4. POZO 8036:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                       |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8036        | Mirador | DPA                            | DPA                   | 9461114.1                | 485913.7                | Cantina con<br>afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal<br>"Pasivo Ambiental" |



#### 5. POZO 2029:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2029        | La Brea | DPA                            | DPA                   | 9486165.9                | 486282.8                | Cantina con<br>afloramiento de fluido,<br>"Pasivo Ambiental" |



#### 6. POZO 1863:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1863        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486416.5                | 483583.6                | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |



7. POZO 3290:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3290        | La Brea | DPA                            | DPA                   | 9486653                  | 483159                  | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |




8. POZO 2549:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2549        | La Brea | APA                            | APA                   | 9486437.2                | 483243.1                | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |




9. POZO 2590:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2590        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486295.7                | 483340.3                | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

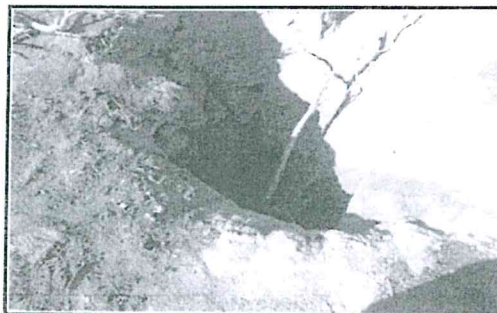


#### 10. POZO 2591:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2591        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486159.4                | 483272.4                | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

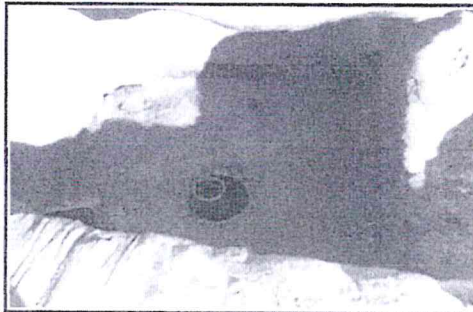


#### 11. POZO 2540:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2540        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486127                  | 483418.2                | Afloramiento de fluido,<br>pozo sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

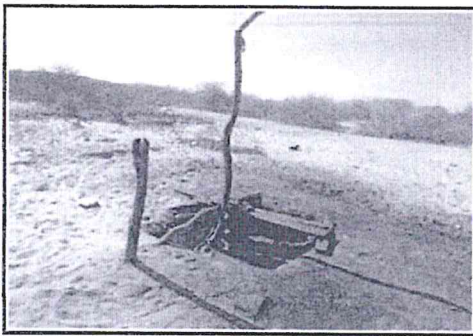

#### 12. POZO 2576:


| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2576        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485980.4                | 483454.8                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

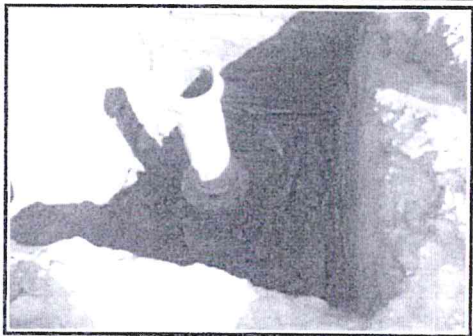




**13. POZO 2634:**

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2634        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485861.2                | 483547.8                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |

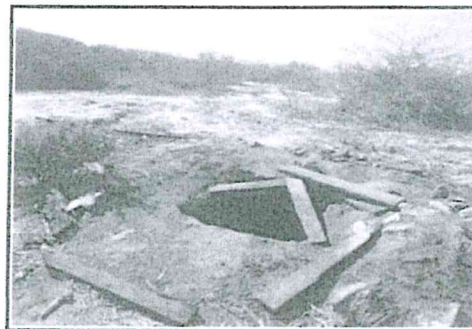

**14. POZO 2617:**

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2617        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485972.1                | 483653.2                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |

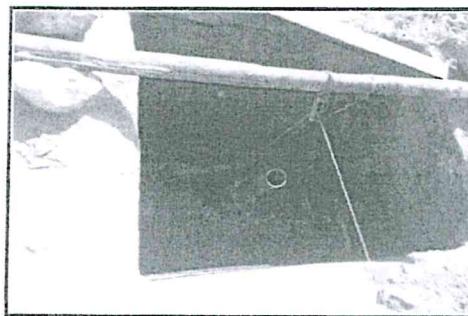

**15. POZO 1817:**

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1817        | La Brea | APA                            | APA                   | 9486073.6                | 483728.8                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |




#### 16. POZO 1807:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1807        | La Brea | DPA                            | DPA                   | 9486238.8                | 483860.2                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |



#### 17. POZO 2577:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2577        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486245.8                | 484004.2                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

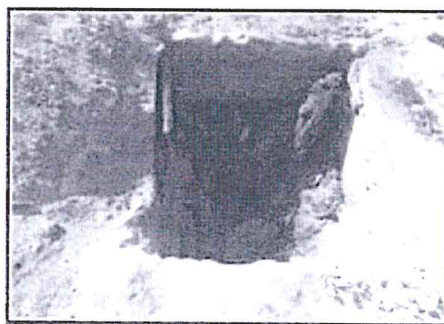


#### 18. POZO 2051:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2051        | La Brea | APA                            | APA                   | 9486397.8                | 485388.5                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |



#### 19. POZO 2004:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                       |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2004        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485524.9                | 485459.5                | Cantina y locación<br>impactada con Fluido<br>"Pasivo Ambiental" |

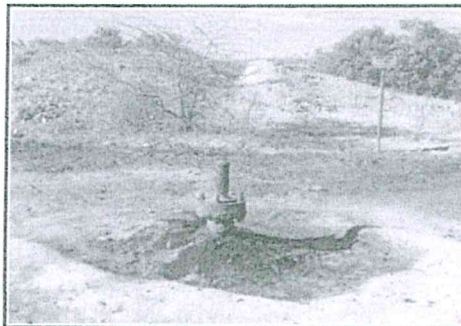

#### 20. POZO 2015:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2015        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485599.3                | 485818.2                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |



#### 21. POZO 2014:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2014        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485722                  | 485782                  | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |






## 22. POZO 2652:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2652        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485829.2                | 485959.4                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |



## 23. POZO 2651:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2651        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485932.7                | 486112.7                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |

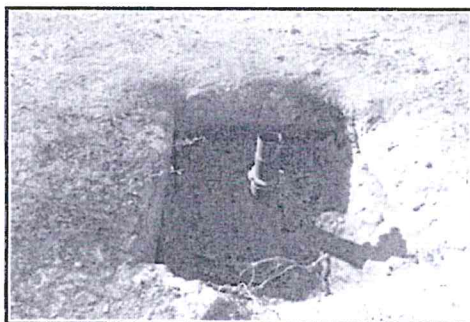


## 24. POZO 2021:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2021        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485983.7                | 485970.4                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |




### 25. POZO 2025:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9486086.4                | 486105.4                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |

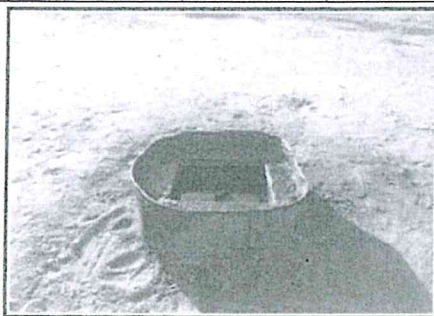

### 26. POZO 2335:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                 |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2335        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9484931.1                | 486300.2                | Cantina y locación impactada con fluido "Pasivo Ambiental" |

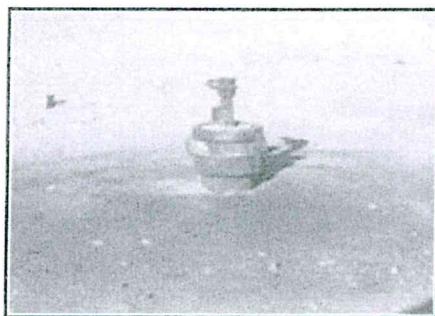


### 27. POZO 2368:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2368        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9485025.6                | 486410.8                | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |



### 28. POZO 2191:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2191        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9484782.2                | 485842.1                | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |

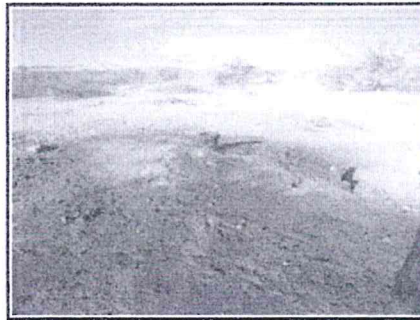

### 29. POZO 4143:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                       |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4143        | La Brea | ATA                            | ATA                   | 9483716                  | 486026.9                | Cantina y locación<br>impactada con fluido<br>"Pasivo Ambiental" |



### 30. POZO "B":


| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                       |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B           | La Brea | DPA                            | DPA                   | 9485500.5                | 485210.2                | Cantina y locación<br>impactada con fluido<br>"Pasivo Ambiental" |






### 31. POZO 2040:

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado Perú-Petro | Status Actualmente | Coordenadas UTM Norte | Coordenadas UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 2040        | La Brea | DPA                         | DPA                | 9485519.4             | 485199.4             | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |

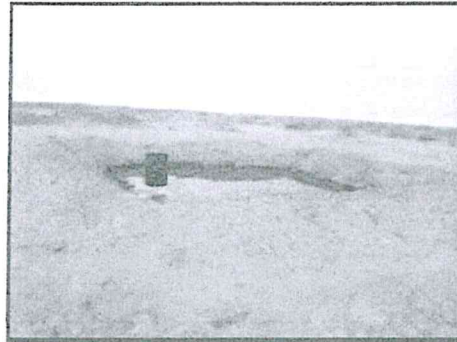

### 32. POZO 4298:


| Pozo (Well) | Pool | Status Entregado Perú-Petro | Status Actualmente | Coordenadas UTM Norte | Coordenadas UTM Este | Comentario                                                 |
|-------------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 4298        | Boca | DPA                         | DPA                | 9482422.8             | 481885               | Cantina y locación impactada con Fluido "Pasivo Ambiental" |

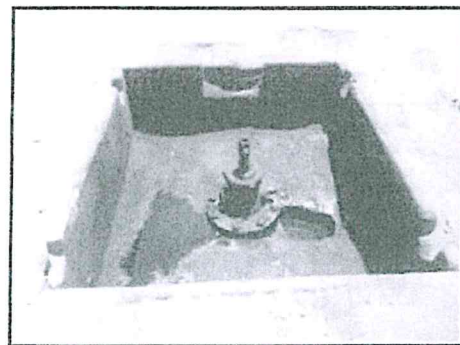

LOTE IV:

**33. POZO 5670:**

| Pozo (Well) | Pool   | Status Entregado<br>Peru-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5670        | Rocoto | ATA                            | ATA                   | 9505394.87               | 478328.27               | Cantina impactada,<br>pozo sin cabezal<br>"Pasivo Ambiental" |

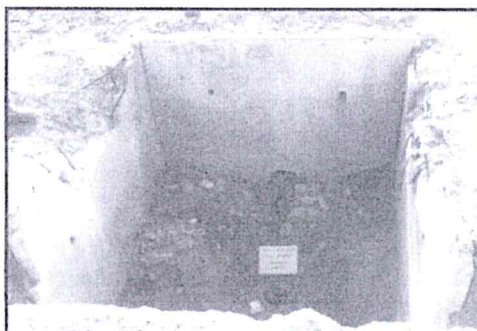


**34. POZO 4556:**

| Pozo (Well) | Pool    | Status Entregado<br>Peru-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                        |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4556        | Alvarez | ATA                            | ATA                   | 9499982.87               | 481403.27               | Pozo cementado,<br>locación presenta<br>afloramiento de HC;<br>"Pasivo Ambiental" |





### 35. POZO 1714A:

| Pozo (Well) | Pool      | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                     |
|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1714A       | Algarroba | DPA                            | DPA                   | 9499314.87               | 483478.27               | Pozo enterrado, locación<br>presenta afloramiento de<br>HC; "Pasivo Ambiental" |

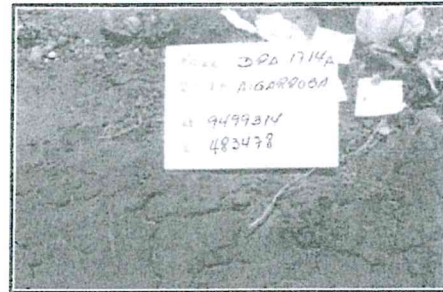



### 36. POZO 1638:

| Pozo (Well) | Pool   | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1638        | Paloma | DPA                            | DPA                   | 9500740.87               | 486954.27               | Pozo enterrado, locación<br>presenta afloramiento de<br>HC; "Pasivo Ambiental" |

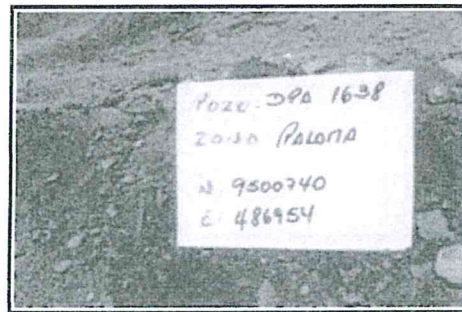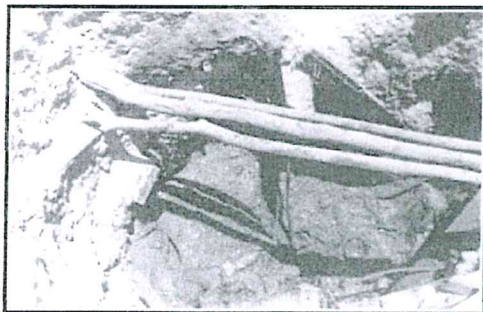

### 37. POZO 1498:

| Pozo (Well) | Pool     | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                                     |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1498        | Mogollon | DPA                            | DPA                   | 9499842.87               | 490303.27               | Pozo enterrado, locación<br>presenta afloramiento de<br>HC; "Pasivo Ambiental" |

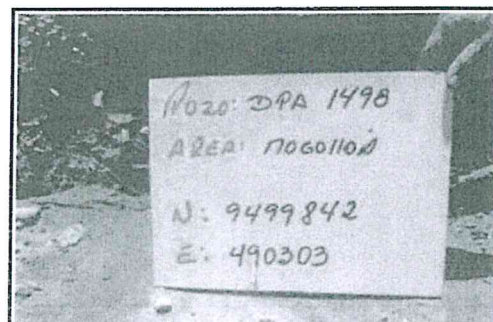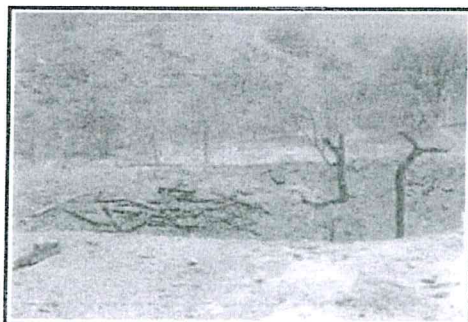




### 38. POZO 3705:

| Pozo (Well) | Pool         | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                         |
|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3705        | Monte Grande | DPA                            | DPA                   | 9506772.87               | 494652.27               | Pozo enterrado, se evidencian bases de concreto "Pasivo Ambiental" |



### 39. POZO 3560:

| Pozo (Well) | Pool  | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                               |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3560        | Zorro | DPA                            | DPA                   | 9491891.87               | 486806.27               | Pozo enterrado, locación presenta afloramiento de HC; "Pasivo Ambiental" |

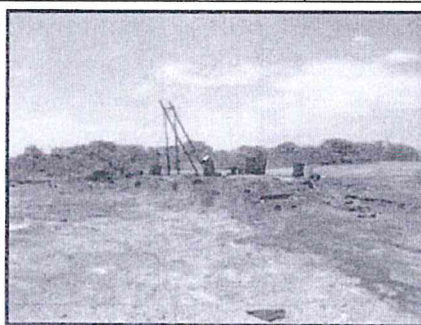

### 40. POZO 3560 A:

| Pozo (Well) | Pool  | Status Entregado<br>Perú-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                             |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3560 A      | Zorro | ATA                            | ATA                   | 491886.87                | 486814.27               | Cantina impactada, pozo sin cabezal "Pasivo Ambiental" |



**41. POZO 3662:**

| Pozo (Well) | Pool  | Status Entregado<br>Pera-Petro | Status<br>Actualmente | Coordenadas<br>UTM Norte | Coordenadas<br>UTM Este | Comentario                                                   |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3662        | Zorro | ATA                            | ATA                   | 9492149.87               | 486355.27               | Cantina impactada, pozo<br>sin cabezal "Pasivo<br>Ambiental" |



Es todo cuanto se tiene que informar.

ING. LEONEL YALLEDO VIMENEZ  
DPTO. SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD  
INTEROIL PERU S.A.  
NEXTEL: 413\*1843

## ANEXO N° 3




CARGO  
PRAC

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"



GGRL-PRAC-GFPA-0186-2011

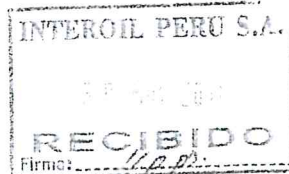

San Borja, 25 de mayo de 2011

Señor  
Carlos Niño Neira  
Gerente General  
INTEROIL PERÚ S.A.  
Av. República de Panamá 3535 - Of. 403  
San Isidro



**Asunto:** Visita a pasivos ambientales de lotes III y IV

1-SERVICIO - 24HRS (C) M \*  
26/05/2011-20356-PERUPETRO S.A. - GFPA - 187  
INTEROIL PERU S.A.  
AV REPUBLICA DE PANAMA 3535 OF 403 L27  
L27-231293-SOBRE CON DOCUMENTO - CON CARGO 186-2011-

**Referencia:** IOP-III-GG-SGS-190-2011

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para expresarle nuestros cordiales saludos y, en relación al documento de la referencia, hacer de su conocimiento que realizaremos una visita de campo a los pozos que representan pasivos ambientales, ubicados en los lotes III y IV.

En línea con lo señalado, los ingenieros Carlos Vives, Gerente de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias, Yasmin Rizo Patrón, Coordinadora de Protección Ambiental y Comunidades, y Lucas Arista, Coordinador de la Oficina Descentralizada de Talara, realizarán la indicada visita los días 23 y 24 de junio, para lo cual solicitamos su apoyo con una persona que guíe la mencionada visita.

Para las coordinaciones del caso, sírvanse contactar a la Ing. Yasmin Rizo Patrón al teléfono 6171800 anexo 1870 o al correo electrónico [yrizopatron@perupetro.com.pe](mailto:yrizopatron@perupetro.com.pe).

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para manifestar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,


*Isabel Tafur*  
Isabel Tafur Marín  
Gerente General (e)

Cc: SUPC  
CODE  
OTAL



## ANEXO N° 4

# PLANO DE UBICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL AREA DE PORTACHUELO – LOTE III

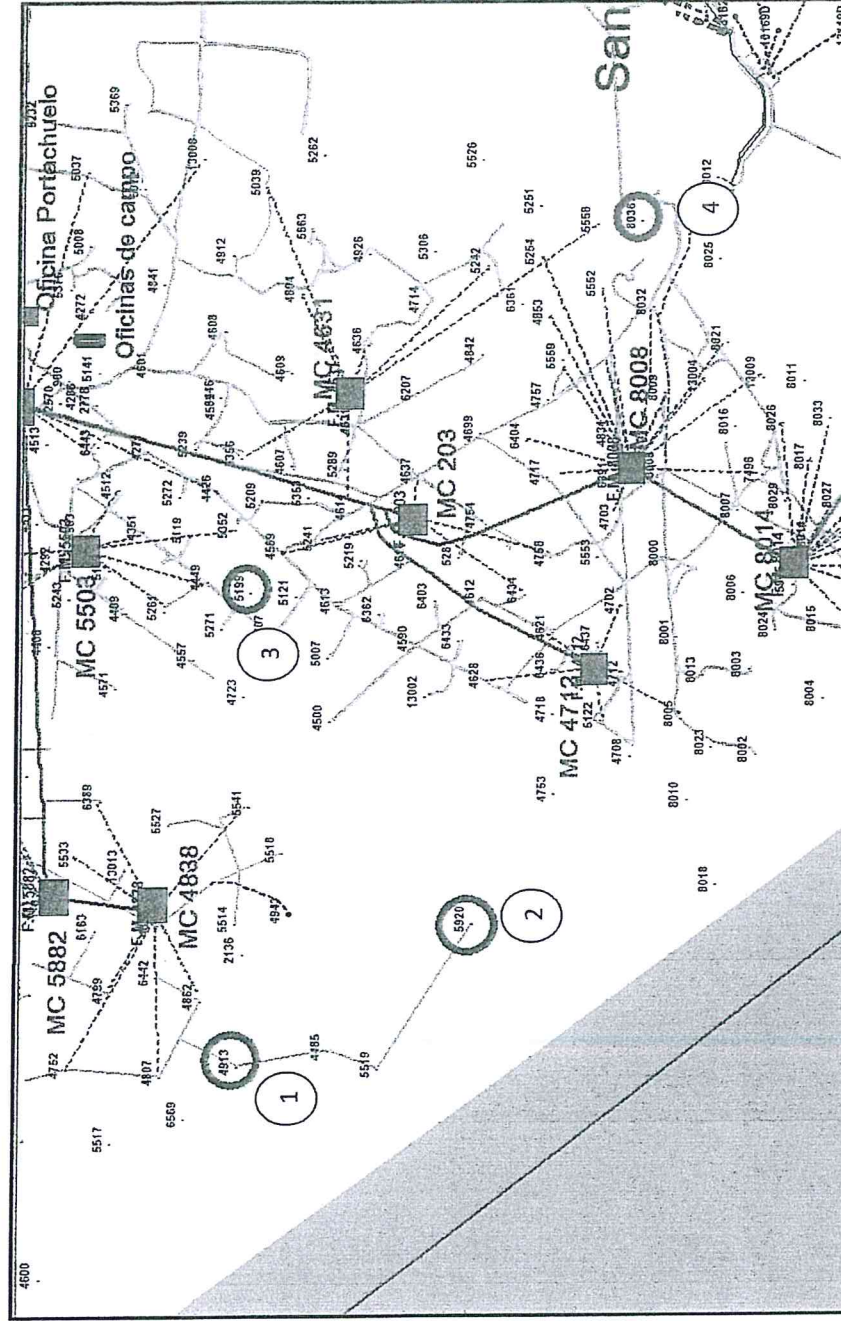

- Pozo 4913.....(1)
- Pozo 5199.....(3)

- Pozo 5920.....(2)
- Pozo 8036.....(4)







## ANEXO N° 5







PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 8

Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN



**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES**

 Código : F2-GFHL-UMAL-PE-03  
 Revisión : 01

 Fecha : 24-07-09  
 Página : 1 de 1

Número: 14

Fecha: 09 de Noviembre del 2009

**1. LOCALIZACIÓN**

Lote: III

Área de Producción : La Brea

Distrito: La Brea

Provincia: Talara

Región: Piura

Identificación del Pozo según PERUPETRO : T2651

Coordenadas UTM Insitu (Sistema WGS84)

Zona

Norte

Este

9485928

486114

17

**2. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL**

En la plataforma del pozo ATA T2651 se observó suelos impregnados con hidrocarburos a nivel de superficie, residuos de madera, no se observaron poblaciones cercanas, la zona cuenta con vías de acceso al pozo. Las especies vegetales de la zona son: Espino, Albarrobo, Gramíneas, Zapote, entre otros.

**3. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**4. CAUSA / ORIGEN**

Pozo mal abandonado

**5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES (Marque con X el que corresponda):**

|                               |                                     |                                |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Pozos abandonados             | <input checked="" type="checkbox"/> | Efluentes                      |                                     |
| Instalaciones mal abandonadas |                                     | Emisiones                      |                                     |
| Suelos contaminados           | <input checked="" type="checkbox"/> | Restos o depósitos de residuos | <input checked="" type="checkbox"/> |

**6. CATEGORÍA AMBIENTAL (Marque con X el que corresponda):**

|                         |                                     |                            |  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Contaminación Ambiental | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspectos de interés Humano |  |
| Aspectos Estéticos      |                                     | Ecológico                  |  |

**7. TITULAR ACTUAL**

INTEROIL PERU S.A. (Fecha de rehabilitación: 11/10/2001)

**8. TITULAR (S) ANTERIOR (ES)**

IPCo (Fecha de perforación: 06/02/1930, Fecha de Abandono o última intervención: 01/04/1951)

**9. RESULTADO DE MONITOREOS (En caso aplique) (Preliminar)**

NO APLICA

**10. OBSERVACIONES**

El pozo ATA T2651 fue considerado como Pasivo Ambiental según el Informe de Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA elaborado por PERUPETRO S.A. en el año 2002, sin embargo de acuerdo a la información proporcionada por la actual empresa operadora el pozo fue rehabilitado por ellos el 11/10/2001, pero a la fecha de la visita se encuentra en estado ATA.



