



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA


Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

**INFORME N° 975 - 2014-OEFA/DE-SDCA**

A : **JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS**  
Director de Evaluación

DE : **ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA**  
Subdirectora de Calidad Ambiental

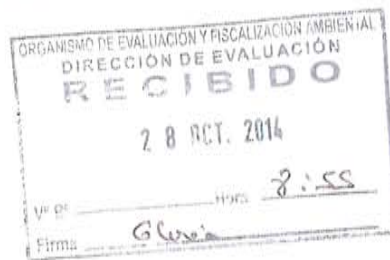

**CARLOS ALLEN GUILLÉN PANTIGOZO**  
Coordinador de la Unidad de Identificación de Pasivos  
Ambientales del Subsector Hidrocarburos

**RAFAHEL VERA TTITO**  
Tercero Evaluador Unidad de Identificación de Pasivos  
Ambientales del Subsector Hidrocarburos

ASUNTO : Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos  
con código de Ficha OEFA F00504, ubicado en el Lote VII/VI (ex  
Lote VII), en el distrito de La Brea de la provincia Talara del  
departamento de Piura.

FECHA : San Isidro, **27 OCT. 2014**

2014-101-029100

El presente informe de identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos<sup>1</sup> y su Reglamento<sup>2</sup>, así como en aplicación de la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD<sup>3</sup>.

**I. OBJETO**

1. El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con código PERUPETRO T1678), las emisiones gaseosas fugitivas y el suelo contaminado circundante a él, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con código de Ficha OEFA F00504. Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura, el cual fue verificado en campo el 02 de junio de 2013 y complementado con una evaluación in situ el 29 de mayo de 2014.

**II. MARCO NORMATIVO**

2. Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestión de los pasivos ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

<sup>1</sup> Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

<sup>2</sup> Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

<sup>3</sup> Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013.

3. El Artículo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.
4. El Numeral 6.3 del Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalización y sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, en tanto no se efectúe la transferencia de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM.
5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno Nacional con competencias en evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobó el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la Resolución Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el Ministerio del Ambiente precisó que el OEFA es competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29134 y su Reglamento.
6. Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013, se aprobó la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

A continuación se detallan las acciones desarrolladas:

### III. IDENTIFICACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS CON CÓDIGO DE FICHA OEFA F00504

#### III.1 Revisión Documentaria

7. Entre los años 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizó el estudio denominado "Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA"<sup>4</sup> (en adelante, Estudio PERUPETRO), evaluándose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron clasificados con un código de intervención<sup>5</sup>, para priorizar su abandono o considerarlo dentro de un programa de rehabilitación.

<sup>4</sup> Pozo ATA: Pozo con abandono temporal.  
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.  
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforación.

<sup>5</sup> 1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las personas.  
1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.  
1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.



8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los códigos 1A y 1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los campos del noroeste del Perú, así como los pozos ubicados en el sector Pirín y Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad integral de las personas. La ejecución del programa de abandono técnico definitivo de dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERÚ S.A. (en adelante, PETROPERÚ), según la autorización dispuesta en el Artículo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas.
9. Asimismo, entre los años 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizó trabajos de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificándose 6 271 pozos, de los cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes números 19853-2009-OS-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y evaluados cumplen con la definición de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
10. De la revisión de los antecedentes relacionados a pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se tiene que el pozo en mención, según el Estudio PERUPETRO, se considera como un pozo ATA con código de intervención 2A; es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlo en producción o para incluirlo dentro de proyectos de recuperación mejorada, el cual no cuenta con tapones de abandono en todos los intervalos perforados; asimismo, figura en el registro del OSINERGMIN como pozo ATA, que presenta el suelo contaminado, fluido en el fondo y emanaciones de gas (ver anexos 7 y 8).

### III.2 Descripción del pasivo ambiental y área circundante

#### III.2.1 Identificación del área

11. De la revisión del contenido correspondiente a la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de "Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km", aprobado por Resolución Directoral N° 203-2012-MEM/AEE, se pudo determinar que el Pozo T1678 está ubicado en una zona de vida de "Desierto Superárido - Tropical", con características geomorfológicas de "Planicie Ondulada a Disectada - Llanura Disectada".
12. El área evaluada se encuentra dentro de una zona desértica, presenta una topografía ondulada con zonas depresionadas y pequeñas lomas, de vegetación propia de la zona entre las que se distinguen principalmente plantas pertenecientes a las familias de las fabáceas (Algarrobo) y caparáceas (Vichayo), no se observó cursos de agua activos ni población asentada en los alrededores.

#### III.2.2 Descripción del pasivo ambiental

13. Durante la evaluación in situ realizada por el OEFA el 02 de junio de 2013, se observó un pozo inactivo que no presentaba señales ni cercos de prevención, el cual contaba con terraplén habilitado con acceso vehicular hasta la ubicación del pozo. Asimismo, se

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlos en producción o para incluirlos dentro de proyectos de recuperación mejorada.

observó un casing (tubería de revestimiento) de 10 plg de que sobresalía 0,7 m de la superficie del suelo. El pozo contaba con una extensión con brida sin pernos ni válvulas que aseguren su hermetismo por lo que se le consideró como un pozo abierto. No se observaron afloramientos de fluidos desde el pozo; sin embargo se percibieron olores a hidrocarburos procedentes del pozo por lo que se realizó la medición de las emisiones gaseosas fugitivas evidenciándose la presencia de compuestos orgánicos volátiles así como un alto valor del límite inferior de explosividad (ver anexos 1, 2 y 3).

14. Para la evaluación del suelo en el área circundante al pozo se realizó un recorrido y exploración, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose la ubicación de los puntos de muestreo de suelo, tras el análisis de las muestras recolectadas, los resultados de los informes de ensayo de laboratorio determinan que las concentraciones de la Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) superan las concentraciones establecidas en el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, como se detalla en el Ítem III.3.
15. En ese sentido, de la revisión documentaria y evaluación in situ se tiene que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras para el abandono, conforme se establece en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos<sup>6</sup>. Además de presentar emisiones gaseosas fugitivas y suelo contaminado con hidrocarburos en el área circundante al pozo.

### III.3 Identificación de contaminantes y toma de muestras

#### III.3.1 Calidad del suelo

16. Producto del recorrido y exploración del área circundante al pozo, se ubicaron dos (2) puntos para la recolección de igual número de muestras puntuales de suelo para su correspondiente análisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios establecidos en la Guía para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.
17. La descripción y ubicación de los puntos de muestreo de suelo; así como, los parámetros analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

Tabla 1: Puntos de Muestreo

| Matriz | Código del punto de muestreo | Parámetros analizados                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    | WGS 84 ZONA 17M |           |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|        |                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTE (m)        | NORTE (m) |
| Suelo  | F00504-SU01                  | FH F1 (C6-C10)*<br>FH F2 (C10-C28)<br>FH F3 (C28-C40) | Muestra puntual a 2 m al este del pozo, suelo arenoso, suelo de color pardo oscuro con ligero olor a hidrocarburo. Profundidad de toma de muestra de 0,2 m a 0,5 m. Dentro de los primeros 0,2 m se encontró suelo con hidrocarburo y los otros siguientes 0,3 m suelo limpio. | 475445          | 9485071   |

<sup>6</sup> Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Artículo 2°.- Definiciones

(...)

"Abandono del Pozo: Trabajos que se efectúan para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un Pozo."

(...)



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

| Matriz | Código del punto de muestreo | Parámetros analizados                                 | Descripción                                                                                                                                                                                            | WGS 84 ZONA 17M |           |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|        |                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                        | ESTE (m)        | NORTE (m) |
| Suelo  | F00504-SU02                  | FH F1 (C6-C10)*<br>FH F2 (C10-C28)<br>FH F3 (C28-C40) | Muestra puntual a 6 m al oeste del pozo, suelo arenoso, suelo de color pardo oscuro con ligero olor a hidrocarburo. Profundidad de toma de muestra de 0 m a 0,5 m. Se encontró suelo con hidrocarburo. | 475435          | 9485071   |

\*De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10).

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40).

18. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que cerca de la ubicación del pozo se muestra un hábitat de especies arbustivas y arbóreas permanentes y transitorias de la zona, además de que no se ha observado viviendas ni actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicación del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 6):

**Tabla 2: Resultado de los análisis fisicoquímicos realizados**

| Matriz | Código de muestra | Parámetros analizados | Resultado | Unidad | ECA o norma referencial | % que se encuentra por encima del ECA o norma referencial | Laboratorio     | Número de informe de ensayo de laboratorio |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Suelo  | F00504-SU01       | FH F1 (C6-C10)*       | <10       | mg/kg  | 200                     | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17865                                 |
| Suelo  | F00504-SU01       | FH F2 (C10-C28)       | 5 789     | mg/kg  | 1 200                   | 382,4%                                                    | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17865                                 |
| Suelo  | F00504-SU01       | FH F3 (C28-C40)       | 15 670    | mg/kg  | 3 000                   | 422,3%                                                    | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17865                                 |
| Suelo  | F00504-SU02       | FH F1 (C6-C10) *      | <10       | mg/kg  | 200                     | No supera                                                 | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17866                                 |
| Suelo  | F00504-SU02       | FH F2 (C10-C28)       | 4 145     | mg/kg  | 1 200                   | 245,4%                                                    | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17866                                 |
| Suelo  | F00504-SU02       | FH F3 (C28-C40)       | 13 758    | mg/kg  | 3 000                   | 358,6%                                                    | AGQ Perú S.A.C. | S-14/17866                                 |

\*De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10).

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40).

19. Los resultados obtenidos del análisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, dado que las concentraciones correspondientes a la Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40), en ambas muestras, superan el ECA para suelo de uso agrícola.

### III.3.2 Monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas

20. Durante la evaluación in situ, se percibió organolépticamente olores característicos a hidrocarburos originados por emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, por lo cual el 29 de mayo de 2014 se realizó el monitoreo para la detección de gases.
21. Para el monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas, se tomaron como referencia las recomendaciones del Manual Técnico OSHA: Technical Manual, Section II: Sampling, Measurement Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling For Air Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air Contaminants, debido a la ausencia de una guía de monitoreo nacional para este tipo de emisiones. Se seleccionaron los siguientes parámetros de medición:



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Tabla 3: Parámetros de medición

| Matriz                                       | Parámetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones gaseosas fugitivas en boca de pozo | <ul style="list-style-type: none"><li>- Porcentaje de oxígeno en aire (% O<sub>2</sub>).</li><li>- Porcentaje de Límite Inferior de Explosividad<sup>7</sup> (Lower Explosive Limit - LEL).</li><li>- Concentración de compuestos orgánicos volátiles (COVs).</li><li>- Concentración de Sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S).</li></ul> |

Fuente: Dirección de Evaluación.

22. La descripción y ubicación de los puntos de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Punto de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas.

| Matriz                      | Código del punto de muestreo | Descripción                                                                                                                                   | WGS 84 ZONA 17M |           |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                             |                              |                                                                                                                                               | ESTE (m)        | NORTE (m) |
| Emisiones gaseosas          | F00504-EM04                  | La medición se realizó en la fuente de emisión, boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 5 minutos cada uno.                            | 475442          | 9485070   |
| Verificación en alrededores | F00504-EM03                  | Medición referencial, se realizó en un recorrido en el área circundante alrededor del pozo en un radio de 1 m, con una duración de 5 minutos. | 475442          | 9485071   |
| Verificación en alrededores | F00504-EM02                  | Medición referencial, se realizó a 4 m de distancia de la fuente de emisión a sotavento, con una duración de 5 minutos.                       | 475442          | 9485073   |
| Verificación en alrededores | F00504-EM01                  | Medición referencial, se realizó a 6 m de distancia de la fuente de emisión a barlovento, con una duración de 5 minutos.                      | 475442          | 9485065   |

Fuente: Dirección de Evaluación.

23. De la medición realizada en campo se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 5: Resultado de los análisis realizados en campo.

| EQUIPO EMPLEADO             |          |                | MultiRAE Lite – PGM6208 (Monitor de gases múltiple)<br>Serie N° MAB3Z038P8 |      |                    |      |                        |      |      |            |      |       |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------------------|------|------|------------|------|-------|
| CODIGO DE PUNTO DE MEDICION | FECHA    | HORA DE INICIO | PARAMETROS                                                                 |      |                    |      |                        |      |      |            |      |       |
|                             |          |                | LEL (%)                                                                    |      | O <sub>2</sub> (%) |      | H <sub>2</sub> S (ppm) |      |      | COVs (ppm) |      |       |
|                             |          |                | MIN.                                                                       | MAX. | MIN.               | MAX. | MIN.                   | MAX. | PROM | MIN.       | MAX. | PROM  |
| F00504-EM04                 | 29/05/14 | 10:54          | 0                                                                          | 100  | 13,7               | 20,9 | 0                      | 2,2  | 0,22 | 0          | 318  | 46,33 |
| F00504-EM03                 | 29/05/14 | 10:47          | 0                                                                          | 0    | 0                  | 20,9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 5    | 0     |
| F00504-EM02                 | 29/05/14 | 10:41          | 0                                                                          | 0    | 0                  | 20,9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 3    | 0,2   |
| F00504-EM01                 | 29/05/14 | 10:35          | 0                                                                          | 0    | 0                  | 20,9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 0    | 0     |

24. En vista que el monitoreo tuvo por finalidad detectar gases asociados a la presencia del pozo, los valores obtenidos por el equipo detector de gases son considerados referenciales.
25. Los resultados obtenidos en boca de pozo (F00504-EM04) muestran la presencia de COVs y que el Límite Inferior de Explosividad (LEL) alcanza valores de hasta 100%, evidenciando que las emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo están compuestas por una mezcla de gases con características inflamables. Las

7

Porcentaje mínimo, en volumen de un gas que, mezclado con aire a temperatura y presión normales, forma una mezcla inflamable.



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

concentraciones de  $H_2S$ , no son consideradas relevantes en esta composición de gases pues fueron detectadas en muy bajas concentraciones.

26. Los resultados obtenidos en los alrededores a la ubicación del pozo (F00504-EM01, F00504-EM02 y F00504-EM03) muestran que no son significativos en comparación con las mediciones obtenidas en boca de pozo.
27. La estimación del nivel de riesgo se realizará en función del parámetro Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) de la muestra F00504-SU01 debido a que presentó el valor de porcentaje más alto que supera el ECA y también tomando de manera referencial los registros de las mediciones del equipo detector de gases realizados en las emisiones gaseosas fugitivas medidas en la fuente de emisión y su área circundante.

#### III.4 Estimación del Nivel de Riesgo

28. La estimación del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evaluó conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

##### III.4.1 Salud

###### Identificación de peligros

29. La presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, puede afectar la salud de la población en caso exista un contacto directo continuo y/o manipulación continua (sin la adecuada protección) con este suelo; asimismo, las emisiones de gases detectadas en boca del pozo, podrían causar afectación en la salud de la población en caso de ser inhalados en forma continua y prolongada.

###### Estimación de la probabilidad

30. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                     | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua. | 5     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

###### Estimación de la consecuencia en la salud

31. La consecuencia en la salud, se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

$$\text{Salud} = C + 2(P) + E + \text{Pobl.}$$

| Factores                                           | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puntuación |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Cantidad (C)</b>                                | De los resultados del análisis de las muestras de suelo se observa que la concentración del parámetro Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) se encuentra a 422,3% por encima del valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso agrícola.                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
| <b>Peligrosidad (P)</b>                            | Las emisiones gaseosas provenientes del pozo, según las mediciones del detector de gases tienen características combustibles y posiblemente inflamables con comportamiento no constante, en vista que la medición del LEL en la fuente de emisión reportó valores entre 0 y 100%. Cabe precisar que la peligrosidad debido a la presencia de Sulfuro de Hidrogeno (H <sub>2</sub> S) y COVs en la mezcla de gases no son consideradas relevantes por la ubicación del pozo. | 2* x (3)   |
| <b>Extensión (E)</b>                               | La población más cercana (la periferia de la localidad de Negritos) se encuentra ubicada aproximadamente a 9 km de distancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| <b>Población potencialmente afectada (Pobl.)**</b> | No existe presencia de población asentada próxima al área circundante del pozo a menos de 1 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| <b>Total</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 5 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

\* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

\*\*La población potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la mayor distancia en el factor extensión está referida a 1 km.

32. Para la puntuación de 12, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 11 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

### Estimación del nivel de riesgo en la salud

33. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

34. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 3), el valor del riesgo para la salud es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

### Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

### III.4.2 Seguridad de la población

#### Identificación de peligros

35. Las condiciones en las que se encuentra el pozo y su área circundante pueden ocasionar daños a la integridad física de las personas producto de caídas y/o golpes. Asimismo, las emisiones de gases provenientes del pozo podrían originar amagos de incendio.

#### Estimación de la probabilidad

36. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuación:

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                     | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua. | 5     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

#### Estimación de la consecuencia en la seguridad de la población

37. La consecuencia en la seguridad de la población se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

**Seguridad de la población =  $\Sigma$  (Factores)**

| Factores                                  | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                                | Puntuación |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Accesibilidad</b>                      | La población más cercana (la periferia de la localidad de Negritos) se encuentra ubicada aproximadamente a 9 km de distancia, desde donde se puede acceder en vehículo hasta el lugar donde se encuentra el pasivo ambiental luego de una corta caminata. | 2          |
| <b>Potencial de colapso</b>               | El casing identificado sobresale 0,7 m de la superficie del suelo.                                                                                                                                                                                        | 1          |
| <b>Presencia de cercos</b>                | El área donde se identificó el pasivo ambiental no está cercada ni señalizada.                                                                                                                                                                            | 4          |
| <b>Potencial de incendios o explosión</b> | Siendo la mezcla de gases provenientes del pozo de tipo combustible (LEL: 100%), presentes a través de emisiones gaseosas fugitivas, por las condiciones en las que se                                                                                    | 4          |



| Factores     | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                   | Puntuación |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | encuentran son considerados como residuos combustibles abandonados a la intemperie. Cabe precisar que existe suelo contaminado con hidrocarburos cuyas propiedades se encuentran neutralizadas por las condiciones en las que se encuentran. |            |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b>  |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 7, 8, 9 y 10 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

38. Para la puntuación de 11, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 13 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la población.

### Estimación del nivel de riesgo en la seguridad

39. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la seguridad de la población se realiza empleando la siguiente ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

40. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 3), el valor del riesgo para la seguridad de la población es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

### Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

### III.4.3 Calidad del Ambiente

#### Identificación de peligros

41. Se verificó la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que afecta la calidad del suelo y podría ser transportado hacia otras áreas, existiendo la posibilidad de afectar otros componentes ambientales. Asimismo, se detectaron emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, que podrían contribuir con el efecto invernadero por el aporte a la atmósfera de gases como el metano.

#### Estimación de la probabilidad

42. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

| Probabilidad de la ocurrencia                                                                                                                                                     | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua. | 5     |

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

### Estimación de la consecuencia en la calidad del ambiente

43. La consecuencia en la calidad del ambiente se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

$$\text{Calidad del ambiente} = C + 2(P) + E + CM$$

| Factores                      | Escenarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puntuación |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Cantidad (C)</b>           | De los resultados del análisis de las muestras de suelo se observa que la concentración del parámetro Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) se encuentra a 422,3% por encima del valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso agrícola.                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
| <b>Peligrosidad (P)</b>       | Las emisiones gaseosas provenientes del pozo, según las mediciones del detector de gases tienen características combustibles y posiblemente inflamables con comportamiento no constante, en vista que la medición del LEL en la fuente de emisión reportó valores entre 0 y 100%. Cabe precisar que la peligrosidad debido a la presencia de Sulfuro de Hidrogeno (H <sub>2</sub> S) y COVs en la mezcla de gases no son consideradas relevantes por la ubicación del pozo. | 2* x (3)   |
| <b>Extensión (E)</b>          | La población más cercana (la periferia de la localidad de Negritos) se encuentra ubicada aproximadamente a 9 km de distancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| <b>Calidad Medio (CM) del</b> | Los resultados de análisis para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) presentan valores por encima de los ECA para Suelo. Asimismo se evidencia la presencia de COVs que son liberados al componente aire a través de emisiones gaseosas fugitivas, desde la boca de pozo, detectándose su presencia en el área circundante al pozo.                                                                               | 2          |
| <b>Total</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13         |

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 6 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

\* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

44. Para la puntuación de 13, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

### Estimación del nivel de riesgo en la calidad del ambiente

45. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

46. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 3), el valor del riesgo para la calidad del ambiente es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente | Rango del riesgo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Riesgo alto                                                                              | 16 – 25          |
| Riesgo medio                                                                             | 6 – 15           |
| Riesgo bajo                                                                              | 1 – 5            |

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

### IV. CONCLUSIONES

47. Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes conclusiones:
- (i) El pozo identificado con código PERUPETRO T1678, califica como un pozo mal abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
  - (ii) En el área circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de hidrocarburos, según los resultados obtenidos en laboratorio para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40); cuyas concentraciones han superado el valor establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para suelo agrícola, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
  - (iii) El pozo mal abandonado (Pozo T1678), el suelo del área circundante al pozo y las emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo descritas en la Ficha F00504, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que cumplen con la definición de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos establecido en el Artículo 2° de la Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
  - (iv) Los resultados de la estimación del nivel de riesgo de este pasivo ambiental determinan que, el nivel de riesgo para la salud es MEDIO, el nivel de riesgo para la seguridad de la población es MEDIO y el nivel de riesgo para la calidad del ambiente es MEDIO.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## V. RECOMENDACIÓN

48. Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

## VI. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Ficha para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos (OEFA).
3. Mapa de ubicación geográfica.
4. Reporte de Monitoreo de Suelo.
5. Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas.
6. Informe de ensayo de laboratorio.
7. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

Atentamente,



  
**ADY ROSIN-CHINCHAY TUESTA**  
Subdirectora de Calidad Ambiental



  
**CARLOS ALLEN GUILLÉN PANTIGOZO**  
Coordinador de la Unidad de Identificación  
de Pasivos Ambientales del Subsector  
Hidrocarburos



**RAFAHEL VERA TTITO**  
Tercero Evaluador de la Unidad de Identificación  
de Pasivos Ambientales del Subsector  
Hidrocarburos  
Dirección de Evaluación





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXOS





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 1


Registro fotográfico



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



Fotografía N° 1. Identificación del pozo inactivo con código PERUPETRO T1678.  
Presenta casing sin válvulas que aseguren su hermetismo.

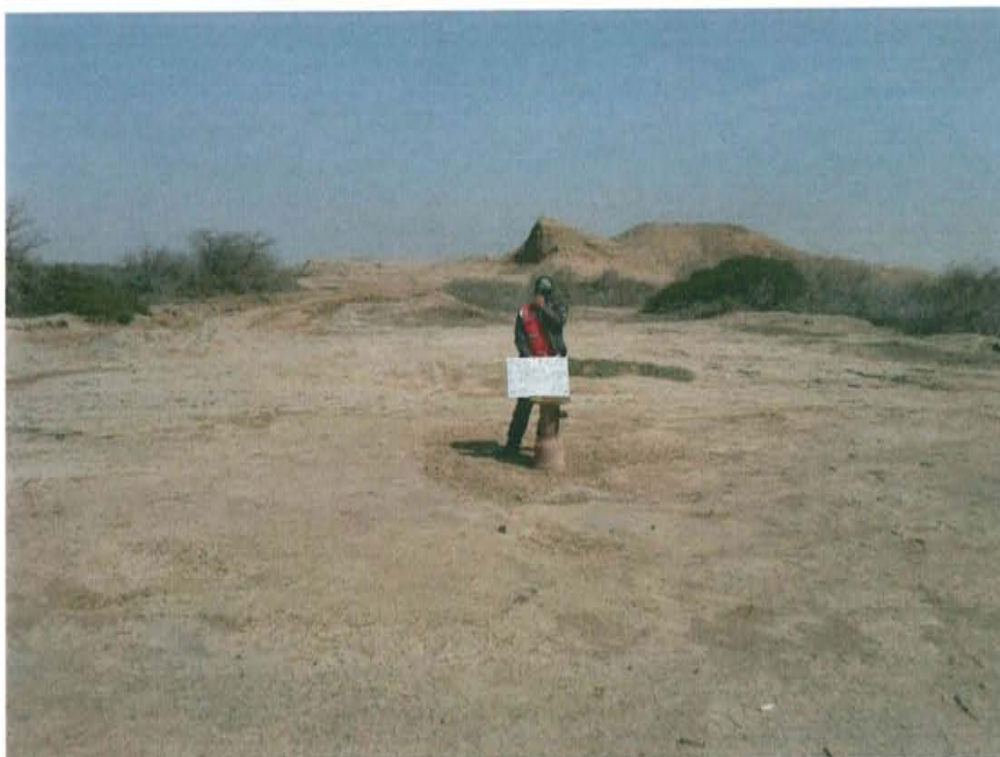

Fotografía N° 2. Vista panorámica del área circundante del pozo inactivo T1678.



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



Fotografía N° 3. Toma de muestra de suelo en el punto F00504-SU01, ubicado aproximadamente a 2 m del Pozo T1678.



Fotografía N° 4. Medición de emisiones gaseosas fugitivas en el punto F00504-EM04, ubicado en la fuente de emisión en boca del Pozo T1678.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## **ANEXO 2**

Ficha para la identificación de pasivos ambientales en el subsector  
hidrocarburos (OEFA)



## FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: 02-jun-13 Hora de la visita: 13:30 Nombre del evaluador: Marco Antonio Padilla Santoyo Dirección / Unidad: OEFA - DE

### I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Localidad: Distrito: La Brea Provincia: Talara Región: Piura  
Código PERUPETRO: T1678  
Estado Tiempo: ☐ Lluvioso ☒ Soleado ☐ Nublado  
(Descripción) Cielo despejado viento fuerte de sureste -15° a noroeste +15°  
Lote ☒ Proyecto ☐ Otros ☐  
Nombre: VII/VI (ex Lote VII)  
Área de operación: Pozo T1678

| Coordenadas UTM | Datum Geodésico: | Zona: | Norte:  | Este   | Altitud (m): | Precisión (m): |
|-----------------|------------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|                 | WGS84            | 17    | 9485070 | 475443 | 115          | ± 4            |

#### Breve Descripción de la zona:

La zona evaluada donde se ubica el pozo, se caracteriza por tener un relieve ligeramente ondulado con presencia de algunas lomas en los alrededores de, zona de escasa vegetación como pequeñas formaciones de matorrales; no se observa cursos de agua activos en los alrededores, ni presencia de población asentada en los alrededores, ni se observó actividades industriales/extractiva en operación a 200 m a la redonda del pozo.

### II. DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

|                 |                                                  |                                                     |                                                                             |                                            |                                          |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Tipo de Pasivo: | Pozo Abandonado <input checked="" type="radio"/> | Instalaciones mal Abandonadas <input type="radio"/> | Suelos Contaminados con Efluente o Derrame <input checked="" type="radio"/> | Emisiones <input checked="" type="radio"/> | Restos de Residuos <input type="radio"/> | Otros: --- |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|

#### Descripción del Pasivo Ambiental:

Se trata de un pozo petrolero fuera de producción, considerado en estado de abandono ATA, se observa el terraplén en mal estado y su acceso vehicular en buen estado. El pozo cuenta con una extensión con bridas sin pernos, sobresale a ras de suelo 0,7 m, durante la visita se percibieron al olfato y se registraron en el equipo detector de gases, emisiones gaseosas originadas en el pozo, pero no presentaba afloramientos de fluidos a nivel superficial originados en el pozo. Alrededor del pozo se observa suelo impregnado con hidrocarburos a nivel superficialmente se estima un área de 7 m alrededor del pozo aproximadamente.

Área afectada aprox. (m2): 154

Profundidad aproximada del área afectada (m): 0.2

### III. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

|                          |                                     |                                    |                                          |            |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Actividades económicas:  | Industrial <input type="checkbox"/> | Comercial <input type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/>    | Otros: 0   |
| Actividades recreativas: | Natación <input type="checkbox"/>   | Caza <input type="checkbox"/>      | Campo deportivo <input type="checkbox"/> | Otros: --- |

### IV. SITUACIÓN DEL ENTORNO

| Entorno                              | Distancia aprox. (m) | Descripción                                      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Viviendas                            | 9008                 | Límite de la ciudad de Negritos.                 |
| Infraestructura vial                 | 20                   | Trocha carrozable                                |
| Infraestructura urbana               | -                    | No se observa en un radio de 200 m a la redonda. |
| Áreas Agrícolas o Ganaderas          | -                    | No se observa en un radio de 200 m a la redonda. |
| Explotación forestal                 | -                    | No se observa en un radio de 200 m a la redonda. |
| Bosque y/o Vegetación Natural        | 10                   | Vegetación propia de la zona                     |
| Especies y Ecosistemas en Protección | -                    | No se observa en un radio de 200 m a la redonda. |
| Otros                                | -                    | No aplica                                        |

Observaciones: Ninguna

### V. SITUACIÓN DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

Cuerpo de agua cercano: No Nombre del cuerpo de agua: ---  
Distancia aproximada (m): No determinado. Volumen o caudal aproximado: No determinado.

## FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Descripción del cuerpo de agua: No aplica

Uso del agua: No aplica

### VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL

|                                                    |                                                          |                                                                        |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Infraestructura encontrada<br>(En caso de existir) | Campamentos, oficinas, talleres <input type="checkbox"/> | Caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas <input type="checkbox"/> | Líneas eléctricas <input type="checkbox"/> | Maquinaria pesada <input type="checkbox"/> |
|                                                    | Plantas de procesos abandonadas <input type="checkbox"/> | Generadores y transformadores eléctricos <input type="checkbox"/>      | Otros ---                                  |                                            |

Descripción de infraestructura: ---

|                                         |                                               |                                   |                                     |                                   |                                  |                                       |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Tipo de Residuo<br>(En caso de existir) | Material de desbroce <input type="checkbox"/> | Chatarra <input type="checkbox"/> | Industrial <input type="checkbox"/> | Desmonte <input type="checkbox"/> | Escoria <input type="checkbox"/> | Construcción <input type="checkbox"/> | Otros: 0 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|

Descripción de los residuos, en caso de existir (Volumen, etc.): plataforma limpia

| CALIDAD AMBIENTAL | CANTIDAD          | Componente ambiental                                         | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 1% hasta 10% sobre el ECA o norma referencial | <input type="radio"/>                                                                                                                       | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 10% hasta 50% sobre el ECA o norma referencial | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 50% hasta 100% sobre el ECA o norma referencial | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Cantidad de contaminante que se encuentre mayor al 100% sobre el ECA o norma referencial | <input checked="" type="radio"/> |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                   | Infraestructura o residuos                                   | Menor a 5 toneladas                                                                             | <input type="radio"/>                                                                                                                       | Entre 5 a 49 toneladas                                                                           | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Entre 50 a 500 toneladas                                                                          | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Mayor a 500 toneladas                                                                    | <input type="radio"/>            |
|                   | Peligrosidad      | Daños leves y reversibles                                    | <input type="radio"/>                                                                           | Combustible                                                                                                                                 | <input type="radio"/>                                                                            | Explosiva, inflamable, corrosiva                                                                                                                                        | <input checked="" type="radio"/>                                                                  | Muy inflamable, muy tóxica, causa efectos irreversibles inmediatos                                                                                                      | <input type="radio"/>                                                                    |                                  |
|                   |                   | Extensión                                                    | Presencia de población en un radio mayor a 1 km                                                 | <input checked="" type="radio"/>                                                                                                            | Presencia de población en un radio de 0,5 a 1 km                                                 | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Presencia de población en un radio menor de 0,5 km                                                | <input type="radio"/>                                                                                                                                                   | Presencia de población adyacente, localizada en el mismo lugar del pasivo                | <input type="radio"/>            |
|                   | Calidad del Medio | Pasivo ambiental que no afecte a los componentes ambientales | <input type="radio"/>                                                                           | Pasivo ambiental que se encuentre afectando en un componente ambiental, en al menos un parámetro establecido en el ECA o normal referencial | <input checked="" type="radio"/>                                                                 | Pasivo ambiental que se encuentre afectando en dos componentes ambientales, en al menos un parámetro por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial | <input type="radio"/>                                                                             | Pasivo ambiental que se encuentre afectando dos o más componentes ambientales y dos o más parámetros por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial | <input type="radio"/>                                                                    |                                  |

| SALUD | Población afectada | Menor a 5 personas <input checked="" type="radio"/> | De 5 a 50 personas <input type="radio"/> | De 50 a 100 personas <input type="radio"/> | Más de 100 personas <input type="radio"/> |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

| SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN | Accesibilidad                       | Para llegar se requiere de un vehículo de transporte (bote, helicóptero, avión) <input type="radio"/>                                          | En vehículo, seguido de distancia corta a pie (mayor a 1 km) <input checked="" type="radio"/>                                                   | Recorrido largo a pie en vía no demarcada (mayor de 1 km) <input type="radio"/>                                                      | Adyacente a áreas pobladas, corta distancia a pie (menos de 1 km) <input type="radio"/>                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Potencial de colapso                | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones deterioradas a nivel del suelo (menor a 1,5 m) <input checked="" type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables de poca elevación (entre 1,5 y 2,5 m de altura) <input type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas (mayor a 2,5 m de altura) <input type="radio"/> | Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas, con potencial caída de escombros (mayor a 2,5 m de altura) potencial caída de escombros <input type="radio"/> |
|                           | Presencia de cercos                 | Zona afectada con cercos y señales, ambos deteriorados <input type="radio"/>                                                                   | Zona afectada cercada y no señalizada <input type="radio"/>                                                                                     | Zona afectada no cercada pero señalizada <input type="radio"/>                                                                       | Zona afectada no cercada ni señalizada <input checked="" type="radio"/>                                                                                                                             |
|                           | Potencial de incendios o explosivos | Existen residuos explosivos y/o combustibles cuyas propiedades se encuentran neutralizadas <input type="radio"/>                               | Existen residuos explosivos y/o combustibles almacenados en infraestructuras deterioradas <input type="radio"/>                                 | Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados en áreas cercadas <input type="radio"/>                                     | Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados a la intemperie <input checked="" type="radio"/>                                                                                           |

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

| Nº Muestras Recolectadas:                       | Aire      | Agua superficial | Agua subterránea | Sedimento | Suelo                      | Efluentes | Emisiones               |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|
|                                                 | 0         | 0                | 0                | 0         | 2                          | 0         | 1                       |
| Laboratorio / Número de informe de laboratorio: | No aplica | No aplica        | No aplica        | No aplica | AGQ/S-14/17865; S-14/17866 | No aplica | FICHA REPORTE N° 018-EM |

Observaciones: Ninguna



Marco Antonio Padilla Santoyo

Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

Dirección de Evaluación





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA


Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 3

Mapa de ubicación geográfica



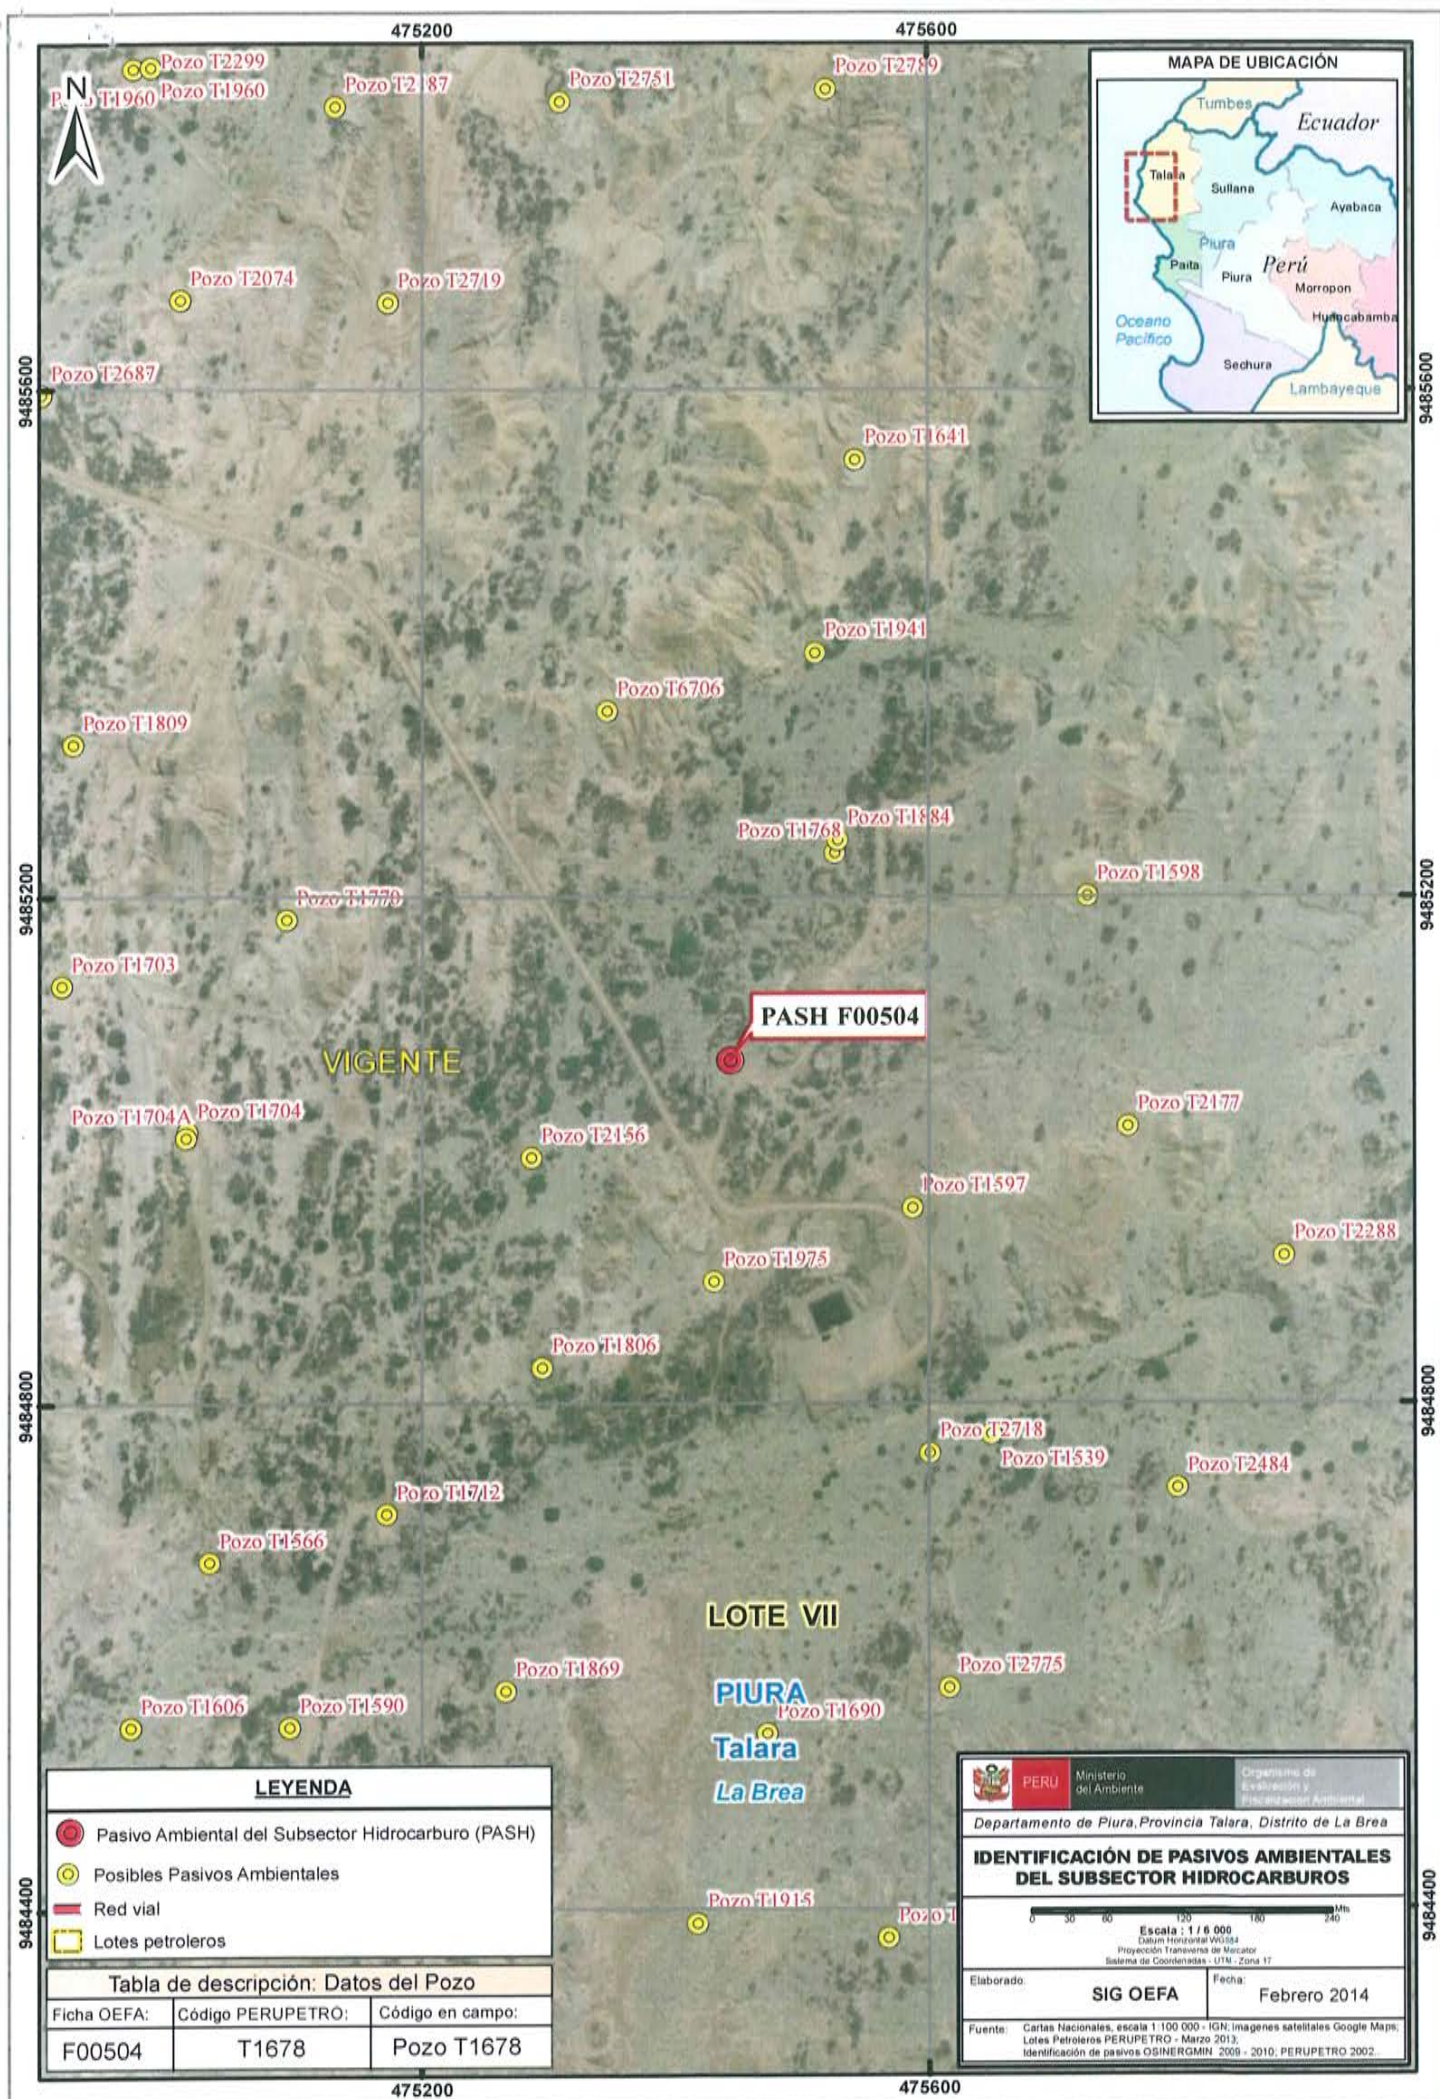





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 4

Reporte de Monitoreo de Suelo





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA SUELO

N° 287 SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

### 1. DATOS GENERALES

|                                               |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad                                     | Identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VII) - Pozo con código PERUPETRO T1678. |
| Localidad, distrito, provincia y departamento | Distrito de La Brea, provincia Talara, departamento Piura.                                                                           |

### 2. DATOS DEL MONITOREO

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha inicio (dd-mm-aa) | 29 de mayo de 2014                                                                                                 |
| Fecha fin (dd-mm-aa)    | 29 de mayo de 2014                                                                                                 |
| Equipo Técnico          | Marco Antonio Padilla Santoyo (Dirección de Evaluación)<br>Santos Demetrio Ramos Canales (Dirección de Evaluación) |

#### Puntos de monitoreo de suelo

| N° | Código punto muestreo | Matriz | Fecha    | Hora  | Coordenadas UTM<br>(Datum WGS84) |        |         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|--------|----------|-------|----------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        |          |       | Zona                             | Este   | Norte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | F00504-SU01           | SU     | 29/05/14 | 11:30 | 17                               | 475445 | 9485071 | Muestra puntual a 2 m al este del pozo, suelo arenoso, suelo de color pardo oscuro con ligero olor a hidrocarburo. Profundidad de toma de muestra de 0,20 m a 0,50 m. Dentro de los primeros 0,20 m se encontró suelo con hidrocarburo y los otros siguientes 0,30 m suelo limpio |
| 2  | F00504-SU02           | SU     | 29/05/14 | 11:40 | 17                               | 475435 | 9485071 | Muestra puntual a 6 m al oeste del pozo, suelo arenoso, suelo de color pardo oscuro con ligero olor a hidrocarburo. Profundidad de toma de muestra de 0,00 m a 0,50 m. Se encontró suelo con hidrocarburo.                                                                        |

#### Protocolo de monitoreo

##### GUÍA PARA MUESTREO DE SUELOS

En el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.

[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

Av. República de Panamá 3542  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 7131553



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**Parámetros a analizar**

| Matriz | Parámetros a analizar                                                                                                                                                                                   | Observaciones                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Suelo  | Fracción de Hidrocarburos F1 (C <sub>5</sub> -C <sub>10</sub> )<br>Fracción de Hidrocarburos F2 (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )<br>Fracción de Hidrocarburos F3 (C <sub>28</sub> -C <sub>40</sub> ) | Análisis en Laboratorio<br>TDR N° 1198-LAB-2014 |

**Laboratorio**

AGQ Perú S.A.C.

**3. OBSERVACIONES**

- El estado de tiempo en la zona se presentó, día soleado, cielo despejado con vientos suaves.
- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

**4. ANEXOS**

|                                                                    | Sí | No |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|
| Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio | x  |    |
| Registro fotográfico de cada muestra                               | x  |    |

**FECHA**

San Isidro, 22 JUL. 2014

  
Santos Demetrio Ramos Canales  
EVALUADOR

[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

Av. República de Panamá 3542  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 7131553



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio



[illegible]

AGC Perú S.A.C., RUC: 20512735965, Av. Santa Rosa # 511 La Perla, Callao, T: 11 710 27 00; Email: [operaciones@agc.com.pe](mailto:operaciones@agc.com.pe); [www.agc.com.pe](http://www.agc.com.pe)  
Firmas y Sello





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## ANEXO II

### Registro Fotográfico





PERÚ


Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



Fotografía N° 1. Toma de muestra de suelo en el punto F00504-SU01, ubicado a 2 m aproximadamente del Pozo T1168.

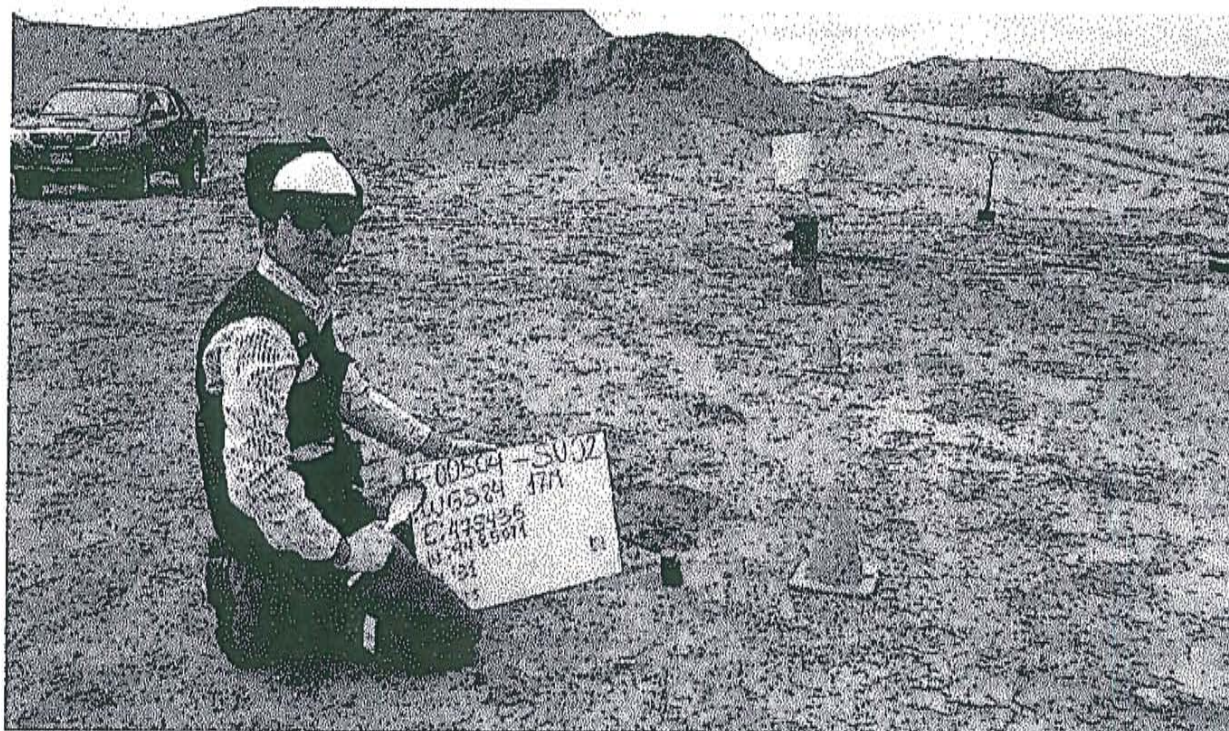

Fotografía N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F00504-SU02, ubicado a 6 m aproximadamente del Pozo T1168.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## **ANEXO 5**

Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas





PERU

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental OEFA

FICHA EMISIONES

N° 018- EM

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

### 1. DATOS GENERALES

|                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad                                     | Identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VII) - Pozo con código PERUPETRO T1678. Ficha OEFA F00504 |
| Localidad, distrito, provincia y departamento | Distrito de La Brea, provincia Talara, departamento Piura.                                                                                             |

### 2. DATOS DEL MONITOREO

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha inicio (dd-mm-aa) | 29 de mayo de 2014                                                                                                 |
| Fecha fin (dd-mm-aa)    | 29 de mayo de 2014                                                                                                 |
| Equipo Técnico          | Marco Antonio Padilla Santoyo (Dirección de Evaluación)<br>Santos Demetrio Ramos Canales (Dirección de Evaluación) |

#### Puntos de monitoreo de Emisiones

| N° | Código punto de medición | Matriz                      | Fecha    | Hora (s) Inicial | Coordenadas UTM<br>(Datum WGS84) |        |         | Descripción                                                                                                                                    |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                             |          |                  | Zona                             | Este   | Norte   |                                                                                                                                                |
| 1  | F00504-EM04              | EMISIONES GASEOSAS          | 29/05/14 | 10:54            | 17                               | 475442 | 9485070 | La medición se realizó en la fuente de emisión, boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 5 minutos cada uno.                             |
| 2  | F00504-EM03              | Verificación en alrededores | 29/05/14 | 10:47            | 17                               | 475442 | 9485071 | Medición referencial, se realizó en un recorrido en el área circundante alrededor del pozo en un radio de 1 m, con una duración de 10 minutos. |
| 3  | F00504-EM02              | Verificación en alrededores | 29/05/14 | 10:41            | 17                               | 475442 | 9485073 | Medición referencial, se realizó a 4 m de distancia de la fuente de emisión a sotavento, con una duración de 5 minutos.                        |
| 4  | F00504-EM01              | Verificación en alrededores | 29/05/14 | 10:35            | 17                               | 475442 | 9485065 | Medición referencial, se realizó a 6 m de distancia de la fuente de emisión a barlovento, con una duración de 5 minutos.                       |

#### Protocolo de monitoreo

Debido a la ausencia de una guía de monitoreo nacional para emisiones fugitivas se tomaron las recomendaciones del manual técnico OSHA Technical Manual, Section II: Sampling, Measurement Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling for Air Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air Contaminants.





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**Parámetros de medición**

| Matriz             | Parámetros de medición                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMISIONES GASEOSAS | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)</li><li>❖ Nivel Inferior de Explosividad (LEL)</li><li>❖ Oxígeno (O<sub>2</sub>)</li><li>❖ Sulfuro de Hidrógeno (H<sub>2</sub>S)</li></ul> |

**3. RESULTADOS Y PARÁMETROS DE CAMPO**

| EQUIPO EMPLEADO             |          |                | MultiRAE Lite – PGM6208 (Monitor de gases múltiple) |      |                    |      |                        |      |      |            |      |        |
|-----------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------------------|------|------|------------|------|--------|
| CÓDIGO DE PUNTO DE MEDICIÓN | FECHA    | HORA DE INICIO | PARAMETROS                                          |      |                    |      |                        |      |      |            |      |        |
|                             |          |                | LEL (%)                                             |      | O <sub>2</sub> (%) |      | H <sub>2</sub> S (ppm) |      |      | COVs (ppm) |      |        |
|                             |          |                | MIN.                                                | MAX. | MIN.               | MAX. | MIN.                   | MAX. | PROM | MIN.       | MAX. | PROM   |
| F00504-EM04                 | 29/05/14 | 10:54          | 0                                                   | 100  | 13.7               | 20.9 | 0                      | 2.2  | 0.22 | 0          | 318  | 46.333 |
| F00504-EM03                 | 29/05/14 | 10:47          | 0                                                   | 0    | 0                  | 20.9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 5    | 0      |
| F00504-EM02                 | 29/05/14 | 10:41          | 0                                                   | 0    | 0                  | 20.9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 3    | 0.2    |
| F00504-EM01                 | 29/05/14 | 10:35          | 0                                                   | 0    | 0                  | 20.9 | 0                      | 0    | 0    | 0          | 0    | 0      |

**4. OBSERVACIONES**

Estado del tiempo día soleado, cielo despejado y con vientos fuertes.

**5. ANEXOS**

|                                     | Sí | No |
|-------------------------------------|----|----|
| Registro fotográfico                | X  |    |
| Copia de Certificado de Calibración | X  |    |
| Registro de datos.                  | X  |    |

**FECHA**

San Isidro, 21 JUL. 2014

Santos Demetrio Ramos Canales  
EVALUADOR





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Sistema de Evaluación y  
Gestión Ambiental - OESA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## ANEXO I

### Registro Fotográfico





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



Fotografía N° 1. Medición en el punto F00504-EM04, ubicado en la fuente de emisión en boca de Pozo T1678.



Fotografía N° 2. Mediciones en el F00504-EM03, se realizó en un recorrido en el área circundante alrededor del pozo Pozo T1678, en un radio de 1 m.



Fotografía N° 3. Medicion en el punto F00504-EM02, ubicado a 4 m del Pozo T1678 a sotavento.



Fotografía N° 4. Medición en el punto F00504-EM01, ubicado a 6 m del Pozo T1678 a barlovento.



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Centro de Evaluación y  
Gestión Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## ANEXO II

Copia del Certificado de Calibración.



**1. DATOS DEL INSTRUMENTO**

| Equipo                     | Fabricante       | Modelo                  | Serial N°  |
|----------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Monitor de gases múltiples | Rae Systems Inc. | MultiRAE Lite - PGM6208 | MAB32038P8 |

**2. DATOS DE LOS SENSORES INSTALADOS**

| Sensor               | Serial N°  | N° de Parte  | Vencimiento  | Rango        | Resolución |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Oxígeno              | 03425154P6 | C03-0942-000 | Octubre 2014 | 0 a 30.0%    | 0.1%       |
| Gases Combustibles   | 03110327N8 | C03-0911-000 | Agosto 2014  | 0 a 100% LEL | 1% LEL     |
| Sulfuro de Hidrógeno | 03070251N7 | C03-0907-000 | Agosto 2014  | 0 a 100 ppm  | 1 ppm      |
| Gases de VOC         | 03A30228Q5 | C03-0912-003 | Agosto 2014  | 0 a 1000 ppm | 1 ppm      |

**3. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN**

| Sensor               | Valor Correcto                    | Indica  | Error   |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| Oxígeno              | 99.9% (puro N2) Nitrógeno         | 0.0 %   | 0.0 %   |
| Oxígeno              | 18.0% O2 (±2%) Oxígeno            | 18.0 %  | 0.0 %   |
| Oxígeno              | 19.0% O2 (±2%) Oxígeno            | 19.00%  | 0.0 %   |
| Oxígeno              | 20.9% O2 (±2%) Oxígeno            | 20.9 %  | 0.0 %   |
| Combustible          | 50% LEL (±5%) Metano              | 50%     | 0.0 %   |
| Gases de VOC         | 100 ppm (±2%) Isobutileno         | 100 ppm | 0.0 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno | 10 ppm (±2%) Sulfuro de Hidrogeno | 10 ppm  | 0.0 ppm |

**4. CONDICIONES DEL LABORATORIO**

| Temperatura | Humedad Relativa | Presión Ambiental |
|-------------|------------------|-------------------|
| 23 °C       | 60 %             | 1003. hPa         |


**5. EQUIPAMIENTO PARA EL BUMP TEST**

| Item | Fabricante       | Model        | Serial no.      | Descripción                                                        |
|------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Rae Systems Inc. | C-10         | 201217061       | Regulador C-10 @ 1 L/min                                           |
| 2.   | Rae Systems Inc. | CGA - 600    | 197032593       | Regulador CGA- 600 @ 0.5L/min                                      |
| 3.   | Rae Systems Inc. | 600-0062-000 | 1496664 Cyl 39  | Cilindro de Calibración O2 @ 0%                                    |
| 4.   | Rae Systems Inc. | 600-0061-001 | 1517811 Cyl 10  | Cilindro de Calibración O2 @ 19%                                   |
| 5.   | Rae Systems Inc. | 600-0061-000 | 1514911 Cyl 76  | Cilindro de Calibración O2 @ 20.9%                                 |
| 6.   | Rae Systems Inc. | 600-0002-000 | 1528479 Cyl 147 | Cilindro de Calibración IC4H8 @ 100ppm VOC                         |
| 7.   | Rae Systems Inc. | 600-0050-070 | 1527085 Cyl 59  | Cilindro de Calibración O2@18% / CH4@50%LEL / CO@50ppm / H2S@10ppm |

**DECLARACIÓN DE PRUEBAS & CONFORMIDAD**

- De esta manera la empresa Grupo Ecológico & Instrumental S.A.C. declara que este instrumento ha sido verificado en su calibración y probado en el cumplimiento de los procedimientos del fabricante y cumple con todas las especificaciones dadas en el Manual (s) o los superan, respectivamente para la configuración habilitada para los sensores de VOC, H2S, LEL y O2.
- La verificación de la calibración se realizó con los gases patrones y es atribuible de referencia estándar.
- La información que aparece en esta ficha técnica se ha elaborado específicamente para este instrumento. Este formato se llena con la información del equipamiento y procedimientos que permitan la verificación integral de aseguramiento de la calidad de los datos suministrados en este documento.

Especialista Certificado: Darwin Chang



Lima, Fecha: 23-05-2014  
Vence: 23-11-2014



DSTE-DOC006 REV-02 03/09/2012  
GRUPO ECOLÓGICO & INSTRUMENTAL S.A.C.

www.grecolperu.com  
Dirección: Av. Victor Sarria 1282 Lima 01 - Perú  
Nextel: (94) 626\*8988 / Central Telefónica: (+511) 637-4864  
E-mail: ventas@grecolperu.com





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

### ANEXO III

#### Registro de Datos





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

| F00504-EM01 |                  |           |           |           |        |        |        |          |          |          |          |          |          |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dato        | Fecha/Hora       | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | OXY(%) | OXY(%) | OXY(%) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) |
|             |                  | (Min)     | (Avg)     | (Max)     | (Min)  | (Avg)  | (Max)  | (Min)    | (Avg)    | (Max)    | (Min)    | (Avg)    | (Max)    |
| 1           | 29/05/2014 10:35 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2           | 29/05/2014 10:36 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3           | 29/05/2014 10:37 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4           | 29/05/2014 10:38 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5           | 29/05/2014 10:39 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| F00504-EM02 |                  |           |           |           |        |        |        |          |          |          |          |          |          |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dato        | Fecha/Hora       | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | OXY(%) | OXY(%) | OXY(%) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) |
|             |                  | (Min)     | (Avg)     | (Max)     | (Min)  | (Avg)  | (Max)  | (Min)    | (Avg)    | (Max)    | (Min)    | (Avg)    | (Max)    |
| 1           | 29/05/2014 10:41 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        |
| 2           | 29/05/2014 10:42 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        |
| 3           | 29/05/2014 10:43 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 3        |
| 4           | 29/05/2014 10:44 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 3        |
| 5           | 29/05/2014 10:45 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        |

| F00504-EM03 |                  |           |           |           |        |        |        |          |          |          |          |          |          |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dato        | Fecha/Hora       | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | OXY(%) | OXY(%) | OXY(%) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) |
|             |                  | {Min}     | {Avg}     | {Max}     | {Min}  | {Avg}  | {Max}  | {Min}    | {Avg}    | {Max}    | {Min}    | {Avg}    | {Max}    |
| 1           | 29/05/2014 10:47 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        |
| 2           | 29/05/2014 10:48 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3           | 29/05/2014 10:49 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4           | 29/05/2014 10:50 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5        |
| 5           | 29/05/2014 10:51 | 0         | 0         | 0         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        |

| F00504-EM04 |                  |           |           |           |        |        |        |          |          |          |          |          |          |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dato        | Fecha/Hora       | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | LEL(%LEL) | OXY(%) | OXY(%) | OXY(%) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | H2S(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) | VOC(ppm) |
|             |                  | (Min)     | (Avg)     | (Max)     | (Min)  | (Avg)  | (Max)  | (Min)    | (Avg)    | (Max)    | (Min)    | (Avg)    | (Max)    |
| 1           | 29/05/2014 10:54 | 0         | 6         | 33        | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 0        | 27       | 98       |
| 2           | 29/05/2014 10:55 | 18        | 40        | 68        | 20,3   | 20,5   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 63       | 89       | 114      |
| 3           | 29/05/2014 10:56 | 17        | 38        | 62        | 20,3   | 20,5   | 20,7   | 0        | 0        | 0        | 71       | 97       | 112      |
| 4           | 29/05/2014 10:57 | 23        | 72        | 100       | 16,2   | 19     | 20,6   | 0        | 0,2      | 1,1      | 5        | 54       | 117      |
| 5           | 29/05/2014 10:58 | 100       | 100       | 100       | 15,5   | 16,8   | 18,2   | 1        | 1,3      | 1,8      | 5        | 6        | 13       |
| 6           | 29/05/2014 11:00 | 100       | 100       | 100       | 18     | 19,9   | 20,9   | 0        | 0,4      | 0,9      | 6        | 73       | 214      |
| 7           | 29/05/2014 11:01 | 100       | 100       | 100       | 16,7   | 20,3   | 20,9   | 0        | 0        | 0,9      | 5        | 37       | 55       |
| 8           | 29/05/2014 11:02 | 100       | 100       | 100       | 13,7   | 17     | 20,5   | 0,7      | 1,3      | 2,2      | 5        | 81       | 318      |
| 9           | 29/05/2014 11:03 | 100       | 100       | 100       | 20,5   | 20,8   | 20,9   | 0        | 0,1      | 0,6      | 68       | 103      | 173      |
| 10          | 29/05/2014 11:04 | 100       | 100       | 100       | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 36       | 55       | 113      |
| 11          | 29/05/2014 11:06 | 2         | 2         | 2         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 20       | 22       | 26       |
| 12          | 29/05/2014 11:07 | 2         | 2         | 2         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 15       | 17       | 20       |
| 13          | 29/05/2014 11:08 | 2         | 2         | 2         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 12       | 14       | 15       |
| 14          | 29/05/2014 11:09 | 2         | 2         | 2         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 10       | 11       | 12       |
| 15          | 29/05/2014 11:10 | 2         | 2         | 2         | 20,9   | 20,9   | 20,9   | 0        | 0        | 0        | 9        | 9        | 10       |





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

# ANEXO 6

Informe de ensayo de laboratorio




### INFORME DE ENSAYO

|                           |                             |                            |            |                         |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nº de Referencia:</b>  | <b>S-14/17865</b>           | <b>Registrada en:</b>      | AGQ Perú   | <b>Cliente:</b>         | OEFA                                            |
| <b>Análisis:</b>          | S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE) | <b>Centro Análisis:</b>    | AGQ España | <b>Domicilio:</b>       | AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542<br>SAN ISIDRO LIMA |
| <b>Tipo Muestra:</b>      | SUELOS RD                   | <b>Fecha Toma Muestra:</b> | 29/05/2014 | <b>Cod Cliente:</b>     | 106327                                          |
| <b>Lugar de Muestreo:</b> | LA BREA Y<br>PARIÑAS-PIURA  | <b>Fecha Recepción:</b>    | 02/06/2014 | <b>Contrato:</b>        | PE14-0228-AMB                                   |
| <b>Punto de Muestreo:</b> | F00504-SU01                 | <b>Fecha Inicio:</b>       | 09/06/2014 | <b>Cliente tercero:</b> |                                                 |
| <b>Muestreado por:</b>    | Cliente                     | <b>Fecha Fin:</b>          | 11/07/2014 | <b>PNT Muestreo</b>     |                                                 |
| <b>Descripción:</b>       | TDR N° 1198 / F00504-SU01   | <b>Lote:</b>               |            |                         |                                                 |

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

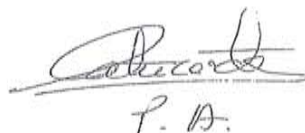

P. A.

Mercedes Naranjo Vasco  
Resp. Lab. Inorgánico



P. A.

Jesús Pineda Valdecantos  
Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 14/7/14

Observaciones:

HORA DE MUESTREO: 11:30 H

#### Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA -  
 ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA) - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA  
 AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)

T (+34) 902 931 934

F (+34) 955 738 912

agg@agg.com.es

www.agg.com.es

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-14/17865

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 1198 / F00504-SU01

Fecha Fin: 11/07/2014

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Características Básicas</b> |           |          |     |
| Humedad                        | 4,28      | %        |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las Incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

**INFORME DE ENSAYO**

Nº de Referencia: S-14/17865

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR Nº 1198 / F00504-SU01

Fecha Fin: 11/07/2014

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                   | Resultado | Unidades | CMA | Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|-----------------------------|-----------|----------|-----|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Hidrocarburos</b>        |           |          |     |                                |           |          |     |
| Hidrocarb Totales >C10-C28  | 5789      | mg/Kg    |     | Hidrocarb Totales >C28-C40     | 15670     | mg/Kg    |     |
| Hidrocarb Totales >C6-C10   | < 10      | mg/Kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5-C10 | < 10      | mg/Kg    |     |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40 | 21458     | mg/Kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5     | < 10      | mg/Kg    |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-14/17865

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 1198 / F00504-SU01

Fecha Fin: 11/07/2014

**ANEXO TÉCNICO**

| Parámetro                      | PNT    | Técnica     | Incert | Rango (1)  |
|--------------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| <b>Características Básicas</b> |        |             |        |            |
| Humedad                        | PE-980 | Gravimetría | ±7%    | 0,1 - 50 % |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

**INFORME DE ENSAYO**

|                   |                           |               |            |
|-------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Nº de Referencia: | S-14/17865                | Tipo Muestra: | SUELOS RD  |
| Descripción:      | TDR N° 1198 / F00504-SU01 | Fecha Fin:    | 11/07/2014 |

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | Incert | Rango (1)        | Parámetro                        | Incert | Rango (1)        |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Hidrocarburos</b>           |        |                  |                                  |        |                  |
| <b>PNT: PE-649 (EPA 8015D)</b> |        |                  | <b>Técnica Cromat CG FID/ECD</b> |        |                  |
| Hidrocarb Totales >C10-C28     | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg | Hidrocarb Totales >C28-C40       | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg |
| Hidrocarb Totales >C6-C10      | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg | * Hidrocarburos Totales C5-C10   | -      | 10 - 20000 mg/Kg |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40    | -      | 10 - 30000 mg/Kg | * Hidrocarburos Totales C5       | -      | 10 - 20000 mg/Kg |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

www.agq.com.es

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)

T (+34) 902 931 934

F (+34) 955 738 912

agq@agq.com.es

5 / 5

### INFORME DE ENSAYO

|                    |                             |                     |            |                  |                                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Nº de Referencia:  | S-14/17866                  | Registrada en:      | AGQ Perú   | Cliente:         | OEFA                                            |
| Análisis:          | S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE) | Centro Análisis:    | AGQ España | Domicilio:       | AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542<br>SAN ISIDRO LIMA |
| Tipo Muestra:      | SUELOS RD                   | Fecha Toma Muestra: | 29/05/2014 | Cod Cliente:     | 106327                                          |
| Lugar de Muestreo: | LA BREA Y<br>PARIÑAS-PIURA  | Fecha Recepción:    | 02/06/2014 | Contrato:        | PE14-0228-AMB                                   |
| Punto de Muestreo: | F00504-SU02                 | Fecha Fin:          | 11/07/2014 | Cliente tercero: |                                                 |
| Muestreado por:    | Cliente                     | Lote:               |            | PNT Muestreo     |                                                 |
| Descripción:       | TDR Nº 1198 / F00504-SU02   |                     |            |                  |                                                 |

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

  
 P. A.

Mercedes Naranjo Vasco  
 Resp. Lab. Inorgánico

  
 P. A.

Jesús Pineda Valdecantos  
 Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 14/7/14

Observaciones:

HORA DE MUESTREO: 11:40 H

#### Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA -  
 ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA) - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA  
 AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-14/17866

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 1198 / F00504-SU02

Fecha Fin: 11/07/2014

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Características Básicas</b> |           |          |     |
| Humedad                        | 3,32      | %        |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-14/17866

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 1198 / F00504-SU02

Fecha Fin: 11/07/2014

**RESULTADOS ANALITICOS**

| Parámetro                   | Resultado | Unidades | CMA | Parámetro                      | Resultado | Unidades | CMA |
|-----------------------------|-----------|----------|-----|--------------------------------|-----------|----------|-----|
| <b>Hidrocarburos</b>        |           |          |     |                                |           |          |     |
| Hidrocarb Totales >C10-C28  | 4145      | mg/Kg    |     | Hidrocarb Totales >C28-C40     | 13758     | mg/Kg    |     |
| Hidrocarb Totales >C6-C10   | < 10      | mg/Kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5-C10 | < 10      | mg/Kg    |     |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40 | 17903     | mg/Kg    |     | * Hidrocarburos Totales C5     | < 10      | mg/Kg    |     |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

**INFORME DE ENSAYO**

N° de Referencia: S-14/17866

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR N° 1198 / F00504-SU02

Fecha Fin: 11/07/2014

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro               | PNT    | Técnica     | Incert | Rango (1)  |
|-------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| Características Básicas |        |             |        |            |
| Humedad                 | PE-980 | Gravimetría | ±7%    | 0,1 - 50 % |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos.

**INFORME DE ENSAYO**

Nº de Referencia: S-14/17866

Tipo Muestra: SUELOS RD

Descripción: TDR Nº 1198 / F00504-SU02

Fecha Fin: 11/07/2014

**ANEXO TECNICO**

| Parámetro                      | Incert | Rango (1)        | Parámetro                        | Incert | Rango (1)        |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Hidrocarburos</b>           |        |                  |                                  |        |                  |
| <b>PNT: PE-649 (EPA 8015D)</b> |        |                  | <b>Técnica Cromat CG FID/ECD</b> |        |                  |
| Hidrocarb Totales >C10-C28     | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg | Hidrocarb Totales >C28-C40       | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg |
| Hidrocarb Totales >C6-C10      | ±27%   | 10 - 20000 mg/Kg | * Hidrocarburos Totales C5-C10   | -      | 10 - 20000 mg/Kg |
| * Hidrocarb Totales >C5-C40    | -      | 10 - 30000 mg/Kg | * Hidrocarburos Totales C5       | -      | 10 - 20000 mg/Kg |

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como  $\pm 2s$ ) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 7

Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO)





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de  
Evaluación y  
Fiscalización Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## INFORMACIÓN DE POZO

|                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|-----|
| Pozo                                              | T1678                                                                                                                                                                                         | Área                              | Lomitos                          | Lote | VII |
| Coordenada Este                                   |                                                                                                                                                                                               | Coordenada Norte                  |                                  |      |     |
| Cía Operadora                                     | Sapet                                                                                                                                                                                         |                                   |                                  |      |     |
| Cía Perforació                                    | IPCo                                                                                                                                                                                          |                                   |                                  |      |     |
| Prioridad de Abandono                             |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
| Fecha de Perforación                              | 08/09/1924                                                                                                                                                                                    | Profundidad total                 | 2710                             |      |     |
| Fecha de Completación                             | 04/03/1924                                                                                                                                                                                    | Profundidad efectiva              | 2710                             |      |     |
| Casing de Superficie e Intermedios                | 12", 10", 8 1/4"                                                                                                                                                                              |                                   |                                  |      |     |
| Profundidad de casing de Superficie e Intermedios | 812'- 10', 1289'- 10', 2374'- 1230'                                                                                                                                                           |                                   |                                  |      |     |
| Casing de producción y laines                     | 6 5/8", 5 3/16"                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
| Profundidad de casing de producción y laines      | 2448'- 2325', 2710'- 2411'                                                                                                                                                                    |                                   |                                  |      |     |
| Intervalos Perforados                             | 2710'- 2411'                                                                                                                                                                                  |                                   |                                  |      |     |
| Tope Cemento                                      |                                                                                                                                                                                               | Formaciones                       | Salina                           |      |     |
| Tipo y Cantidad de Tapones                        |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
| Profundidad de tapones                            |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
| Tope de Tapones                                   | 0                                                                                                                                                                                             | Estado                            | Abandonado productor de petróleo |      |     |
| Intervalos abiertos                               |                                                                                                                                                                                               | Fecha de último Estado            |                                  |      |     |
| Adecuadamente abandonado                          | No                                                                                                                                                                                            | Último Servicio de Pozos          | Limpió (Reperforó)               |      |     |
| Cumple con Legislación                            | No                                                                                                                                                                                            | Fecha Último Servicio de Pozos    | 17/04/1931                       |      |     |
| Impacto Ambiental y Seguridad                     |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |      |     |
| Código Intervención                               | 2A                                                                                                                                                                                            | Se encuentra entre Construcciones |                                  |      |     |
| Estado del pozo                                   | ATA                                                                                                                                                                                           | Acceso                            |                                  |      |     |
| Identificado                                      |                                                                                                                                                                                               | Terraplèn                         |                                  |      |     |
| Rx Abandono                                       |                                                                                                                                                                                               | Foto                              |                                  |      |     |
| Observaciones                                     | RPI: 350 BOPD. Acumuló Producción : 01/01/1943. Limpiar/Rebalear/Profundizar @ 3050'. No recuperó casing necesario. No colocó tapones. Reperforó : RPR : 20 a 41 BOPD. Abandono: No registra. |                                   |                                  |      |     |

Fuente: PERUPETRO - 2002





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## ANEXO 8

Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN



**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES**

 Código : F2-GFHL-UMAL-PE-03  
 Revisión : 01

 Fecha : 05-08-09  
 Página : 1 de 1

Número: 1077

Fecha: 7/9/2010

**1. LOCALIZACIÓN**

Lote: VII

Área de Producción : LOMITOS

Distrito: Negritos

Provincia: Talara

Región: Piura

Identificación del Pozo según PERUPETRO : T1678

Coordenadas UTM Insitu (Sistema WGS-84)

Zona

Norte

Este

9485070

475443

17

**2. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL**

Pozo ATA, con brida con manchas de hidrocarburo tierra contaminada con hidrocarburo, fluido en el fondo y emanaciones de gas, sin acceso vehicular y vegetación seca

**3. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**4. CAUSA / ORIGEN**

Inadecuado Abandono de Pozo

**5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES (Marque con X el que corresponda).**

|                               |                                     |                                |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Pozos abandonados             | <input checked="" type="checkbox"/> | Efluentes                      |                                     |
| Instalaciones mal abandonadas |                                     | Emisiones                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suelos contaminados           | <input checked="" type="checkbox"/> | Restos o depósitos de residuos |                                     |

**6. CATEGORÍA AMBIENTAL (Marque con X el que corresponda).**

|                         |                                     |                            |  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Contaminación Ambiental | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspectos de interés Humano |  |
| Aspectos Estéticos      |                                     | Ecológico                  |  |

**7. TITULAR ACTUAL**

SAPET DEVELOPMENT INC

**8. TITULAR (S) ANTERIOR (ES)**

IPco (Última intervención 08-Setiembre-1924)

**9. RESULTADO DE MONITOREOS (En caso aplique) (Preliminar)**

NO APLICA

**10. OBSERVACIONES**

